

Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	Stadsdeel West
Soortnaam	Populus canadensis 'Robusta'	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Canadese populier (cultuurvariëteit)	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	1955 68 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd	Gazon	Jaar volgende inspectie	2023
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Bereikt
Groefase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	West
Beheergebied	Bos en Lommer	Woonplaats	Amsterdam
Openbare ruimte	Erasmuspark	Gemeente	Amsterdam
Buurt	Erasmusparkbuurt-West	Sportterrein	
Wijk	Erasmuspark	Deelsportcomplex	
		Postcode	



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>


Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>


Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	12-10-2022	Boomtotaalzorg	Juist	Juist	119 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum	Foto's
12-10-2022	

Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
12-10-2022	Stamvoet	Maaiveld	Kantelende kluit (m)	Instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
12-10-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	Tijdens het NTO zijn geen grondscheuren aangetroffen. Gelet de hoge grondwaterstand in het park en de droogte van afgelopen zomer, kunnen de de waargenomen grondscheuren ook droogtescheuren zijn geweest. De boom staat wel iets scheef en gelet de locatie en de grootte van de boom adviseren wij een trekproef uit te voeren om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de stabiliteit van de boom.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	In afwachting van de trekproef.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	12-10-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	
Stamdiameter	
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Matheck	
Min. restw. Matheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Nvt. Grondsxheuren niet waargenomen
Omvang	
Ernst	
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
12-10-2022	Boomtotaalzorg	Trekproef uitvoeren		< 6 maanden	1-2-2023	Vellen (boom verwijderen)		Vellen boom Trekproef 1-2-2023

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuis kast	Nest gelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
12-10-2022	Boomtotaalzorg		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type
- gedetailleerd

Soortnaam
- Nederlands
- boomgrootte
Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd) 1969 *54 jaar*

Standplaats
- gedetailleerd

Beschermingsstatus
- gedetailleerd

GroEIFase

Actuele ecostatus

Boom niet vrij uitgroeiend

Tilia tomentosa
Zilverlinde

Elementenverharding
Tegels

Beheergebied
Openbare ruimte
Buurt
Wijk

Bos en Lommer
Gerard Callenburgstraat
Landlust-Zuid
Landlust

Beheerder
- gedetailleerd

Eigenaar
- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak
Boom - BOOM IN VERHARDING

Omgevingsrisicoklasse
2. Gemiddeld

Controlefrequentie BVC
Eens in 3 jaar

Jaar volgende inspectie
2025

Cyclus segment
C

Actuele opkroonhoogte
Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst


Beoogde opkroonhoogte

Beleid opmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel
Woonplaats
Gemeente
Sportterrein
Deelsportcomplex
Postcode

West
Amsterdam
Amsterdam

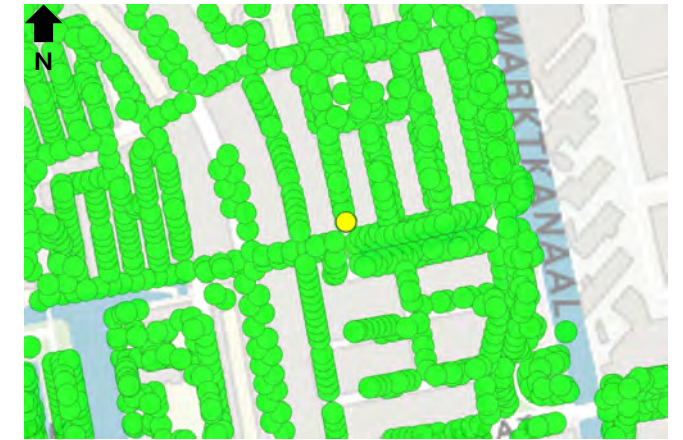

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>


Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	12-10-2022	Boomtotaalzorg	Juist	Juist	43 cm		0,3 tot 0,5 m.			c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum	Foto's
12-10-2022	

Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
12-10-2022	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem (m)	Stambreuk of instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
12-10-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	De conditie van de boom is onvoldoende en beduidend minder dan de conditie van omgevingsbomen van zelfde soort en leeftijd. Mogelijk wordt conditie afname veroorzaakt door ent onderstamprobleem. In geval van ent onderstam probleem is er verhoogd risico op instabiliteit / breuk ter hoogte van de ent. Dit kan niet visueel worden beoordeeld. Om die reden adviseren wij nader onderzoek m.b.v. een trekproef uit te voeren.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	In afwachting van de trekproef

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	12-10-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	
Stamdiameter	
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Matheck	
Min. restw. Matheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Nvt
Omvang	
Ernst	
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
12-10-2022	Boomtotaalzorg	Trekproef uitvoeren		< 6 maanden	28-10-2022	Trekproef uitvoeren		Formaat van de boom voldoende voor trekproef.

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuis kast	Nest gelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
12-10-2022	Boomtotaalzorg		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type
- gedetailleerd

Soortnaam
- Nederlands
- boomgrootte

Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd) 1980 *43 jaar*

Standplaats
- gedetailleerd

Beschermingsstatus
- gedetailleerd

GroEIFase

Actuele ecostatus

Boom niet vrij uitgroeiend

Ulmus hollandica 'Vegeta'
Huntingdon-iep

Gras- en kruidachtigen
Gazon

Beheerder
- gedetailleerd

Eigenaar
- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak

Omgevingsrisicoklasse

Controlefrequentie BVC

Jaar volgende inspectie

Cyclus segment

Actuele opkroonhoogte

Beoogde opkroonhoogte

Gemeente

Stadsdeel Noord

Gemeente

Gemeente Amsterdam

Boom - BOOM IN GRAS

2. Gemiddeld

Eens in 3 jaar

2025

C

Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst

Beleid opmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel Noord

Woonplaats Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Sportterrein

Deelsportcomplex


Postcode

Beheergebied Noord-West

Openbare ruimte Voorstevan

Buurt Banne-Noordwest

Wijk Banne Buiksloot

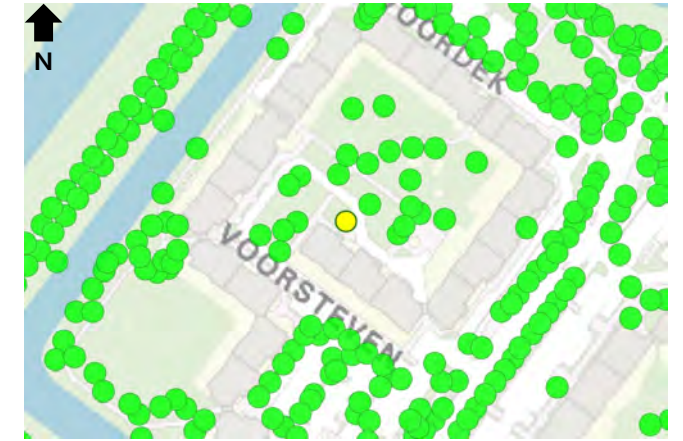

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	09-11-2022	ldverde	Juist	Juist	53 cm		0,5 tot 1 m.			b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's


Datum

Foto's

09-11-2022



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
9-11-2022	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem (m)	Instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
9-11-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheids categorie van de boom en de onderstamproblemen waaruit blijkt dat het wortelgestel zich niet goed heeft ontwikkeld waardoor er een verhoogd risico is op het afbreken van de stamvoet is het advies om de boom binnen 6 maanden te vellen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	Er zijn geen maatregelen noodzakelijk voor een duurzame instandhouding i.r.t. de onderstamproblemen. De boom kan hier niet meer van herstellen.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum 09-11-2022
Onderzoeksmethode Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
 - locatie Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
 Locatie onderzoek Stamvoet
 Windrichting Oostzijde
 Meethoogte 5
 Stamdiameter 60
 - op meet of prikhoogte
 Min. restw. Matheck
 Min. restw. Matheck x 1.4
 Meetwaarden per meting Geen indringing
 Omvang 00-10%
 Ernst Geen/nihil
 Afstand tov hart stam
 Maatvoering sleuf LBD
 Prikrichting Horizontaal en diagonaal
 Indicatie restwanddikte 25
 Overig

Datum 09-11-2022
Onderzoeksmethode Vrijgraven stamvoet (VS)
 - locatie
 Locatie onderzoek Maaiveld
 Windrichting
 Meethoogte 0
 Stamdiameter
 - op meet of prikhoogte
 Min. restw. Matheck
 Min. restw. Matheck x 1.4
 Meetwaarden per meting
 Omvang 70-80%
 Ernst Ernstig/aanzienlijk
 Afstand tov hart stam
 Maatvoering sleuf LBD
 Prikrichting
 Indicatie restwanddikte
 Overig

Foto

Foto



Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
09-11-2022	Idverde	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 6 maanden	1-2-2023	Vellen (boom verwijderen)		Vellen boom Trekproef 1-2-2023

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuis kast	Nest gelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
9-11-2022	ldverde		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type
- gedetailleerd

Soortnaam
- Nederlands
- boomgrootte
Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd) 1970 *53 jaar*

Standplaats
- gedetailleerd

Beschermingsstatus
- gedetailleerd

GroEIFase

Actuele ecostatus

Boom niet vrij uitgroeiend

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Dubbelbloemige paardenkastanje

Gras- en kruidachtigen
Gazon

Beheergebied
Openbare ruimte
Buurt
Wijk

Noord-Oost
De Wieden
De Kleine Wereld
Buikslotermeer

Beheerder
- gedetailleerd

Eigenaar
- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak
Boom - BOOM IN GRAS

Omgevingsrisicoklasse
2. Gemiddeld

Controlefrequentie BVC
Jaarlijks

Jaar volgende inspectie
2025

Cyclus segment
C

Actuele opkroonhoogte
Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst


Beoogde opkroonhoogte

Beleidsopmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel
Woonplaats
Gemeente
Sportterrein
Deelsportcomplex
Postcode

Noord
Amsterdam
Amsterdam

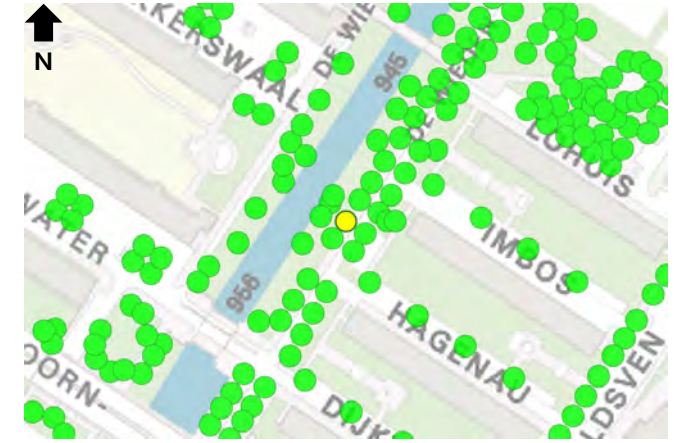

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
21-2-2023	Gemeente Amsterdam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------