


Algemene informatie

Datum controle: 9/24/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Acer pseudoplatanus
Stamdiameter pi-band: 22
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Spaarndammerbuurt Noordwest
Straatnaam: Zaanstraat


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

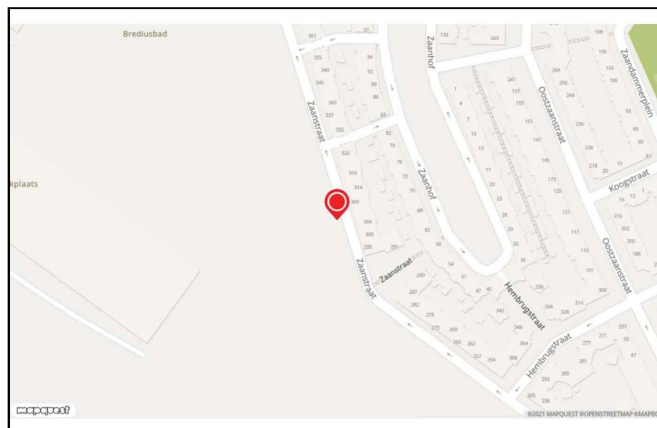

Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Onvoldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld

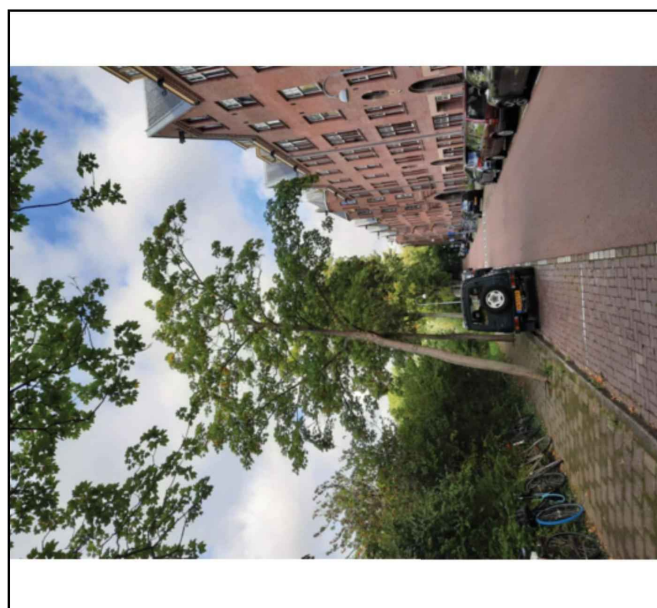

Prikken (maaiveld):

Locatie : zuidwest zijde
 StamØ op prikhoogte : 22 cm
 Prikrichting : horizontaal en verticaal
 Meetwaarden : 7cm horizontaal 30cm naar benden en 50cm naar boven
 Indicatieve restwanddikte : 15cm
 Overige noemensw.h : restwand voldoende, gelet op onvoldoende conditie wordt ingeschat dat de holte niet overgroeit.

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Algemeen	Tak- stambreuk of instabiliteit	< 12 maanden	Holte; Onvoldoende vrije doorgang

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 1 - 3 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidscategorie: Risicoboom, doordat de boom binnen het wegprofiel is ontwikkeld.

Advies: Wij adviseren om de boom te vellen, doordat deze binnen het wegprofiel is ontwikkeld, en vanwege de holte in combinatie met een onvoldoende conditie

Urgentie: < 12 maanden

Advies duurzame instandhouding


De boom is niet duurzaam te handhaven.

Advies flora en fauna

Indicatie: Holte in de stam

Advies: Geen

Opmerkingen:

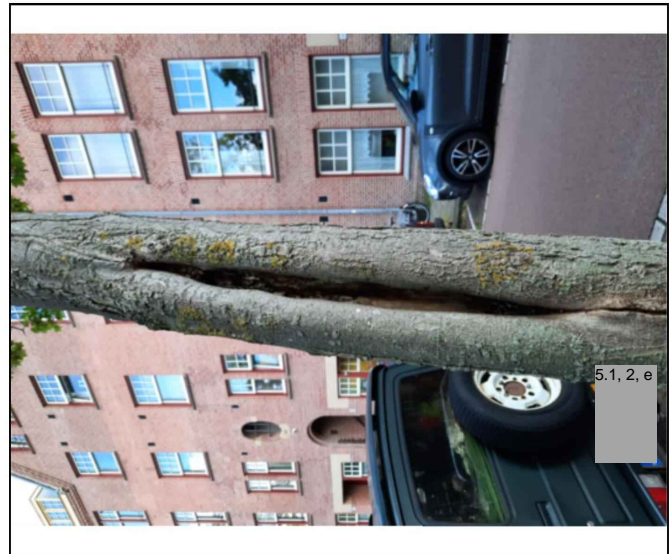

Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 10/14/2020

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: