


## Algemene informatie

**Datum controle:** 9/9/2020  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Salix alba  
**Stamdiameter pi-band:** 96  
**Beleidstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:** Centrale Markt  
**Buurt:** Markthallen  
**Straatnaam:** Vredenhofweg

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

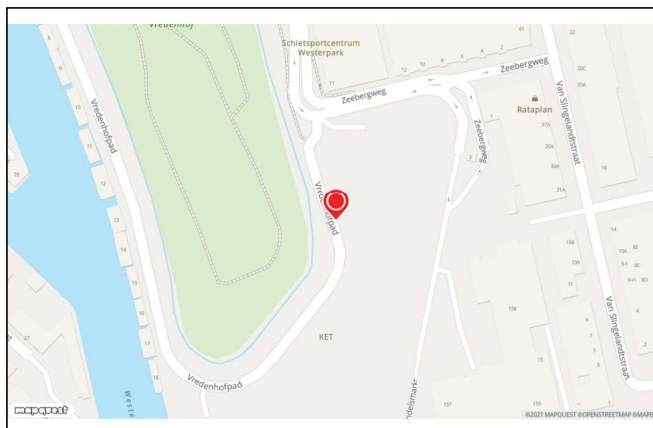

## Onderzoeksresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Beperkt  
**Conditie:** Voldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld



### **Kloppen (maaiveld):**

Locatie : 10cm boven maaiveld

Omvang klankafw. : 60%

Ernst klankafw : aanzienlijk

Overige noemensw.h. : Er is rot hout waarneembaar over vrijwel de gehele omvang van de stamvoet., met uitzondering van de wortelaanlopen.

### **Prikken (maaiveld):**

Locatie : 10cm boven maaiveld zuidzijde en aan de noordoostzijde

StamØ op prikhoogte : 123cm

Prikrichting : horizontaal

Meetwaarden : 30cm aan zuidzijde en 45 aan noordoostzijde

Indicatieve restwanddikte : ca. 80cm

Overige noemensw.h : Vruchtlichamen platte tonderzwam zichtbaar aan de zuidzijde en westzijde tot ca. 1m hoog.

### Geluidstomograaf (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : 10cm boven maaiveld

StamØ op meethoogte : 123cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 18,45 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck\*1.4) : 25,83 cm

Meetwaarden per meting : In het Tomogram wordt goed gezond hout gevisualiseerd d.m.v. de blauwe kleur, hout van verminderde kwaliteit wordt weergegeven met groen, hout van matige tot slechte kwaliteit wordt weergegeven in geel en rood. De rode lijn in het tomogram visualiseert de Matthecknorm. De benodigde restwand is in het geheel doorbroken.

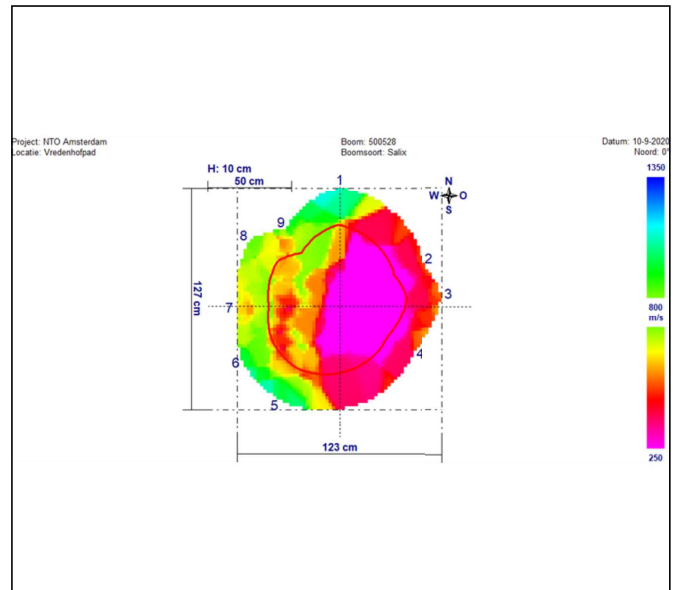

### Conclusie en advies

| Maatregel     | Locatie | Risico    | Urgentie    | Gebrek            |
|---------------|---------|-----------|-------------|-------------------|
| Kroonreductie | Kroon   | Stambreuk | < 6 maanden | Platte tonderzwam |

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 1 - 3 jaar

#### Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Beperkt

Veiligheids categorie: Risicoboom

Advies: Er is vrijwel geen onaangetast hout in de stamvoet. enkel de wortelaanlopen bij sensor 1 en 5 zijn nog van matige kwaliteit. De benodigde restwand Matthecknorm is vrijwel niet aanwezig. Wij adviseren de boom te knotten, en de kroon compact te houden. Urgentie: <6 maanden

#### Advies duurzame instandhouding

Gelet op de slechte houtkwaliteit en zeer beperkte restwand, overwegen de boom te kappen.

#### Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### Risicoafweging beheerder

| Advies maatregel:     | Besluit maatregel:            |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kroonreductie (snoei) | Kandelaren                    |
| Jaarlijkse inspectie  | Geen noemenswaardige gebreken |

**Datum Besluit:** 11/6/2020

**Urgentietermijn:** < 6 maanden

**Toelichting urgentie:**

**Motivatie:** Knotten in najaar/winter 2020-2021.