


## Algemene informatie

**Datum controle:** 14-1-2021  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Populus nigra 'Italica'  
**Stamdiameter pi-band:** 131  
**Beleidsstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:** Landlust  
**Buurt:** Gibraltarbuurt  
**Straatnaam:** Kijkduinstraat

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

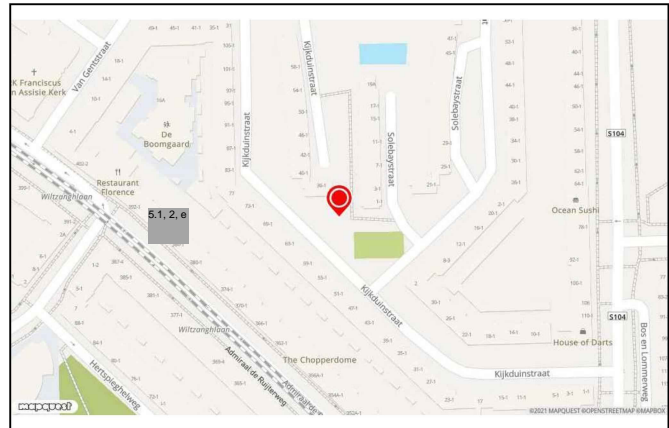

## Onderzoeksresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Algemeen  
**Conditie:** Voldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Weerstandsboring op maaiveld



### **Kloppen (maaiveld):**

Locatie : Westzijde, zuidzijde, oostzijde  
Omvang klankafw. : Vrijwel de gehele boom heeft een klankafwijking  
Ernst klankafw : Aanzienlijk  
Overige noemensw.h. : Geen uiterlijke kenmerken die duiden op

### Weerstandsboring (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : Op 5cm

StamØ op meethoogte : 213cm

Minimaal benodigde restw. (matteck norm) : 32cm

Minimaal benodigde restw. (matteck\*1.4) : 45 cm

Meetwaarden per meting : de rode kleur visualiseert hout van slechte kwaliteit. De blauwe kleur visualiseert hout van goede kwaliteit. De rode lijn is de Mattecknorm. Gelet op het tomogram is de houtkwaliteit aanzienlijk verminderd. Door de grote wortelaanlopen en ingesloten bastzones, moet rekening gehouden worden dat tomogram een licht negatiever beeld laat zien dan de werkelijkheid.

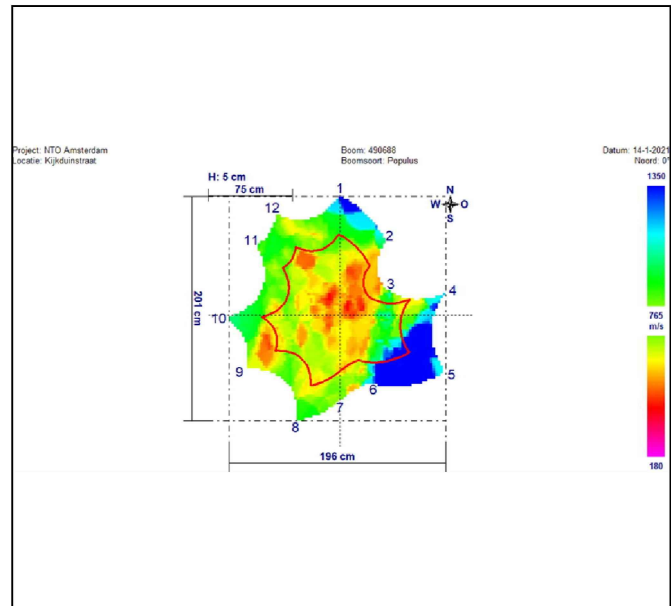

### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Kroonreductie	Kroon	Tak- stambreuk of instabiliteit	< 6 maanden	Holte

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 1 - 3 jaar

#### Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidscategorie: Risicoboom. Gelet het uitgevoerde tomografie onderzoek, is de stamvoet verzwakt, de restwand mattecknorm is beperkt aanwezig.

Advies: Kroonreductie boom met ca 4-5 meter verlagen.

Urgentie: < 6 maanden

#### Advies duurzame instandhouding

Gelet op houtkwaliteit van de stamvoet overwegen de boom te vellen.

#### Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### Risicoafweging beheerder

#### Advies maatregel:

Kroonreductie (snoei)

#### Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 12-2-2021

**Urgentietermijn:** < 6 maanden

#### Toelichting urgentie:

**Motivatie:** Vanwege de omvangrijke kernrotting in de stamvoet en de ingrijpende kroonreductie die geadviseerd wordt, is een duurzame instandhouding niet meer mogelijk. Een gereduceerde vorm is op deze locatie niet gewenst.