

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **FW: Update onderzoek verzakking Van Eeghenstraat 94-98**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 7, 2025 at 4:18:28 PM CEST

Beste collega's,

We hebben bericht ontvangen (update) van het onderzoeksbureau Fugro.

Let op dit is NIET het definitieve rapport!!!

Groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @fugro.com>
Verzonden: donderdag 3 juli 2025 11:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Update onderzoek verzakking Van Eeghenstraat 94-98

Beste 5.1, 2, e

Afgelopen vrijdag is op 3 plaatsen een funderingsinspectie uitgevoerd, bijgesloten een eerste foto impressie.
Er zijn geen structurele funderingsgebreken aangetroffen.
Bij de tussenbouwmuur stond nabij de achtergevel een paal volledig naast de fundering.
Dit zal aannemelijk een (mede)oorzaak zijn geweest van de ernstige verzakkingen.

Bij put-2 staan 2 palen van het laatste paaljuk sterk scheef richting de achtergevel.
Het lijkt alsof de palen onder de fundering zijn weggeschoven/ de palen zijn waarschijnlijk gebroken.
Merkwaardig genoeg is het funderingshout ter plaatse visueel niet sterk verzakt.
Een duidelijke verklaring hiervoor is niet voorhanden. Het gebeurt zelden dat houten palen breken.
Mogelijk is de achtergevel van zijn fundering geschoven en heeft hierbij de palen meegetrokken.

Put-1 bij bouwmuur 94-96, nabij achtergevel

Geen duidelijke funderingsgebreken aangetroffen.
De kespen zijn matig tot sterk samengedrukt, echter de belastingafdracht op de palen blijft gewaarborgd.

Put-2 bij bouwmuur 96-98, nabij achtergevel

Geen duidelijke funderingsgebreken aangetroffen.
De kespen zijn matig tot sterk samengedrukt, echter de belastingafdracht op de palen blijft gewaarborgd.
Er zijn 3 paaljukken blootgelegd, Bij het laatste paaljuk staan de palen sterk scheef richting de achtergevel.
Het lijkt alsof de palen onder de fundering zijn weggeschoven/ de palen zijn waarschijnlijk gebroken.

Put-3 bij tussen bouwmuur 98, nabij achtergevel

Fundering met enkele palen, de laatste paal richting de achtergevel staat volledig naast de fundering.
De middelste paal staat licht-matig scheef richting de voorgevel.
Rechts is de stalen balk zichtbaar welk in 1988 is aangebracht boven de paal welk door het plaathout was gepost.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Senior consultant Funderingsonderzoek

Fugro

5.1, 2, e 5.1, 2, e @fugro.com | W www.fugro.com

A Zekeringstraat 41a, 1014 BV Amsterdam | Nederland

Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third parties.