


Algemene informatie

Datum controle: 9/28/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Ulmus hollandica 'Vegeta'
Stamdiameter pi-band: 32
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Spaarndammerbuurt Noordwest
Straatnaam: Spaarndammerdijk


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

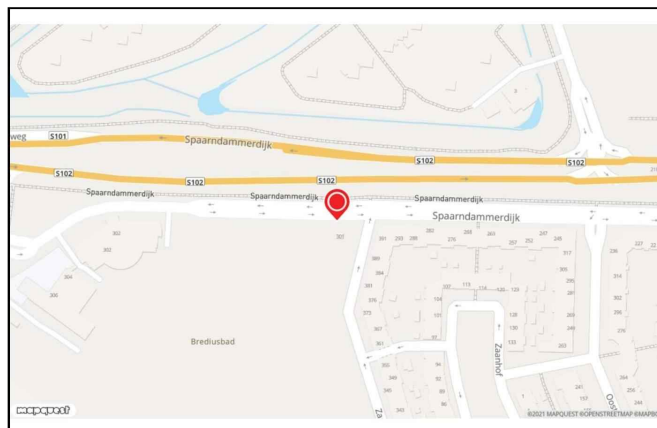

Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Onvoldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld

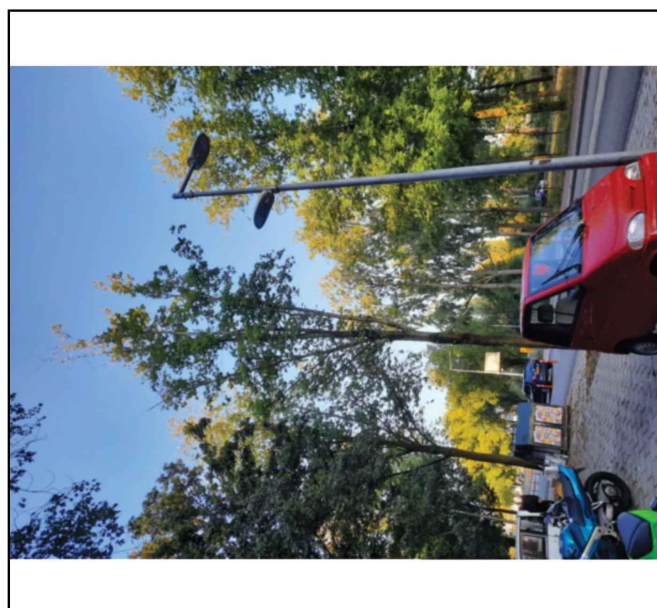

Kloppen (maaiveld):

Wortelaanlopen zijn niet duidelijk zichtbaar. Hierdoor is mogelijk sprake van uitgestelde onverenigbaarheid.

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Trekproef	Maaiveld	Instabiliteit	< 12 maanden	Symptomen ent-/onderstamprobleem

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheids categorie: Risicoboom. De boom heeft een verminderde conditie. Ook zijn er geen duidelijke wortelaanopen aanwezig. Dit kan betekenen dat er sprake is van uitgestelde onverenigbaarheid. Een trekproef kan uitwijzen of de boom nog stabiel staat.

Advies: Wij adviseren een stabiliteitsonderzoek d.m.v. een trekproef uit te voeren.

Urgentie: < 6 maanden

Advies duurzame instandhouding

In afwachting van trekproef

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Trekproef

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 10/28/2020

Urgentietermijn: < 6 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Vanwege de matige conditie, de slechte kroonopbouw en het vermoeden van onverenigbaarheid van de ent: halfwas iep vervangen. Het huidige beeld wordt relatief snel door een nieuwe boom geëvenaard.