


Algemene informatie

Datum controle: 12-1-2021
Inspectie bureau: Boomtotaalzug
Boomsoort: Ulmus hollandica 'Belgica'
Stamdiameter pi-band: 70
Beleidsstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Hoofdweg e.o.
Buurt: Columbusplein e.o.
Straatnaam: Hoofdweg


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

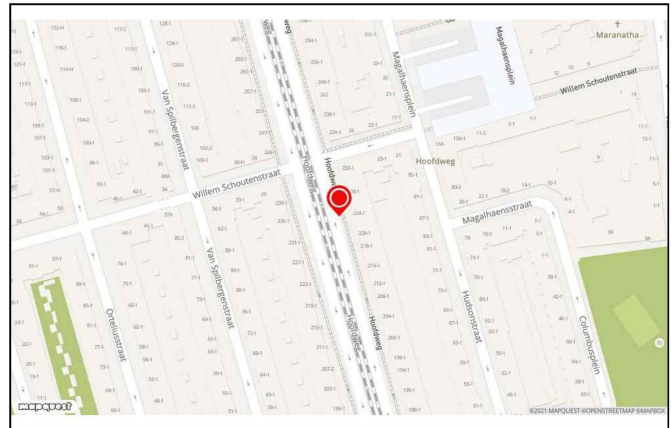

Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Verhoogd
Conditie: Zeer slecht
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld

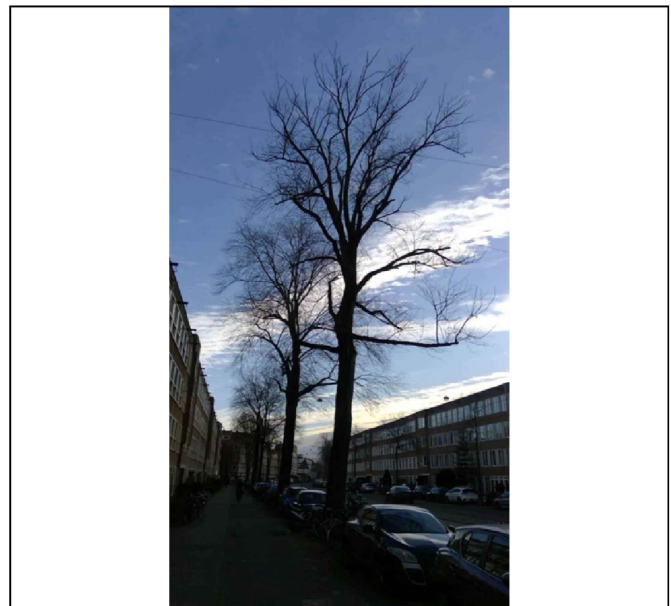

Kloppen (maaiveld):

Locatie : Noord-Oostzijde
Omvang klankafw. : 20%
Ernst klankafw : aanzienlijk
Overige noemensw.h. : Conditie slecht tot zeer slecht, kroon is in het verleden gereduceerd.

Prikken (maaiveld):

Locatie : Noord-oostzijde
StamØ op prikhoogte : 90cm
Prikrichting : horizontaal
Meetwaarden : 40cm
Indicatieve restwanddikte : ca 50 cm (stam is ovaal)
Overige noemensw.h :

Geluidstomograaf (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv :

StamØ op meethoogte : 100

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 15cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 21cm

Meetwaarden per meting : In het Tomogram wordt goed gezond hout gevisualiseerd d.m.v. de blauwe kleur, hout van verminderde kwaliteit wordt weergegeven met groen, hout van matige tot slechte kwaliteit wordt weergegeven in geel en rood. De rode lijn in het tomogram visualiseert de Matthecknorm. Op basis van het tomogram is de houtkwaliteit aanzienlijk verminderd, de restwand Matthecknorm is nog beperkt aanwezig.

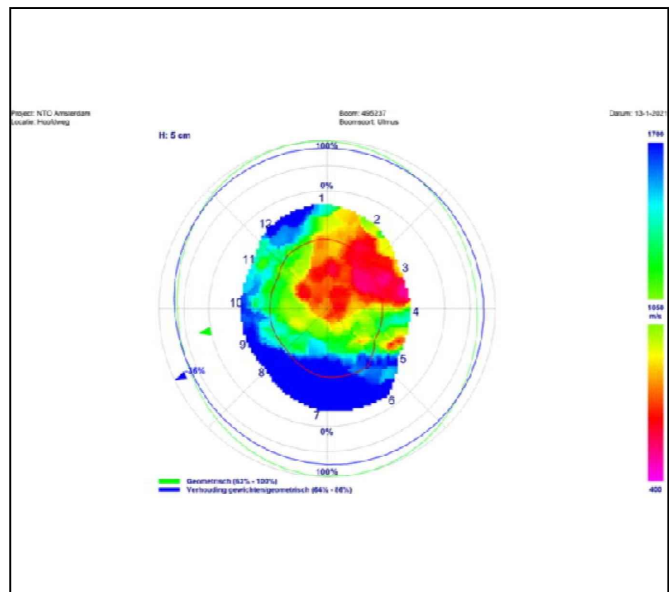

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Stamvoet	Stambreuk of Instabiliteit	< 6 maanden	Afstervingsverschijnselen; Holte

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 0 - 1 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse : Verhoogd

Veiligheidsstatus Risicoboom: vanwege zwaar dood hout en beperkte restwand in combinatie met slechte conditie is herstel uitgesloten.

Advies: vellen

Urgentie : < 6 maanden

Advies duurzame instandhouding


Gelet op de zeer slechte conditie, in combinatie met de slechte houtkwaliteit aan de stamvoet is de boom niet duurzaam te handhaven.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:

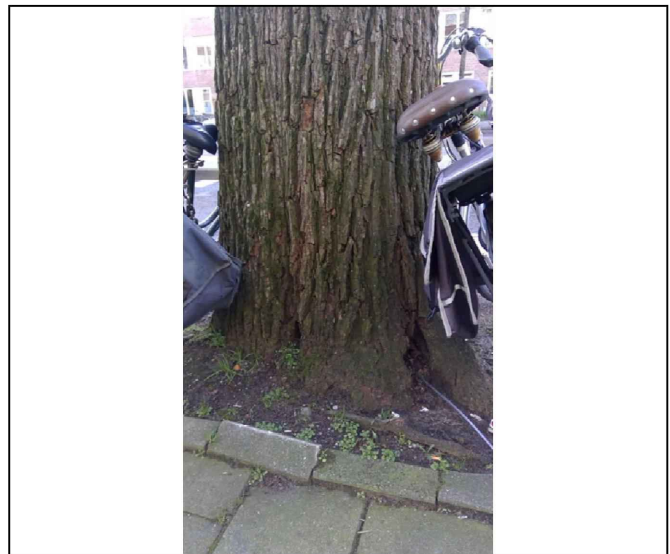

Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 28-1-2021

Urgentietermijn: < 6 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: