# BRG0301 - Brouwersgracht, rak 03-01

Rapportage instandhoudingsinspectie en conditiemeting NEN2767-4

projectnr. 405934.28
revisie 1.0
29 juni 2017




**auteur(s)**

[redacted]


## Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oost
Postbus 94801
1090 HB Amsterdam

| datum vrijgave | beschrijving revisie 1.0 |
| --- | --- |
| 29 juni 2017 | Definitief |

[redacted]

# Colofon

**Projectgroep bestaande uit:**

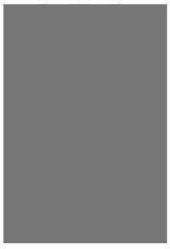

**Datum van uitgave:**
29 juni 2017

**Contactadres:**
Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere Stad

Copyright © 2017 [redacted]
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de opdrachtgever zoals vermeld op het voorblad.

[redacted]

# Inhoud

blz.


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Inleiding** | **2** |
| **1.1** | **Gegevens uitvoering inspectie** | **2** |
| **1.2** | **Omschrijving werkwijze inspectie** | **2** |
| **1.3** | **Uitgevoerde (nader) onderzoeken** | **2** |
| **1.4** | **Bureaustudie** | **2** |
| **2** | **Vaste gegevens / situatie** | **3** |
| **2.1** | **Situatie** | **3** |
| **2.2** | **Vaste gegevens kunstwerk** | **3** |
| **3** | **Inspectieresultaten** | **4** |
| **3.1** | **Samenvatting resultaten** | **4** |
| **3.2** | **Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)** | **7** |
| **4** | **Hersteladvies** | **8** |
| **4.1** | **Geadviseerd nader onderzoek** | **9** |


## Bijlagen


| | |
|---|---|
| 1 | Bureaustudie |
| 2 | Inspectierapportage Keur-IT |
| 3 | Inspectietekening |

# 1 Inleiding

RVE Verkeer en Openbare ruimte heeft Antea Group opdracht gegeven om instandhoudingsinspecties uit te voeren aan diverse kunstwerken. De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72, klasse 1.2. De geconstateerde schades zijn vastgelegd conform de NEN2767-4 systematiek en beoordeeld conform de risicobeoordeling RAMSHEEP.

Tevens is bij de inspectie beoordeeld in hoeverre een object aan de wettelijke eisen en regelgeving voldoet (bijvoorbeeld het bouwbesluit).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de inspectie aan:

**BRG0301 - Brouwersgracht, rak 03-01**

In hoofdstuk 2 zijn de vaste gegevens van het kunstwerk weergegeven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de technische inspectie beschreven, met een analyse van de resultaten van de conditiemeting. In hoofdstuk 4 zijn de hersteladviezen weergegeven en is het benodigd nader onderzoek beschreven.

In bijlage 1 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen, in bijlage 2 is de rapportage van de conditiemeting opgenomen en bijlage 3 bevat de inspectietekening.

## 1.1 Gegevens uitvoering inspectie

Datum opname : 08-06-2017
Hoofdinspecteur : [redacted]
Weer : zonnig
Temperatuur : 12 °C

## 1.2 Omschrijving werkwijze inspectie

Bij de inspectie zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:

- Klein gereedschap;
- Fotocamera;
- Boot t.b.v. inspectie waterzijde.

Alle onderdelen zijn toegankelijk en geïnspecteerd.

## 1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken

In aanvulling op de inspectie is geen nader onderzoek uitgevoerd.

## 1.4 Bureaustudie

Voor dit object is voor de inspectie een bureaustudie uitgevoerd en is er een intakegesprek gehouden met de beheerder. In bijlage 1 zijn de resultaten hiervan opgenomen.

# 2 Vaste gegevens / situatie

## 2.1 Situatie

De onderstaande foto's geven een indruk van het kunstwerk en de omgeving.







## 2.2 Vaste gegevens kunstwerk

**Hoofdkenmerken:**

| | |
|---|---|
| Hoofdtype | : Kades |
| Bouwjaar | : Onbekend |

**Materialen:**

| | |
|---|---|
| Kerende constructie | : Metselwerk |
| Leuningen | : Staal, geconserveerd |

**Ligging / situatie:**

| | |
|---|---|
| Stadsdeel | : Centrum |
| Straat | : Brouwersgracht |
| Langs | : Brouwersgracht |

[redacted]

# 3 Inspectieresultaten

## 3.1 Samenvatting resultaten

Op basis van de NEN2767-4 systematiek (versie 1.3) is een decompositie van het kunstwerk gemaakt.
Nadat de decompositie gemaakt is, is een inspectie uitgevoerd met behulp van de NEN 2767-4 systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de inspectietool Keur-IT. Een uitdraai van het programma is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de inspectietekening weergegeven met daarop de aanwezige gebreken.
Hieronder zijn per element de resultaten van de inspectie samengevat.
Per gebrek is de locatie en de hoeveelheid nader gedefinieerd en is een analyse gemaakt van de oorzaak.
Tevens is er per gebrek een risicobeoordeling gemaakt aan de hand van de RAMSHEEP-systematiek.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat en geanalyseerd.

| Gebrek nr. | Element NEN2767-4 | Conditie-score | Verzorging-score | Bouwdeel NEN2767-4 | Conditie-score | Verzorging-score | Gebrek NEN2767-4 | Locatie schade | Omvang/Eenheid | Oorzaak | Risico-analyse RAMSHEEP | | | | | | | | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | R | A | M | S | H | Ec | En | P | |
| 1 | Kerende constructie | 4 | 2 | Kerende constructie, Algemeen | 1 | 1 | Vervuiling | geheel object | 1 st. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 2 | Kerende constructie | 4 | 2 | Kerende constructie, Algemeen | 1 | 1 | Onkruidgroei | geheel object | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 3 | Kerende constructie | 4 | 2 | Kademuur | 1 | 1 | Verwering | voorzijde | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 4 | Kerende constructie | 4 | 2 | Kademuur | 3 | 1 | Scheur, constructief | voorzijde | div. loc. | Onbekend | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 5 | Kerende constructie | 4 | 2 | Kademuur | 1 | 1 | Oppervlakteschade | t.h.v. krspt lindengracht | div. loc. | Mechanische invloeden | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 6 | Kerende constructie | 4 | 2 | Randelement | 1 | 1 | Verwering | bovenzijde | div. loc. | Afschuiving | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 7 | Kerende constructie | 4 | 2 | Randelement | 1 | 1 | Afschuiving | t.h.v. krspt lindengracht | div. loc. | Boomwortelgroei | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 8 | Kerende constructie | 4 | 2 | Randelement | 2 | 1 | Breuk | bovenzijde | div. loc. | Mechanische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 9 | Kerende constructie | 4 | 2 | Reling | 1 | 1 | Corrosie, uniform | bovenzijde | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 10 | Kerende constructie | 4 | 2 | Reling | 3 | 1 | Breuk | bovenzijde | 1 loc. | Mechanische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 11 | Kerende constructie | 4 | 2 | Reling | 1 | 1 | Deformatie, niet kritiek | huisnr. 109 | 1 loc. | Aanrijding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 12 | Kerende constructie | 4 | 2 | Beschermlaag | 2 | 1 | Onthechting | bovenzijde | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| | Kerende constructie | 4 | 2 | Haalkom | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kerende constructie | 4 | 2 | Wrijfgording | 2 | 1 | Houtrot | voorzijde | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 14 | Leuning | 4 | 1 | Leuning, Algemeen | 2 | 1 | Corrosie, uniform | bovenzijde, oost | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 15 | Leuning | 4 | 1 | Beschermlaag | 4 | 1 | Onthechting | bovenzijde, oost | div. loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| | Verharding wegtype 7, Fietspaden | 1 | 1 | Elementenverharding | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Bebording/bewegwijzering (statisch) | 2 | 1 | Bebording/bewegwijzering, Algemeen | 2 | 1 | Verwering | voorzijde | 2 loc. | Klimatologische invloeden | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | L |
| 17 | Voorzieningen derden | 5 | 1 | Voorzieningen derden, algemeen | 5 | 1 | Schade, mechanisch | bovenzijde | 1 loc. | Vandalisme | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | M |

| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| STP | Steunpunt |
| OVSP | Overspanning |
| ZB | Zijberm |
| MB | Middenberm |



**Toelichting Risico-analyse RAMSHEEP:**

Voor ieder geconstateerd gebrek is een risico-analyse op RAMSHEEP-aspecten verricht. De aspecten zijn als volgt verwoord:

| Letter | Aspect | Omschrijving |
|---|---|---|
| R | Reliability = Betrouwbaarheid | De kans dat door het uitblijven van maatregelen het object door de geconstateerde schade zijn functie niet meer kan uitoefenen in de komende 5 jaar. |
| A | Availability = Beschikbaarheid | De stremmingsduur (voor weg- en/of scheepvaartverkeer) indien falen van het bouwdeel/element door de geconstateerde schade optreedt. |
| M | Maintainability = Onderhoudbaarheid | De mate waarin het onderdeel te bereiken / te onderhouden / te leveren is. |
| S | Safety = Veiligheid | De gevolgen voor de persoonsveiligheid indien falen van het bouwdeel/element optreedt. |
| H | Health = Gezondheid | De mate waarin de gezondheid van de gebruiker aangetast kan worden. |
| Ec | Economics = | De mate waarin de herstelkosten zullen toenemen door het uitblijven van maatregelen. Deels betreft dit de schade-ontwikkeling, deels betreft het de wijze waarop hersteld kan worden. |
| En | Environment = Milieu | De mate waarin de omgeving wordt vervuild als gevolg van het gebrek. |
| P | Political = Politiek | De mate waarin het kunstwerk vervuild is en dit invloed heeft op de uitstraling van het object. |

Ieder aspect verkrijgt een score van 1-6. De scores zijn als volgt gedefinieerd:

| Score | Gevolgen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | R | A | M | S |
| | Betrouwbaarheid | Beschikbaarheid | Onderhoudbaarheid | Veiligheid |
| 1 | Kans op falen is nihil (0%) | < 1 uur | Onderhoudbaarheid is zeer goed:<br>- Geen bereikbaarheidsvoorzieningen<br>- Elke aannemer kan het | Nihil veiligheidsrisico, geen gevolgen |
| 2 | Zeer kleine kans op falen (< 1%) | > 1 uur<br>< 2 uur | Onderhoudbaarheid is goed:<br>- Geen bereikbaarheidsvoorzieningen<br>- Vakman benodigd | Zeer klein veiligheidsrisico, geen letsel / zonder bezoek aan huisarts |
| 3 | Kleine kans op falen (1-2%) | > 2 uur<br>< 1 dag | Onderhoudbaarheid is redelijk:<br>- Eenvoudige bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (ladder/steiger/boot)<br>- Ervaren vakman benodigd | Klein veiligheidsrisico, niet blijvend letsel / bezoek aan huisarts |
| 4 | Reële kans op falen (2 -10%) | > 1 dag<br>< 1 week | Onderhoudbaarheid is matig:<br>- Bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (Ponton/hoogwerker)<br>- Specialistisch bedrijf benodigd | Reëel veiligheidsrisico, blijvend letsel / opname aan ziekenhuis |
| 5 | Grote kans op falen (10-50%) | > 1 week<br>< 1 maand | Onderhoudbaarheid is slecht<br>- Zware bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (vijzelen / kraan)<br>- Zeer specialistisch bedrijf benodigd | Groot veiligheidsrisico, zwaar blijvend letsel |
| 6 | Zeer grote kans / Vrijwel zeker kans op falen (> 50%) | > 1 maand | Onderhoudbaarheid is zeer slecht:<br>- Onderdeel is niet te onderhouden<br>- Onderdeel is niet te leveren / maken | Zeer groot veiligheidsrisico, dodelijk afloop |



| Score | Gevolgen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H | Ec | En | P |
| | Health | Economics | Environment | Political |
| 1 | Nihil gezondheidsrisico, geen gevolgen | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar minder dan [redacted] | Geen effect op milieu | Het kunstwerk vertoont geen vervuiling |
| 2 | Zeer klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] tot € [redacted] | Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en beheersbaar | Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling |
| 3 | Klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen op en schadelijke stoffen aanwezig | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] - tot € [redacted] | Gevolgen voor milieu lokaal, lichte verontreiniging | Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling en op enkele plaatse graffity (geen aanstootgevende teksten) |
| 4 | Reëel gezondheidsrisico, langere periode werkzaam in uitstootgassen en meerdere schadelijke stoffen aanwezig | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] - tot € [redacted] | Gevolgen voor milieu lokaal, verontreiniging die sanering behoeft | Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op enkele plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten) |
| 5 | Groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer veel schadelijke materialen aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] tot € [redacted] | Grootschalige verontreiniging bodem/water, maatregelen nodig | Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten) |
| 6 | Zeer groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer schadelijke materialen (asbest) aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte | Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar meer dan € [redacted] | Ernstige milieuschade. Ingrijpende herstellende maatregelen nodig met (mogelijk) blijvende schade impact/hinder voor regio (gebied > 5 km) | Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (aanstootgevende teksten) |

Op basis van de scores per aspect, wordt een risicoklasse berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen:
L – Laag;
M – Middel;
H – Hoog.
Voor de berekening van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores. Als wegingsfactor wordt gebruikt gemaakt van het belang dat de opdrachtgever stelt aan de verschillende aspecten.

Op aangeven van de opdrachtgever resulteert een risicobeoordeling 3 of 4 ten aanzien van de Safety (veiligheid) altijd in een risicoklasse 'M', ongeacht de berekende klasse.

## 3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)

De resultaten van de inspectie zijn vertaald naar gebreken en condities conform de NEN2767-4. De rapportage van de conditiemeting is opgenomen in bijlage 2. Hieronder zijn de resultaten die volgen uit de NEN-systematiek samengevat en geanalyseerd.

**Algemeen:**
Het object bestaat uit vijf elementen. Een element scoort 'Uitstekend' (score: 1. Een element scoort 'Goed' (score: 2), vanwege een gebrek aan de bebording. Twee elementen scoren 'Matig' (score: 4), vanwege gebreken aan de kerende constructie en de leuning. Het resterende element heeft een score van 'Zeer slecht' (score: 5), welke wordt bepaald door een gebrek aan de voorzieningen derden.

**Civieltechnisch:**
Het object verkeert in een matige staat. De aangetroffen gebreken resulteren in een laag risico met uitzondering van het onder veiligheidsrisico's genoemde gebrek.

Het voegwerk van de kademuur en de randelementen is op diverse locaties verweerd. Om de duurzaamheid te waarborgen, adviseren we plaatselijk de voegmortel te vervangen.

In de kademuur is op diverse locaties constructieve scheurvorming waargenomen. We adviseren een nader onderzoek uit te voeren naar dit schadebeeld.

De kademuur is t.h.v. het kruispunt met de Lindengracht oppervlakkig beschadigd. Herstel is niet noodzakelijk.

Op diverse locaties zijn breuken in de randelementen geconstateerd. Gezien de omvang en de intensiteit wordt geen herstel geadviseerd.

Ter hoogte van het kruispunt met de Lindengracht vertonen enkele randelementen beginnende afschuiving door boomwortelgroei. We adviseren dit schadebeeld extra aandacht te geven tijdens de volgende inspectie.

De conservering van de reling vertoont onthechting. Daarnaast is het onderliggende staal aangetast en vertoont corrosie. Verder is op één locatie de reling licht gedeformeerd. Gezien de mate van aantasting wordt geen herstel geadviseerd.

Op één locatie is de reling gebroken. Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, adviseren we het relingwerk te herstellen.

De wrijfgording is lokaal aangetast door houtrot. Er wordt geadviseerd hier extra aandacht aan te besteden tijdens de volgende inspectie.

De conservering van het leuningwerk vertoont onthechting. Daarnaast is het onderliggende staal aangetast en vertoont corrosie. Om de duurzaamheid te waarborgen, adviseren we het leuningwerk te schilderen.

De bebording vertoont verwering. Dit gebrek doet geen afbreuk aan de functionaliteit van de bebording, vandaar dat geen herstel wordt geadviseerd.

Tevens is het object vervuild door klimatologische invloeden en is aan de kademuur onkruidgroei waargenomen.

**Veiligheidsrisico's:**
Met betrekking tot de elektrakast op de kade is een veiligheidsrisico geconstateerd. De kast is niet juist afgesloten waardoor er elektrocutiegevaar ontstaat voor de gebruiker. Dit resulteert in een midden risico.

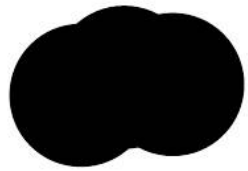

# 4 Hersteladvies

Onderstaand zijn de voorgestelde hersteladviezen per gebrek zichtbaar gemaakt. In een separaat document is het uitgebreide onderhoudsplan opgenomen waarin de herstelmaatregelen, herstelkosten en uitvoeringsjaar inzichtelijk is.

| Decompositie NEN2767-4 | Gebrek NEN2767-4 | Herstelmaatregel NEN2767-4 |
|---|---|---|
| Kerende constructie | | |
| Kerende constructie, Algemeen | | |
| | Vervuiling | Diversen: HD-reinigen oppervlak |
| | Onkruidgroei | Zie herstel: Vervuiling |
| Kademuur | | |
| | Verwering | Metselwerk: vervangen voegmortel |
| | Scheur, constructief | Diversen: Nader onderzoek |
| | Oppervlakteschade | Geen herstel noodzakelijk |
| Randelement | | |
| | Verwering | Zie herstel: Kademuur |
| | Afschuiving | Extra aandacht volgende inspectie |
| | Breuk | Geen herstel noodzakelijk |
| Reling | | |
| | Corrosie, uniform | Geen herstel noodzakelijk |
| | Breuk | Diversen: herstellen |
| | Deformatie, niet kritiek | Geen herstel noodzakelijk |
| Beschermlaag | | |
| | Onthechting | Geen herstel noodzakelijk |
| Haalkom | | |
| Wrijfgording | | |
| | Houtrot | Extra aandacht volgende inspectie |
| Leuning | | |
| Leuning, Algemeen | | |
| | Corrosie, uniform | Zie herstel: Onthechting |
| Beschermlaag | | |
| | Onthechting | Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen) |
| Verharding wegtype 7, Fietspaden | | |
| Elementenverharding | | |
| Bebording/bewegwijzering (statisch) | | |
| Bebording/bewegwijzering, Algemeen | | |
| | Verwering | Geen herstel noodzakelijk |
| Voorzieningen derden | | |
| Voorzieningen derden, algemeen | | |
| | Schade, mechanisch | Diversen: herstellen |



## 4.1 Geadviseerd nader onderzoek

Naar aanleiding van de inspectie wordt een nader onderzoek geadviseerd.

- **Onderdeel:** Kerende constructie, kademuur
  - **Gebrek:** Scheur, constructief.
    - **Doel nader onderzoek:**
      1. Het inventariseren van scheurvorming in de wanden;
      2. Het vaststellen van de oorzaak van de scheurvorming.
    - **Werkstappen:**
      1. Voorbereiding (archiefstudie);
      2. In kaart brengen scheuren (inmeten en registreren);
      3. Aanbrengen tell-tales (indien noodzakelijk);
      4. Vaststellen oorzaak en/of gevolgen scheurvorming.

# **Bijlage 01**: Bureaustudie

# **Bijlage 02**: Inspectierapportage Keur-IT

**Inspectierapportage**
*NEN 2767-4-2 Conditiemeting van infrastructuur, gebrekenlijsten, 1.3*

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Omschrijving | Brouwersgracht, rak 03-01 |
| Objectcode | BRG0301 |
| Beheercode | Kades |

**Opdrachtgever**

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | Gemeente Amsterdam |
| Afdeling | Stadsdeel Centrum |
| Contract-/projectnummer | 405934.28 |
| Contactpersoon | [redacted] |
| Telefoonnummer | - |
| Telefoonnummer(mobiel) | [redacted] |
| E-mailadres | [redacted] |

| | |
|---|---|
| Inspectiebedrijf | [redacted] |
| Datum inspectie | 08-06-2017 |

# Conditiescore en verzorgingsscore

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objectnaam** | : | Brouwersgracht, rak 03-01 | **Inspecteur** | : | [redacted] |
| **Objectcode** | : | BRG0301 | **Datum inspectie** | : | 08-06-2017 |
| **Beheerobject** | : | Kades | **Weersomstandigheden** | : | zonnig |
| | | | **Temperatuur** | : | 12 °C |

**Algemene bevindingen inspectie**

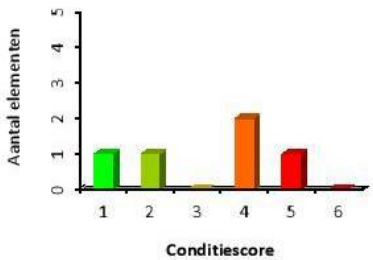


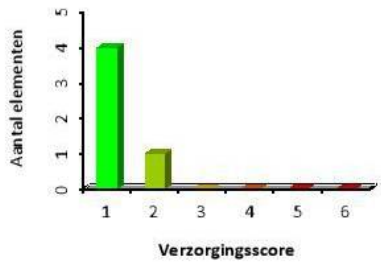


| Conditiescore + omschrijving | | Aantal |
|---|---|---|
| 1 | Uitstekende conditie | 1 |
| 2 | Goede conditie | 1 |
| 3 | Redelijke conditie | |
| 4 | Matige conditie | 2 |
| 5 | Slechte conditie | 1 |
| 6 | Zeer slechte conditie | |

| Verzorgingsscore + omschrijving | | Aantal |
|---|---|---|
| 1 | Uitstekende conditie | 4 |
| 2 | Goede conditie | 1 |
| 3 | Redelijke conditie | |
| 4 | Matige conditie | |
| 5 | Slechte conditie | |
| 6 | Zeer slechte conditie | |

| Element | Conditie | Verzorging |
|---|---|---|
| Kerende constructie | 4 | 2 |
| Leuning | 4 | 1 |
| Verharding wegtype 7, Fietspaden | 1 | 1 |
| Bebording/bewegwijzering (statisch) | 2 | 1 |
| Voorzieningen derden | 5 | 1 |

# Conditionele gebreken

| Kerende constructie | 4 |
|---|---|
| Kerende constructie, Algemeen | 1 |
| Kademuur | 4 |

| Verwering | Serieus | Midden | 2-10% | 1 |
|---|---|---|---|---|




Het voegwerk van de kadeconstructie is lokaal verweerd.

| Hersteladvies: | Metselwerk: vervangen voegmortel |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

| Scheur, constructief | Ernstig | Hoog | 2-10% | 3 |
|---|---|---|---|---|




De kadeconstructie vertoont op diverse locaties scheurvorming.

| Hersteladvies: | Diversen: Nader onderzoek |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

| Oppervlakteschade | Serieus | Midden | 2-10% | 1 |
|---|---|---|---|---|




De kademuur is t.h.v. het kruispunt met de Lindengracht oppervlakkig beschadigd.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Randelement | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Verwering | Serieus | Midden | <2% | 1 |




Het voegwerk onder en tussen de randelementen is op diverse locaties verweerd.

| Hersteladvies: | Zie herstel: Kademuur |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | 2017 |

| Afschuiving | Ernstig | Laag | <2% | 1 |
|---|---|---|---|---|




Ter hoogte van het kruispunt met de Lindengracht vertonen enkele randelementen beginnende afschuiving.

| Hersteladvies: | Extra aandacht volgende inspectie |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | 2022 |

| Breuk | Ernstig | Hoog | <2% | 2 |
|---|---|---|---|---|




De randelementen vertonen op diverse locaties breuk.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Reling | | | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Corrosie, uniform | Serieus | Midden | 2-10% | 1 |




De reling vertoont lokaal corrosie.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Breuk | Ernstig | Hoog | 2-10% | 3 |
|---|---|---|---|---|




De reling is lokaal gebroken.

| Hersteladvies: | Diversen: herstellen |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

| Deformatie, niet kritiek | Serieus | Laag | <2% | 1 |
|---|---|---|---|---|




De reling is op één locatie licht gedeformeerd.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Beschermlaag | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Onthechting | Ernstig | Hoog | <2% | 2 |





De beschermlaag van de reling is op diverse locaties onthecht.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Haalkom | 1 |
|---|---|

| Wrijfgording | 2 |
|---|---|

| Houtrot | Ernstig | Midden | 2-10% | 2 |
|---|---|---|---|---|




De wrijfgording vertoont lokaal houtrot.

| Hersteladvies: | Extra aandacht volgende inspectie |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | 2022 |

| Leuning | 4 |
|---|---|

| Leuning, Algemeen | 2 |
|---|---|

| Corrosie, uniform | Serieus | Midden | 10-30% | 2 |
|---|---|---|---|---|




Het leuningwerk vertoont lokaal corrosie.

| Hersteladvies: | Zie herstel: Onthechting |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | 2017 |

| Beschermlaag | | | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Onthechting | Ernstig | Hoog | 10-30% | 4 |




De beschermlaag van het leuningwerk is lokaal onthecht.

| Hersteladvies: | Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen) |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

| Verharding wegtype 7, Fietspaden | 1 |
|---|---|
| Elementenverharding | 1 |
| Bebording/bewegwijzering (statisch) | 2 |
| Bebording/bewegwijzering, Algemeen | 2 |

| Verwering | Serieus | Midden | 10-30% | 2 |
|---|---|---|---|---|




De bebording vertoont lokaal verwering.

| Hersteladvies: | Geen herstel noodzakelijk |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | - |

| Voorzieningen derden | 5 |
|---|---|
| Voorzieningen derden, algemeen | 5 |

| Schade, mechanisch | Ernstig | Hoog | 30-70% | 5 |
|---|---|---|---|---|




Eén van de electrakasten staat open.

| Hersteladvies: | Diversen: herstellen |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

# Tekortkomingen

| Kerende constructie | 2 |
|---|---|
| Kerende constructie, Algemeen | 2 |

| Vervuiling | Gering | Midden | 2-10% | 1 |
|---|---|---|---|---|




De kadeconstructie is algeheel vervuild.

| Hersteladvies: | Diversen: HD-reinigen oppervlak |
|---|---|
| Herstelkosten: | [redacted] |
| Planjaar: | 2017 |

| Onkruidgroei | Serieus | Midden | 2-10% | 1 |
|---|---|---|---|---|




De kadeconstructie is lokaal begroeid.

| Hersteladvies: | Zie herstel: Vervuiling |
|---|---|
| Herstelkosten: | - |
| Planjaar: | 2017 |

| Kademuur | 1 |
|---|---|
| Randelement | 1 |
| Reling | 1 |
| Beschermlaag | 1 |
| Haalkom | 1 |
| Wrijfgording | 1 |
| **Leuning** | 1 |
| Leuning, Algemeen | 1 |
| Beschermlaag | 1 |
| **Verharding wegtype 7, Fietspaden** | 1 |
| Elementenverharding | 1 |

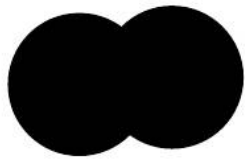

| | |
|---|---|
| **Bebording/bewegwijzering (statisch)** | 1 |
| Bebording/bewegwijzering, Algemeen | 1 |
| **Voorzieningen derden** | 1 |
| Voorzieningen derden, algemeen | 1 |

# **Bijlage 03**: Inspectietekening