Attentie !!!
Op dit object bevinden zich beschermde muurplanten

Waterbouwkundige inspectie bruggen

BRU0359

Functionele inspectie

Naam	:	Molenslootbrug			
Ligging over	:	Admiralengracht	In	:	Jan Evertsenstraat
Type	:	Vaste brug	Functie	:	Normaal verkeer



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld			
gecontroleerd			
gezien			

Volgnummer : 3
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2

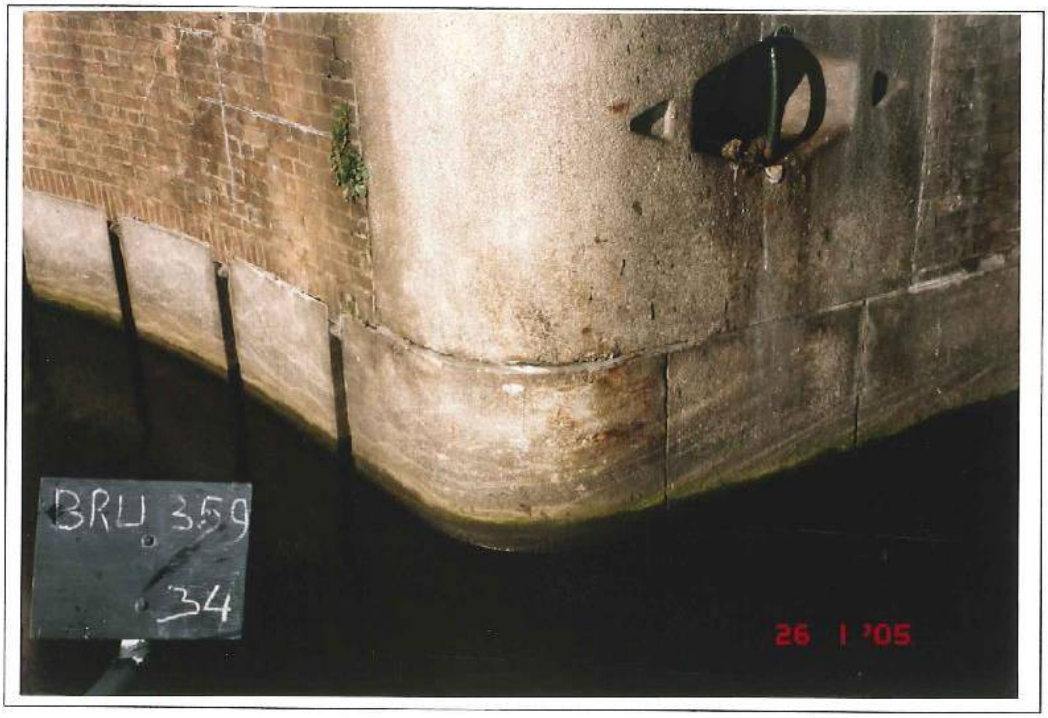

Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Op alle vier de hoeken, voeg t.p.v. natuursteen blokken. ± 10,00 mtr

Herstel : Uitslijpen en voegen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 16
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Alle brugvleugels, verdwenen ca.5% v.h. oppervlak, onthecht, zacht ca.15% v.h. oppervlak. ± 28,00 m2

Herstel : Voegen uitslijpen, opnieuw voegen, totaal ca.40,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 18
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : klinkt hol

Specificatie : Alle vleugels ca.0,50m2. ± 2,00 m2

Herstel : Steens slopen, inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 23
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Op alle vier de vleugelmuren, ca. 20% begroeid, zacht en plaatselijk verdwenen. ± 10,00 m2

Herstel : Uitslijpen en voegen, totaal ca.20,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 26
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Alle vleugels div. plaatsen verdwenen, onthecht en zacht, ca.20% v.h. oppervlak. ± 15,00 m2

Herstel : Uitslijpen, voegen, totaal ca.35,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 27
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : verdwenen

Specificatie : NW-zijde onder het hoekblok. ± 0,10 m2

Herstel : Losse stenen verwijderen, inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Waterbouwkundige inspectie bruggen

BRU0181

Functionele inspectie

Naam	:				
Ligging over	:	Jac. van Lennepkanaal	In	:	Bilderdijkstraat
Type	:	Vaste brug	Functie	:	Normaal verkeer
Onderhoudsjaar:					

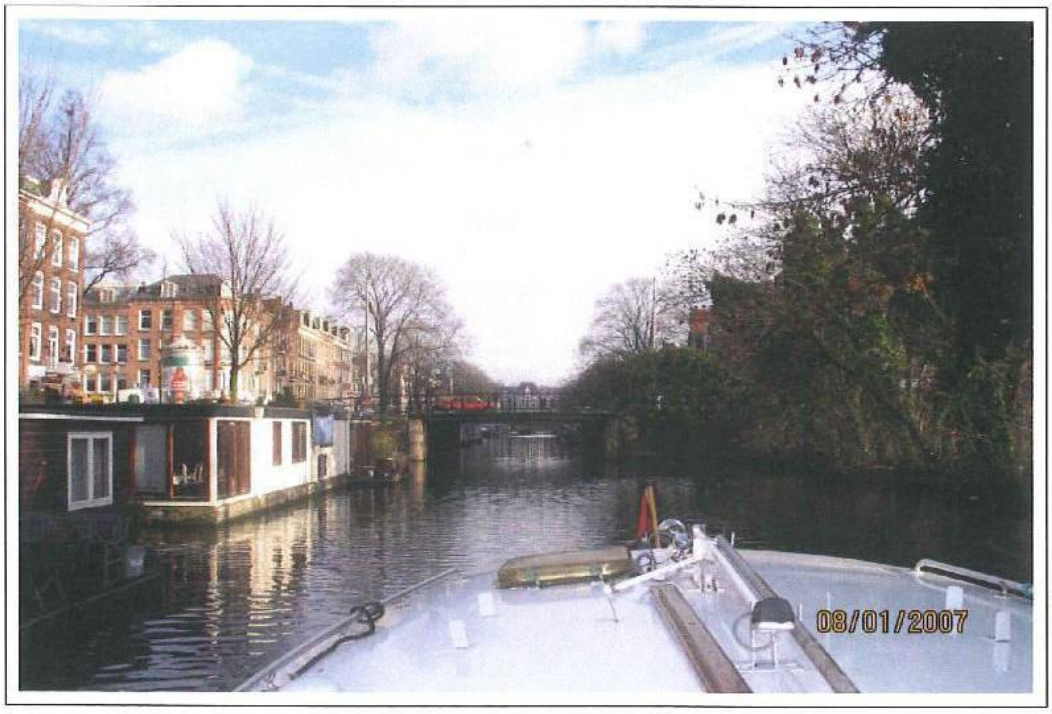

	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld			
gecontroleerd			
	naam:	datum:	handtekening:
gezien			

Volgnummer : 0090351
Code : BRU0181
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Status gebrek : Voorraad

urgentie 2



10-jun-2004

Plaats : brugdek
Onderdeel : voetpad
Detail : ----
Materiaal : tegels in de specie
Gebrek : gebroken

Specificatie : W-zijde: ca.250 stuks, O-zijde: ca.100 stuks. ± 40,00 m2

Herstel : Vervangen, totaal ca.130,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 0090355
Code : BRU0181
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
urgentie 2
Status gebrek : Voorraad



10-jun-2004

Plaats : aansluitend
Onderdeel : voetpad
Detail : ----
Materiaal : tegels in het zand
Gebrek : verzakt

Specificatie : NO-zijde: ca.2,00m2. ca.40mm., NW-zijde: ca.10,00m2. ca.20mm., ZW-zijde: ca.10,00m2. ca.50mm., ZO-zijde: ca.15,00m2. ca.20mm. ± 37,00 m2

Herstel : Ophogen en herstraten.

Vakdiscipline : Straatwerk

BRU0359

Inspecteur(s) : [redacted]

Inspectiedatum : 26-jan-2005

Nr.	Gebrek	Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
1	staal, geroest	[redacted]	5	
2	natuursteen, scheur		5	
3	specie, slecht		2	
4	.., duivenpoep		2	
5	natuursteen, afgebroken		5	
6	natuursteen, gebroken		5	
7	metselwerk, vervuild		5	
8	specie, slecht		3	
9	metselwerk, verschoven		5	
10	specie, incorrect		3	
11	beton gewapend, scheur, watervoerend		3	A
12	beton gewapend, scheur		3	A
13	verf- staal, slecht		2	
14	staal, ruimte tussen		5	
15	beton gewapend, wapening zichtbaar, geroest		3	
16	specie, slecht		3	
17	metselwerk, scheur, verticaal		5	
18	metselwerk, klinkt hol		3	
19	metselwerk, begroeid		5	
20	metselwerk, mosgroei		3	
21	metselwerk, scheur, horizontaal		5	
22	metselwerk, klinkt hol		5	
23	specie, slecht		2	
24	metselwerk, scheur, verticaal		5	
25	metselwerk, mosgroei		3	
26	specie, slecht		2	
27	metselwerk, verdwenen		2	
28	metselwerk, klinkt hol		5	
29	metselwerk, aangetast		5	
30	verf- staal, slecht		2	
31	beton gewapend, afgebroken		3	
32	tegels in de specie, los		1	
33	beton, incorrect		3	
34	asfalt, scheur		2	
35	tegels in het zand, verzakt		1	
36	tegels in het zand, verzakt		2	
37	asfalt, verzakt		2	
	Hoogste urgentie		1	
	Onderhoud noodzakelijk		2	
	Onderhoud gewenst		3	
	Lage urgentie		5	
	Totaal*			
	Nader onderzoek gewenst		4	
	In vernieuwingsprogramma			
	Vervanginsgswaarde ±			

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 1
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2 5



Plaats : brugdek
Onderdeel : ligger
Detail : ..
Materiaal : staal
Gebrek : geroest

Specificatie : Dagzichtligger, op alle vier de hoeken, tot ca.2mm ingeroest. ± 4,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metaal constructief

Volgnummer : 2
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : oplegging
Materiaal : natuursteen
Gebrek : scheur

Specificatie : O-landhoofd Z-zijde 2x. W-landhoofd Z-zijde 1x. ± 3,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 4
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : diverse
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : duivenpoep

Specificatie : Op diverse plaatsen, nesten en poep, tussen de liggers, haalkommen en dagzicht. ± 5,00 m2

Herstel : Schoonmaken.

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 5
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

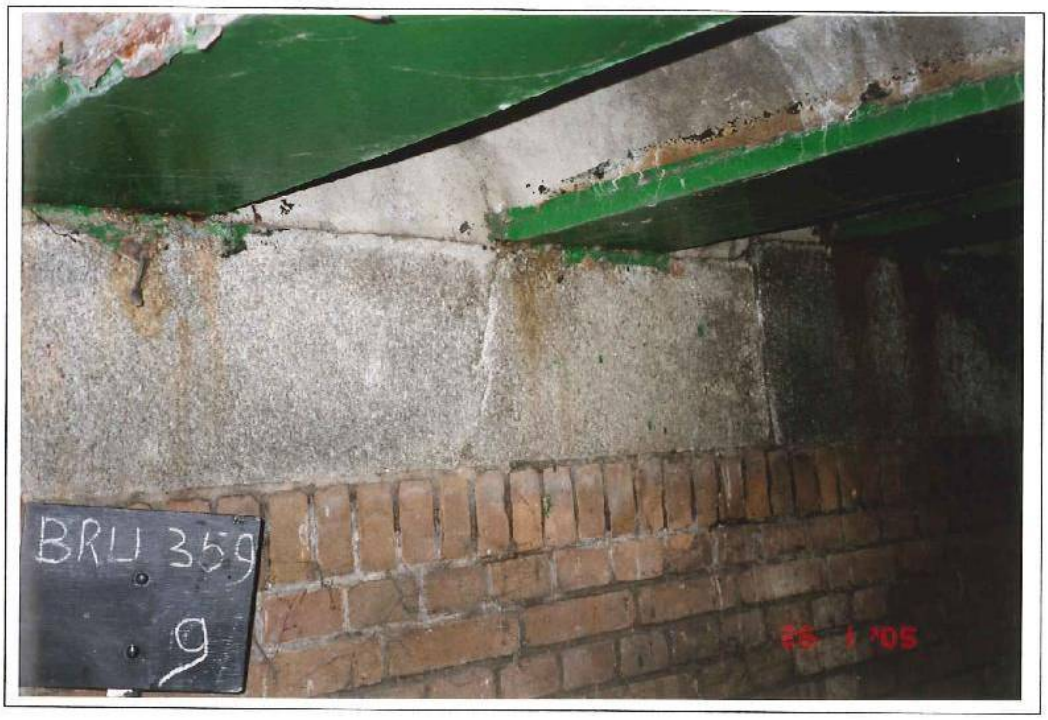

Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : oplegging
Materiaal : natuursteen
Gebrek : afgebroken

Specificatie : W-landhoofd 1x. O-landhoofd 1x. ± 2,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 6
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : oplegging
Materiaal : natuursteen
Gebrek : gebroken

Specificatie : ZW-zijde. ± 1,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 7
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : vervuild

Specificatie : Beide landhoofden: op diverse plaatsen t.p.v. oplegging liggers, kalkafzetting. ± 10,00 m2

Herstel : Schoonmaken.

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 8
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : landhoofd
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Beide landhoofden diverse plaatsen, ca.20% v.h. oppervlak, verdwenen, onthecht. ± 9,00 m2

Herstel : Uitslijpen, voegen, totaal ca.12,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 9
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : landhoofd
Onderdeel : schildmuurtje
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : verschoven

Specificatie : O-landhoofd: t.p.v. trambaan ca.15mm. ± 2,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 10
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : landhoofd
Onderdeel : schildmuurtje
Detail : afwerklaag
Materiaal : specie
Gebrek : incorrect

Specificatie : Beide landhoofden: op diverse plaatsen, los en holklinkend. ± 11,00 stuks

Herstel : Slopen, opnieuw inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 11
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugdek
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : scheur, watervoerend

Specificatie : Op diverse plaatsen lengte variabel, lekkages langs de liggers en op diverse plaatsen in het beton. ± 120,00 mtr

Herstel : Bovenzijde waterdicht maken, totaal ca.360,00m2. (prijs excl. verharding)

Uitvoerings-groep : A

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 12
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugdek
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : scheur

Specificatie : Op diverse plaatsen, vuil komt mee. 3xca.12,00mtr. ± 36,00 mtr

Herstel : Aan bovenzijde waterdicht maken.

Uitvoerings-groep : A

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 13
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2

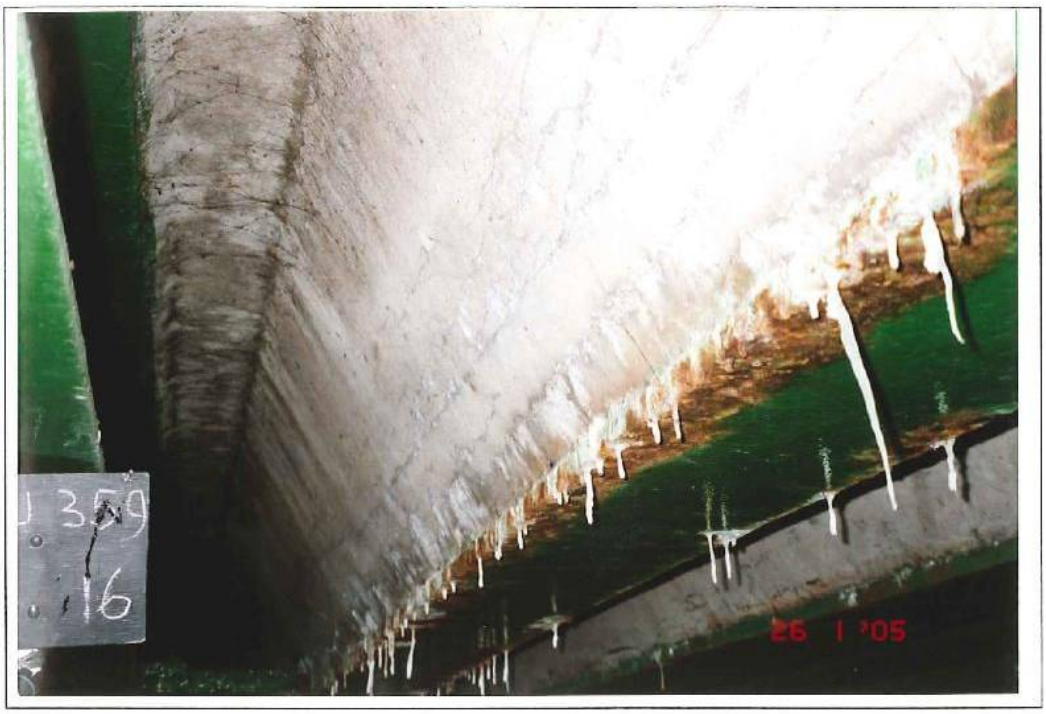

Plaats : brugdek
Onderdeel : ligger
Detail : ..
Materiaal : verf- staal
Gebrek : slecht

Specificatie : Op diverse plaatsen schadevaringen en roestvorming t.p.v. lekkages. Ca.20% van het oppervlak. ± 74,00 m2

Herstel : Schilderen, totaal ca 370,00m2.

Vakdiscipline : Schilderwerk

Volgnummer : 14
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

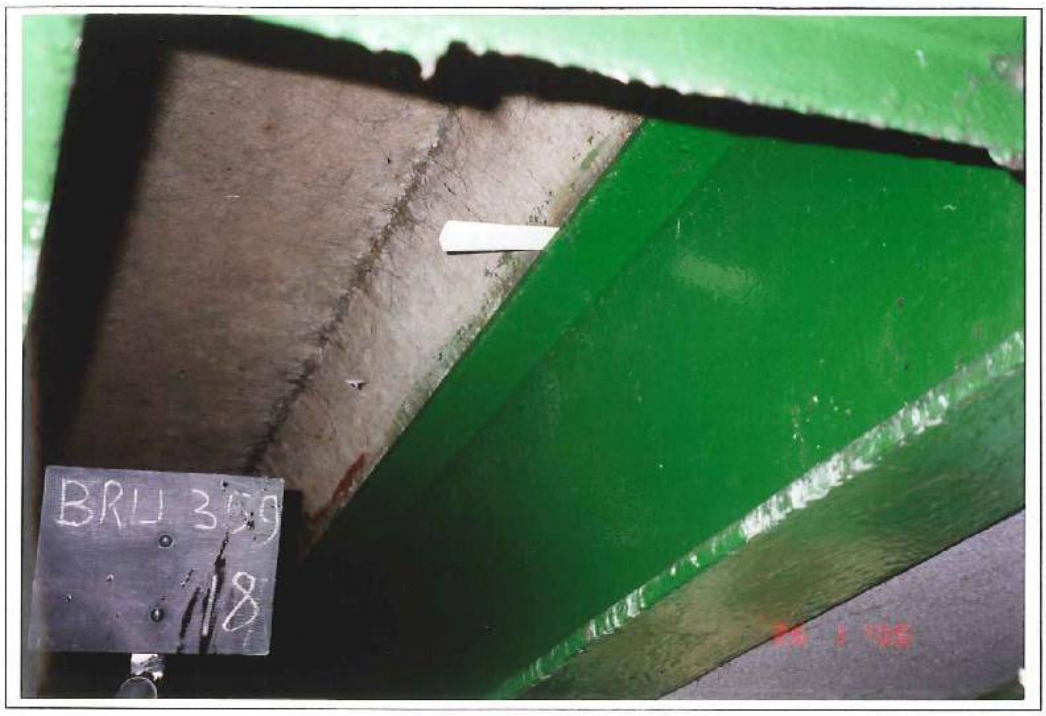

Plaats : brugdek
Onderdeel : ligger
Detail : ..
Materiaal : staal
Gebrek : ruimte tussen

Specificatie : Tot ca.4mm. Z-zijde: 1st. N-zijde: 7st. ± 8,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 15
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugdek
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : wapening zichtbaar, geroest

Specificatie : Z-zijde: ca.(40x10)cm. ± 0,04 m2

Herstel : Beton saneren, wapening vrijslopen en repareren met cementgebonden mortel.

Vakdiscipline : Betonwerk

Volgnummer : 17
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : ZW:ca.0,3mtr.,ca.0,5mtr.,3xca.1,5mtr. ZO:ca.3mtr.,ca.1mtr. 3xca.1,5mtr. NW:ca.2mtr.,2xca.1mtr. NO:ca.1,5mtr., ca.1mtr. ± 20,30 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 19
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : begroeid

Specificatie : Tongvarens. NW-zijde: ca.25st. NO-zijde: ca.1st. ± 26,00 stuks

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 20
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

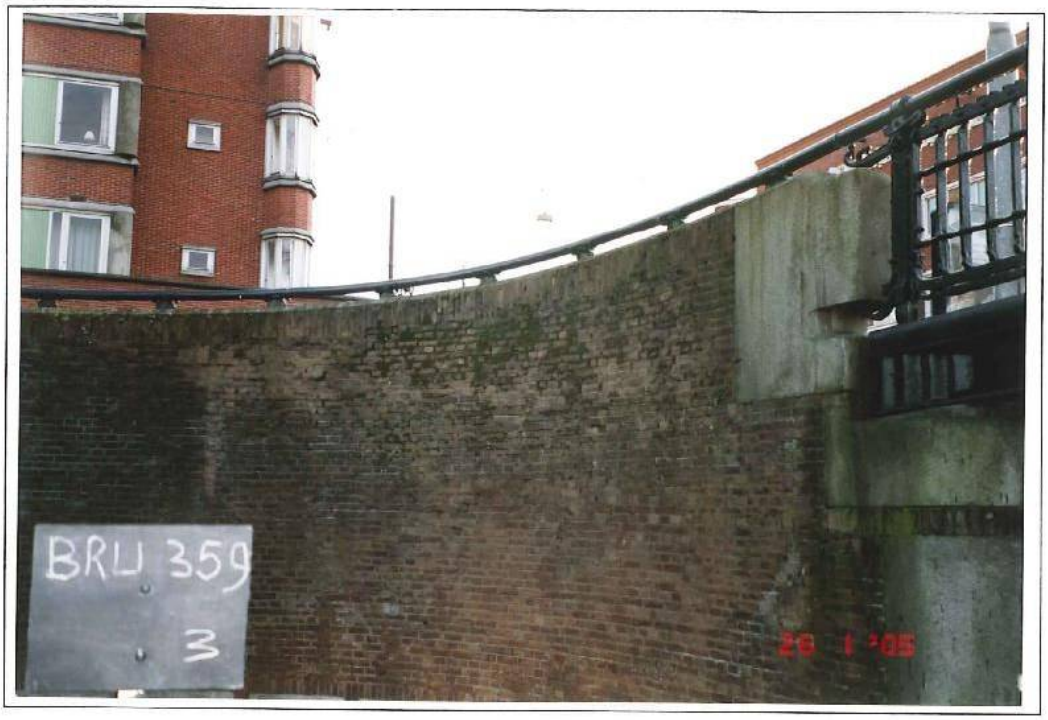

Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : mosgroei

Specificatie : All vleugels: algen en mossen, ca.25% van het oppervlak. ± 40,00 m2

Herstel : Hogedruk reinigen, periodiek schoonmaken, totaal ca.140,00m2.

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 21
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, horizontaal

Specificatie : NO-vleugel: 1xca.0,50mtr. 1xca.0,30mtr. ZW-zijde: 1xca.0,30mtr. ± 1,10 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 22
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : klinkt hol

Specificatie : NO- en NW-zijde. ± 8,00 m2

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 24
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : NO-vleugel. ± 1,00 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 25
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : mosgroei

Specificatie : Alle vleugels begroeid met algen en mos ca.50% v.h. oppervlak. ± 25,00 m2

Herstel : Hogedruk reinigen, periodiek schoonmaken, totaal ca.50,00m2.

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 28
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : klinkt hol

Specificatie : Vier zijden, ca.2,50m2. ± 10,00 m2

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 29
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5



Plaats : keermuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : aangetast

Specificatie : ZO-vleugel: brandschade. ± 2,00 m2

Herstel : Steens uitslopen, opnieuw inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 30
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : brugdek
Onderdeel : leuning
Detail : ..
Materiaal : verf- staal
Gebrek : slecht

Specificatie : Aan beide zijden, diverse plaatsen ca.10%. ± 11,00 m2

Herstel : Schilderen, totaal ca.114,00m2.

Vakdiscipline : Schilderwerk

Volgnummer : 31
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugdek
Onderdeel : brugrand
Detail : ..
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : afgebroken

Specificatie : Langs dagzichtprofiel op div. plaatsen. Z-zijde ca.75% v.d. lengte. N-zijde ca.50% v.d. lengte. Breed ca.5cm. ± 1,50 m2

Herstel : Beton saneren, repareren met cement-gebonden mortel.

Vakdiscipline : Betonwerk

Volgnummer : 32
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 1



Plaats : brugdek
Onderdeel : voetpad
Detail : ..
Materiaal : tegels in de specie
Gebrek : los

Specificatie : Op diverse plaatsen. Z-zijde: ca.20 stuks en 1 gebroken. N-zijde: ca. 10 stuks. ± 3,50 m2

Herstel : Herleggen in de specie, totaal ca.5,00m2

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 33
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3



Plaats : brugdek
Onderdeel : voetpad
Detail : banden
Materiaal : beton
Gebrek : incorrect

Specificatie : Z-zijde: 1x gebroken, 1x los. ± 2,00 stuks

Herstel : Vervangen, herleggen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 34
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : brugdek
Onderdeel : rijweg
Detail : ..
Materiaal : asfalt
Gebrek : scheur

Specificatie : ZO-zijde: ca.3,00mtr. ZW-zijde: ca.3,00mtr. NO-zijde: ca.3,00mtr. ± 9,00 mtr

Herstel : Dichtgieten.

Vakdiscipline : Asfaltwerk

Volgnummer : 35
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 1



Plaats : aansluitend
Onderdeel : voetpad
Detail : ..
Materiaal : tegels in het zand
Gebrek : verzakt

Specificatie : NO-zijde: ca.5cm. ± 2,00 m2

Herstel : Banden stellen, herstraten.

Vakdiscipline : Straatwerk

Volgnummer : 36
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : aansluitend
Onderdeel : voetpad
Detail : ..
Materiaal : tegels in het zand
Gebrek : verzakt

Specificatie : ZW-zijde: 8,00m2 tot ca.2cm. ZO-zijde: 8,00m2 tot ca.2cm. NW-zijde: 8,00m2 tot ca.1,5cm. NO-: ca.4,00m2 tot ca.1,5cm. ± 28,00 m2

Herstel : Herstraten.

Vakdiscipline : Straatwerk

Volgnummer : 37
Code : BRU0359
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2



Plaats : aansluitend
Onderdeel : rijweg
Detail : ..
Materiaal : asfalt
Gebrek : verzakt

Specificatie : ZW-zijde: ca.4,00m2 tot ca.3cm. ± 4,00 m2

Herstel : Frezen en asfalteren.

Vakdiscipline : Asfaltwerk

Overspeel resultaat

Melding

Datum : 26-jan-2005
Inspecteur : [redacted]
Inspectietype : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Functionele inspectie

Verwerkte inspectie

Code : BRU0359
Datum : 26-jan-2005

	nieuw volgnr.	oud volgnr.	
BRU0359	000	(016)	Gebrek is vervallen
BRU0359	000	(028)	Gebrek is vervallen
BRU0359	000	(030)	Gebrek is vervallen
BRU0359	000	(031)	Gebrek is vervallen
BRU0359	000	(032)	Gebrek is vervallen
BRU0359	001	(004)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	002	(002)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	003	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	004	(008)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	005	(009)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	006	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	007	(010)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	008	(011)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	009	(012)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	010	(013)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	011	(014)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	012	(017)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	013	(015)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	014	(018)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	015	(019)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	016	(005)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	017	(006)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	018	(007)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	019	(001)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	020	(003)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	021	(021)	Gewijzigd gebrek
BRU0359	022	(022)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	023	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	024	(023)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	025	(024)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	026	(025)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	027	(026)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	028	(027)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	029	(029)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	030	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	031	(020)	Gebrek is hetzelfde gebleven
BRU0359	032	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	033	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	034	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	035	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	036	(000)	Nieuw gebrek
BRU0359	037	(000)	Nieuw gebrek

Aantal ingelezen gebreken : 42