GBW0101 - Grimburgwal, rak 01-01

Rapportage instandhoudingsinspectie en conditiemeting NEN2767-4

projectnr. 405934.13
revisie 2.0
22 maart 2017



auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum

[redacted]

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0	goedkeuring	vrijgave
22 maart 2017	Definitief	[redacted]	

Colofon

Projectgroep bestaande uit:



Datum van uitgave:
22 maart 2017

Contactadres:



Copyright © 2017 **Ingenieursbureau Antea Group**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de opdrachtgever zoals vermeld op het voorblad.

Inhoud

blz.

1 Inleiding 2
1.1 Gegevens uitvoering inspectie 2
1.2 Omschrijving werkwijze inspectie 2
1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken 2
1.4 Bureaustudie 2

2 Vaste gegevens / situatie 3
2.1 Situatie 3
2.2 Vaste gegevens kunstwerk 3

3 Inspectieresultaten 4
3.1 Samenvatting resultaten 4
3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur) 7

4 Hersteladvies 8
4.1 Geadviseerd nader onderzoek 8

Bijlagen

1 Bureaustudie
2 Inspectierapportage Keur-IT
3 Inspectietekening

1 Inleiding

RVE Verkeer en Openbare ruimte heeft Antea Group opdracht gegeven om instandhoudingsinspecties uit te voeren aan diverse kunstwerken. De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72, klasse 1.2. De geconstateerde schades zijn vastgelegd conform de NEN2767-4 systematiek en beoordeeld conform de risicobeoordeling RAMSHEEP.

Tevens is bij de inspectie beoordeeld in hoeverre een object aan de wettelijke eisen en regelgeving voldoet (bijvoorbeeld het bouwbesluit).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de inspectie aan:

GBW0101 - Grimburgwal, rak 01-01

In hoofdstuk 2 zijn de vaste gegevens van het kunstwerk weergegeven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de technische inspectie beschreven, met een analyse van de resultaten van de conditiemeting. In hoofdstuk 4 zijn de hersteladviezen weergegeven en is het benodigd nader onderzoek beschreven.

In bijlage 1 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen, in bijlage 2 is de rapportage van de conditiemeting opgenomen en bijlage 3 bevat de inspectietekening.

1.1 Gegevens uitvoering inspectie

Datum opname : 14-11-2016
Hoofdinspecteur : [redacted]
Weer : bewolkt
Temperatuur : 10 °C

1.2 Omschrijving werkwijze inspectie

Bij de inspectie zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:

- Klein gereedschap;
- Fotocamera;
- Boot t.b.v. inspectie onderzijde.

Alle onderdelen zijn toegankelijk en geïnspecteerd.

1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken

In aanvulling op de inspectie is geen nader onderzoek uitgevoerd.

1.4 Bureaustudie

Voor dit object is voor de inspectie een bureaustudie uitgevoerd en is er een intakegesprek gehouden met de beheerder. In bijlage 1 zijn de resultaten hiervan opgenomen.

2 Vaste gegevens / situatie

2.1 Situatie

De onderstaande foto's geven een indruk van het kunstwerk en de omgeving.





2.2 Vaste gegevens kunstwerk

Hoofdkenmerken:

Hoofdtype	: Kade
Bouwjaar	: Onbekend

Materialen:

Kerende constructie	: Metselwerk

Ligging / situatie:

Stadsdeel	: Centrum
Straat	: Grimburgwal
Langs	: Grimburgwal

3 Inspectieresultaten

3.1 Samenvatting resultaten

Op basis van de NEN2767-4 systematiek (versie 1.3) is een decompositie van het kunstwerk gemaakt.
Nadat de decompositie gemaakt is, is een inspectie uitgevoerd met behulp van de NEN 2767-4 systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de inspectietool Keur-IT. Een uitdraai van het programma is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de inspectietekening weergegeven met daarop de aanwezige gebreken.
Hieronder zijn per element de resultaten van de inspectie samengevat.
Per gebrek is de locatie en de hoeveelheid nader gedefinieerd en is een analyse gemaakt van de oorzaak.
Tevens is er per gebrek een risicobeoordeling gemaakt aan de hand van de RAMSHEEP-systematiek.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat en geanalyseerd.

Gebrek nr.	Element NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Bouwdeel NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Gebrek NEN2767-4	Locatie schade	Omvang/Eenheid	Oorzaak	Risico-analyse RAMSHEEP								RG
											R	A	M	S	H	Ec	En	P	
1	Kerende constructie	5	2	Kerende constructie, Algemeen	1	2	Onkruidgroei	geheel object	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
2	Kerende constructie	5	2	Kerende constructie, Algemeen	1	2	Vervuiling	geheel object	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
3	Kerende constructie	5	2	Kademuur	2	1	Scheur, constructief	t.h.v. huis nr. 9	1 m1	Onbekend	1	1	3	1	1	2	1	3	L
4	Kerende constructie	5	2	Kademuur	2	1	Onderdeel, ontbreekt	t.h.v. huis nr. 9	1 loc.	Onbekend	2	1	4	1	1	2	1	3	L
5	Kerende constructie	5	2	Kademuur	2	1	Graffity	div. loc.	1m2	Vandalisme	1	1	3	1	1	1	1	2	L
6	Kerende constructie	5	2	Kademuur	2	1	Verwering	waterlijn	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
7	Kerende constructie	5	2	Kademuur	2	1	Oppervlakteschade	onderzijde randelement	div. loc.	Mechanische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
8	Kerende constructie	5	2	Afdichting	5	1	Onderdeel, ontbreekt	uiteinde	1 m1	Veroudering	1	1	3	1	1	1	1	2	L
9	Kerende constructie	5	2	Afdichting	5	1	Onthechting	voorzijde	6,5 m1	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	2	L
10	Kerende constructie	5	2	Randelement	2	1	Afbrokkelen	bovenzijde	div. loc.	Aanvaring	1	1	1	1	1	1	1	2	L
11	Kerende constructie	5	2	Randelement	2	1	Verwering	bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	2	L
12	Kerende constructie	5	2	Randelement	2	1	Oppervlakteschade	bovenzijde	div. loc.	Mechanische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	2	L
	Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1	1	Elementenverharding	1	1													

Afkorting	Betekenis
STP	Steunpunt
OVSP	Overspanning
ZB	Zijberm
MB	Middenberm

Toelichting Risico-analyse RAMSHEEP:

Voor ieder geconstateerd gebrek is een risico-analyse op RAMSHEEP-aspecten verricht. De aspecten zijn als volgt verwoord:

Letter	Aspect	Omschrijving
R	Reliability = Betrouwbaarheid	De kans dat door het uitblijven van maatregelen het object door de geconstateerde schade zijn functie niet meer kan uitoefenen in de komende 5 jaar.
A	Availability = Beschikbaarheid	De stremmingsduur (voor weg- en/of scheepvaartverkeer) indien falen van het bouwdeel/element door de geconstateerde schade optreedt.
M	Maintainability = Onderhoudbaarheid	De mate waarin het onderdeel te bereiken / te onderhouden / te leveren is.
S	Safety = Veiligheid	De gevolgen voor de persoonsveiligheid indien falen van het bouwdeel/element optreedt.
H	Health = Gezondheid	De mate waarin de gezondheid van de gebruiker aangetast kan worden.
Ec	Economics =	De mate waarin de herstelkosten zullen toenemen door het uitblijven van maatregelen. Deels betreft dit de schade-ontwikkeling, deels betreft het de wijze waarop hersteld kan worden.
En	Environment = Milieu	De mate waarin de omgeving wordt vervuild als gevolg van het gebrek.
P	Political = Politiek	De mate waarin het kunstwerk vervuild is en dit invloed heeft op de uitstraling van het object.

Ieder aspect verkrijgt een score van 1-6. De scores zijn als volgt gedefinieerd:

Score	Gevolgen			
	R	A	M	S
	Betrouwbaarheid	Beschikbaarheid	Onderhoudbaarheid	Veiligheid
1	Kans op falen is nihil (0%)	< 1 uur	Onderhoudbaarheid is zeer goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Elke aannemer kan het	Nihil veiligheidsrisico, geen gevolgen
2	Zeer kleine kans op falen (< 1%)	> 1 uur < 2 uur	Onderhoudbaarheid is goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Vakman benodigd	Zeer klein veiligheidsrisico, geen letsel / zonder bezoek aan huisarts
3	Kleine kans op falen (1-2%)	> 2 uur < 1 dag	Onderhoudbaarheid is redelijk: - Eenvoudige bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (ladder/steiger/boot) - Ervaren vakman benodigd	Klein veiligheidsrisico, niet blijvend letsel / bezoek aan huisarts
4	Reële kans op falen (2 -10%)	> 1 dag < 1 week	Onderhoudbaarheid is matig: - Bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (Ponton/hoogwerker) - Specialistisch bedrijf benodigd	Reëel veiligheidsrisico, blijvend letsel / opname aan ziekenhuis
5	Grote kans op falen (10-50%)	> 1 week < 1 maand	Onderhoudbaarheid is slecht - Zware bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (vijzelen / kraan) - Zeer specialistisch bedrijf benodigd	Groot veiligheidsrisico, zwaar blijvend letsel
6	Zeer grote kans / Vrijwel zeker kans op falen (> 50%)	> 1 maand	Onderhoudbaarheid is zeer slecht: - Onderdeel is niet te onderhouden - Onderdeel is niet te leveren / maken	Zeer groot veiligheidsrisico, dodelijk afloop

Score	Gevolgen			
	H	Ec	En	P
	Health	Economics	Environment	Political
1	Nihil gezondheidsrisico, geen gevolgen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar minder dan [redacted]	Geen effect op milieu	Het kunstwerk vertoont geen vervuiling
2	Zeer klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en beheersbaar	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling
3	Klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen op en schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, lichte verontreiniging	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling en op enkele plaatse graffity (geen aanstootgevende teksten)
4	Reëel gezondheidsrisico, langere periode werkzaam in uitstootgassen en meerdere schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, verontreiniging die sanering behoeft	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op enkele plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
5	Groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer veel schadelijke materialen aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € [redacted] tot [redacted]	Grootschalige verontreiniging bodem/water, maatregelen nodig	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
6	Zeer groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer schadelijke materialen (asbest) aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar meer dan [redacted]	Ernstige milieuschade. Ingrijpende herstellende maatregelen nodig met (mogelijk) blijvende schade impact/hinder voor regio (gebied > 5 km)	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (aanstootgevende teksten)

Op basis van de scores per aspect, wordt een risicoklasse berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen:
L – Laag;
M – Middel;
H – Hoog.
Voor de berekening van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores. Als wegingsfactor wordt gebruikt gemaakt van het belang dat de opdrachtgever stelt aan de verschillende aspecten.

Op aangeven van de opdrachtgever resulteert een risicobeoordeling 3 of 4 ten aanzien van de Safety (veiligheid) altijd in een risicoklasse 'M', ongeacht de berekende klasse.

3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)

De resultaten van de inspectie zijn vertaald naar gebreken en condities conform de NEN2767-4. De rapportage van de conditiemeting is opgenomen in bijlage 2. Hieronder zijn de resultaten die volgen uit de NEN-systematiek samengevat en geanalyseerd.

Algemeen:
Het object bestaat uit 2 elementen. Eén element scoort 'Uitstekend' (score: 1).
Het resterende element scoort 'Slecht' (score: 5), vanwege gebreken aan de kerende constructie.

Civieltechnisch:
Het object verkeert in een matige staat. De aangetroffen gebreken resulteren in een laag risico.

In de kademuur is constructieve scheurvorming waargenomen. We adviseren een nader onderzoek uit te voeren naar dit schadebeeld.

Op één locatie ontbreken stenen uit de kerende constructie. Geadviseerd wordt om deze onderdelen aan te brengen.

Het voegwerk is op diverse locaties verweerd. Er wordt geadviseerd hier extra aandacht aan te besteden tijdens de volgende inspectie.

Het metselwerk vertoont oppervlakteschade. Echter wordt hiervoor geen herstel geadviseerd gezien de omvang en intensiteit.

De kitvoegafdichting ontbreekt op één locatie. We adviseren deze kitvoeg aan te brengen.

De kitvoegafdichting vertoont onthechting op diverse locaties. We adviseren deze kitvoegen te vervangen.

Ter plaatse van de randelementen is gebleken dat de elementen op diverse locaties afbrokkelen, daarnaast vertonen de elementen oppervlakteschade. Gezien de omvang en de intensiteit van de schadebeelden wordt geen herstel geadviseerd.

De voegmortel tussen de randelementen vertoont verwering. Er wordt geadviseerd hier extra aandacht aan te besteden tijdens de volgende inspectie.

Tevens is het object vervuild door klimatologische invloeden en is er graffiti geconstateerd.

Veiligheidsrisico's:
Aan dit kunstwerk zijn geen veiligheidsrisico's geconstateerd.

4 Hersteladvies

Onderstaand zijn de voorgestelde hersteladviezen per gebrek zichtbaar gemaakt. In een separaat document is het uitgebreide onderhoudsplan opgenomen waarin de herstelmaatregelen, herstelkosten en uitvoeringsjaar inzichtelijk is.

Decompositie NEN2767-4	Gebrek NEN2767-4	Herstelmaatregel NEN2767-4
Kerende constructie		
Kerende constructie, Algemeen		
	Onkruidgroei	Zie herstel: Vervuiling
	Vervuiling	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Kademuur		
	Scheur, constructief	Diversen: nader onderzoek
	Onderdeel, ontbreekt	Metselwerk: vervangen onderdeel
	Graffity	Zie herstel: Kerende constructie, Algemeen
	Verwering	Extra aandacht volgende inspectie
	Oppervlakteschade	Geen herstel noodzakelijk
Afdichting		
	Onderdeel, ontbreekt	Kitvoeg: vervangen
	Onthechting	Kitvoeg: vervangen
Randelement		
	Afbrokkelen	Geen herstel noodzakelijk
	Verwering	Extra aandacht volgende inspectie
	Oppervlakteschade	Geen herstel noodzakelijk
Verharding wegtype 5, Weg in woongebied		
Elementenverharding		

4.1 Geadviseerd nader onderzoek

Naar aanleiding van de inspectie wordt een nader onderzoek geadviseerd.

- **Onderdeel:** Kerende constructie, kademuur
  - **Gebrek:** Scheur, constructief.
    - **Doel nader onderzoek:**
      1. Het inventariseren van scheurvorming in de wanden;
      2. Het vaststellen van de oorzaak van de scheurvorming.
    - **Werkstappen:**
      1. Voorbereiding (archiefstudie);
      2. In kaart brengen scheuren (inmeten en registreren);
      3. Aanbrengen tell-tales (indien noodzakelijk);
      4. Vaststellen oorzaak en/of gevolgen scheurvorming

Bijlage 01: Bureaustudie


Bijlage 02: Inspectierapportage Keur-IT


	Inspectierapportage *NEN 2767-4-2 Conditiemeting van infrastructuur, gebrekenlijsten, 1.3*
	Algemeen
Omschrijving	Grimburgwal, rak 01-01
Objectcode	GBW0101
Beheercode	Kades
	Opdrachtgever
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Afdeling	Stadsdeel Centrum
Contract-/projectnummer	405934
Contactpersoon	[redacted]
Telefoonnummer	
Telefoonnummer(mobiel)	
E-mailadres	
	Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf	Antea Group
Datum inspectie	14-11-2016

Conditiescore en verzorgingsscore

Objectnaam	:	Grimburgwal, rak 01-01	**Inspecteur**	:	
Objectcode	:	GBW0101	**Datum inspectie**	:	14-11-2016
Beheerobject	:	Kades	**Weersomstandigheden**	:	bewolkt
			Temperatuur	:	10 °C

Algemene bevindingen inspectie

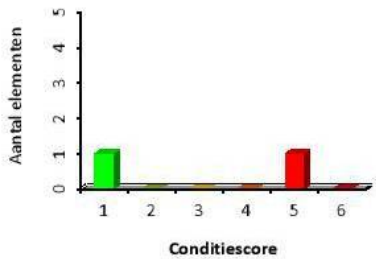

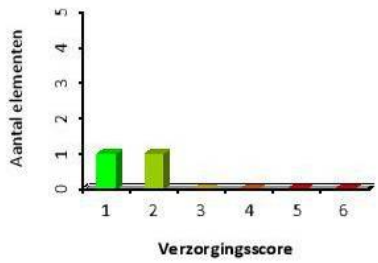

Conditiescore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	1
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	1
6	Zeer slechte conditie	

Verzorgingsscore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	1
2	Goede conditie	1
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	

Element	Conditie	Verzorging
Kerende constructie	5	2
Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1	1

Conditionele gebreken

Kerende constructie			5
Kerende constructie, Algemeen			1
Kademuur			2
Scheur, constructief	Ernstig Hoog	<2%	2




Er is op 1 locatie scheurvorming in het metselwerk aangetroffen.

Hersteladvies:	Diversen: nader onderzoek
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Onderdeel, ontbreekt	Serieus Hoog	<2%	1




Er zijn op 1 locatie ontbrekende stenen waargenomen.

Hersteladvies:	Metselwerk: vervangen onderdeel
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Verwering	Serieus Midden	2-10%	1




De voegmortel is met name op de waterlijn beginnend uitgesleten.

Hersteladvies:	Extra aandacht volgende inspectie
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2021

Oppervlakteschade	Serieus Midden	<2%	1




Het metselwerk vertoont op diverse locaties oppervlakteschade.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Afdichting	5

Onderdeel, ontbreekt	Serieus Hoog	>70%	5




Op 1 locatie ontbreekt de kitvoegafdichting.

Hersteladvies:	Kitvoeg: vervangen
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Onthechting	Ernstig Midden	2-10%	2




Op diverse locaties is de kitvoegafdichting beginnend onthecht.

Hersteladvies:	Kitvoeg: vervangen
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2020

Randelement	2

Afbrokkelen	Ernstig Hoog	<2%	2




De randelementen zijn op enkele locaties afgebrokkeld aan de bovenzijde.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Verwering	Serieus Midden	<2%	1




De voegen van de randelementen zijn op enkele locaties verweerd.

Hersteladvies:	Extra aandacht volgende inspectie
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2021

Oppervlakteschade	Serieus Hoog	<2%	1




De randelementen vertonen op diverse locaties oppervlakteschade.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1
Elementenverharding	1

Tekortkomingen

Kerende constructie			2
Kerende constructie, Algemeen			2
Onkruidgroei	Serieus Laag	<2%	1




Op enkele locaties is begroeiing waargenomen aan de kademuur.

Hersteladvies:	Zie herstel: Vervuiling
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Vervuiling	Gering Midden	10-30%	1




Het object is algeheel verontreinigd door klimatologische invloeden.

Hersteladvies:	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Kademuur			1
Graffity	Gering Hoog	<2%	1




Op een locatie is graffity op de kademuur waargenomen.

Hersteladvies:	Zie herstel: Kerende constructie, Algemeen
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Afdichting	1
Randelement	1
Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1
Elementenverharding	1

Bijlage 03: Inspectietekening