## Oevers inspectie

# NHG0401

Functionele inspectie




| | naam: | datum: | handtekening: |
|---|---|---|---|
| opgesteld | [redacted] | | |
| gecontroleerd | | | |

| | naam: | datum: | handtekening: |
|---|---|---|---|
| gezien | [redacted] | | |

| | |
|---|---|
| Ligging water | Nwe. Herengracht |
| Ligging straat | |
| Tussen objecten | Sls - 50 |
| Tussen nummers | |
| Lengte | 96 |

- Lengte 96
  Constructie walmuur-metselwerk
  Bouwjaar
  Van - Tot

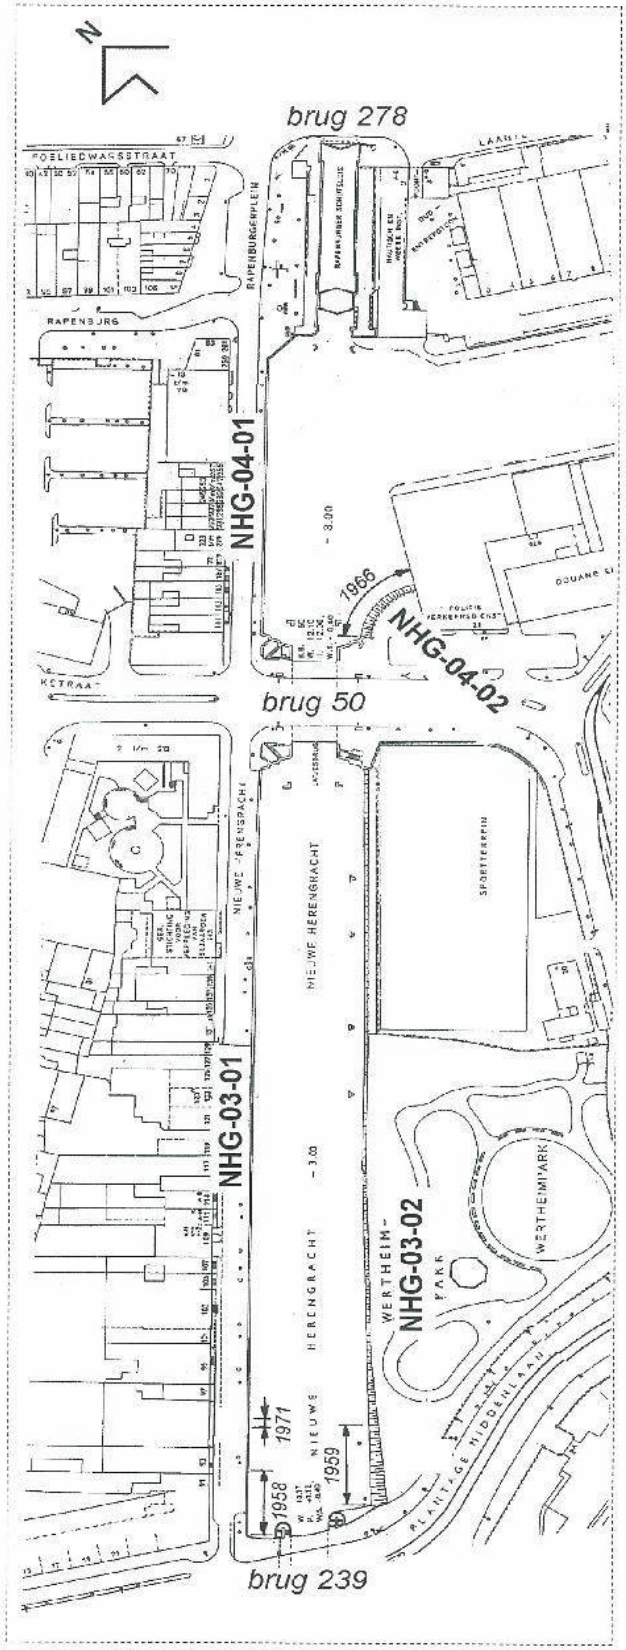

**NHG0401**

Inspecteurs : [redacted]
Inspectiedatum : 6-jun-2005

| Nr. | Gebrek | Indicatie Kosten | Urg | Uitv. in groep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | metselwerk, aangetast op de waterlijn | [redacted] | 2 | |
| 2 | metselwerk, scheur, verticaal | | 5 | |
| 3 | metselwerk, incorrect | | 5 | |
| 4 | metselwerk, scheur, horizontaal | | 5 | |
| 5 | metselwerk, scheur, verticaal | | 5 | |
| 6 | specie, aangetast op de waterlijn | | 5 | |
| 7 | beton gewapend, aangetast | | 5 | |
| 8 | metselwerk, zetting | | 5 | |
| 9 | metselwerk, zetting | | 5 | |
| 10 | beton, verschoven | | 5 | |
| 11 | metselwerk, scheur, horizontaal | | 5 | |
| 12 | kit, onthecht | | 3 | |
| 13 | .., .. | | 5 | |
| | Hoogste urgentie | | 1 | |
| | Onderhoud noodzakelijk | | 2 | |
| | Onderhoud gewenst | | 3 | |
| | Lage urgentie | | 5 | |
| | Totaal* | | | |
| | Nader onderzoek gewenst | | 4 | |
| | In vernieuwingsprogramma | Planvorming ? | | |
| | Vervanginsgswaarde ± | [redacted] | | |

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 1
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 2




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : aangetast op de waterlijn

Specificatie : Aansluitend op SLU0110. ± 10,00 mtr

Herstel : Kuipen, uittanden en opnieuw inmetselen, ca.2,00m2. ± [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 2
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




| | | | |
|---|---|---|---|
| Plaats | : | walmuur | |
| Onderdeel | : | .. | |
| Detail | : | .. | |
| Materiaal | : | metselwerk | |
| Gebrek | : | scheur, verticaal | |
| Specificatie | : | Vanaf de sluis tot de 1e dilatatievoeg. 1xca.3,00mtr. en 1xca.1,50mtr. | ± 4,50 mtr |
| Herstel | : | Monitoren. | ± € 0,00 |

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 3
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : incorrect

Specificatie : Bij de aansluiting van de schuine op de rechte walmuur nabij SLU110 is geen dilatatieruimte aangebracht. ± 2,00 mtr

Herstel : Dilatatievoeg maken en aanbrengen kit op rugvulling. ±

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 4
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




| | | | |
|---|---|---|---|
| Plaats | : | walmuur | |
| Onderdeel | : | .. | |
| Detail | : | .. | |
| Materiaal | : | metselwerk | |
| Gebrek | : | scheur, horizontaal | |
| Specificatie | : | Ca.5,00mtr. vanaf 2e dilatatievoeg v.a. SLU0110. | ± 3,00 mtr |
| Herstel | : | Monitoren. | ± € 0,00 |
| Vakdiscipline | : | Metselwerk | |

Volgnummer : 5
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




| | | | |
|---|---|---|---|
| Plaats | : | walmuur | |
| Onderdeel | : | .. | |
| Detail | : | .. | |
| Materiaal | : | metselwerk | |
| Gebrek | : | scheur, verticaal | |
| Specificatie | : | Lang ca.1,00mtr. Vanaf SLU0110 tussen 1e en 2e dilatatie: 5x, tussen 2e en 3e dil. 2x en tussen 3e en 4e dil: 1x. | ± 8,00 mtr |
| Herstel | : | Monitoren. | ± € 0,00 |

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 6
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : aangetast op de waterlijn

Specificatie : Op diverse plaatsen. ± 10,00 mtr

Herstel : Kuipen, uitslijpen en voegen. :

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 7
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : aangetast

Specificatie : Betonbalk op de waterlijn tot ca.3cm. aangetast. 2xca.1,00mtr. ± 0,50 m2

Herstel : Monitoren. ± € 0,00

Vakdiscipline : Betonwerk

Volgnummer : 8
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : metselwerk
Gebrek : zetting

Specificatie : Vanaf SLU0110 de 3e dilatatievoeg. Ca.15mm gezakt. Stabiel. ± 1,00 stuks

Herstel : Monitoren. ± € 0,00

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 9
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : metselwerk
Gebrek : zetting

Specificatie : Vanaf brug 50 de t.p.v. de 1e dilatatievoeg: horizontaal ca.1cm. en vertikaal ca.1cm. Stabiel. ± 1,00 stuks

Herstel : Monitoren. ± € 0,00

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 10
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : beton
Gebrek : verschoven

Specificatie : Vanaf brug 50 de t.p.v. de 1e dilatatievoeg. Ca.1cm. verschoven. ± 1,00 stuks

Herstel : Leuning loshalen, dekzerk herleggen en leuning monteren. ± [redacted]

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 11
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, horizontaal

Specificatie : Aansluitend op brugvleugel van brug 50. ± 18,00 mtr

Herstel : Monitoren. ± € 0,00

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 12
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 3




Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : kit
Gebrek : onthecht

Specificatie : Aansluitend op de vleugelmuur brug 50. ± 3,00 mtr

Herstel : Oude kit verwijderen en nieuwe aanbrengen op rugvulling ±

Vakdiscipline : Kitwerk

Volgnummer : 13
Code : NHG0401
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

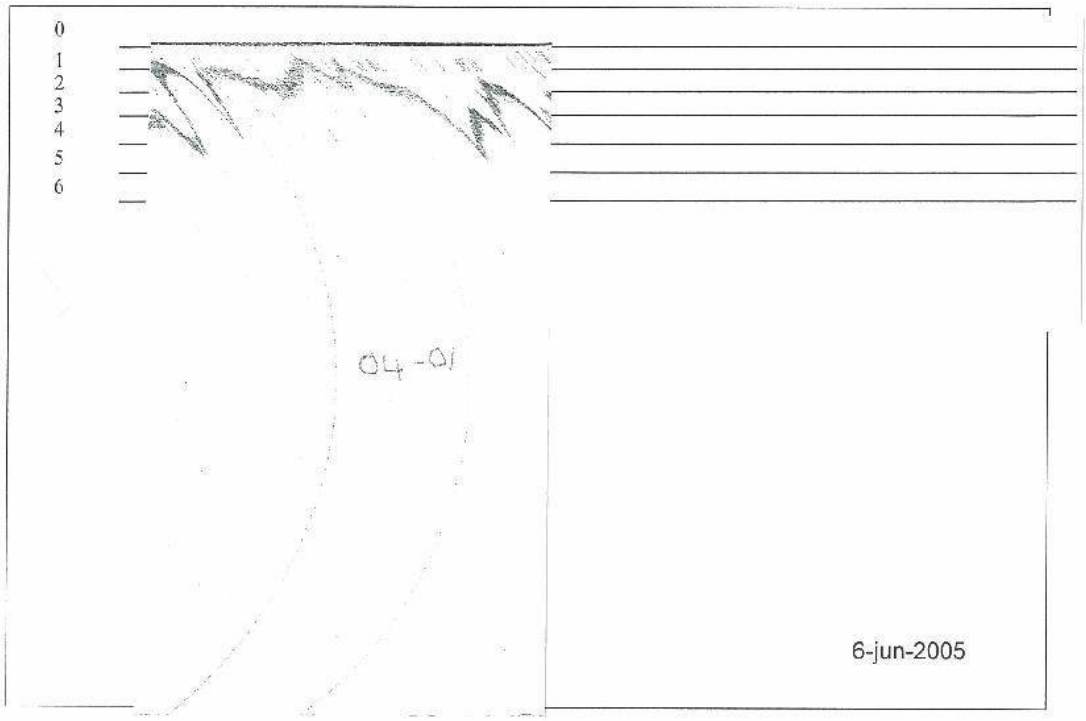


Plaats : walmuur
Onderdeel : peiling
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : ..

Specificatie : Waterstand 0.40 - NAP. ± 0,00 mtr

Herstel : ± € 0,00

Vakdiscipline : ..

# Overspeel resultaat

**Melding**

Datum : 6-jun-2005
Inspecteur : [redacted]
Inspectietype : Oevers inspectie
Functionele inspectie

**Verwerkte inspectie**

Code : NHG0401
Datum : 6-jun-2005

| | nieuw volgnr. | oud volgnr. | |
|---|---|---|---|
| NHG0401 | 001 | (001) | Gewijzigd gebrek |
| NHG0401 | 002 | (002) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 003 | (003) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 004 | (004) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 005 | (005) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 006 | (006) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 007 | (007) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 008 | (008) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 009 | (010) | Gewijzigd gebrek |
| NHG0401 | 010 | (011) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 011 | (012) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 012 | (009) | Gebrek is hetzelfde gebleven |
| NHG0401 | 013 | (013) | Gebrek is hetzelfde gebleven |

Aantal ingelezen gebreken : 13