KBW0101 - Kloveniersburgwal, rak 01-01

Rapportage instandhoudingsinspectie en conditiemeting NEN2767-4

projectnr. 405934.13
revisie 2.0
5 april 2017



auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oost
Postbus 94801
1090 HB Amsterdam

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0	goedkeuring	vrijgave
5 april 2017	Definitief	[redacted]	

Colofon

Projectgroep bestaande uit:

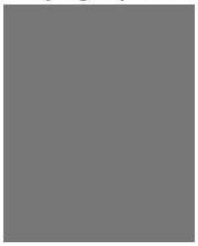

Datum van uitgave:
5 april 2017

Contactadres:
Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere Stad

Copyright © 2017 **Ingenieursbureau Antea Group**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de opdrachtgever zoals vermeld op het voorblad.

Inhoud

blz.

1	Inleiding	2
1.1	Gegevens uitvoering inspectie	2
1.2	Omschrijving werkwijze inspectie	2
1.3	Uitgevoerde (nader) onderzoeken	2
1.4	Bureaustudie	2
2	Vaste gegevens / situatie	3
2.1	Situatie	3
2.2	Vaste gegevens kunstwerk	3
3	Inspectieresultaten	4
3.1	Samenvatting resultaten	4
3.2	Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)	7
4	Hersteladvies	8
4.1	Geadviseerd nader onderzoek	8

Bijlagen

1	Bureaustudie
2	Inspectierapportage Keur-IT
3	Inspectietekening

1 Inleiding

RVE Verkeer en Openbare ruimte heeft Antea Group opdracht gegeven om instandhoudingsinspecties uit te voeren aan diverse kunstwerken. De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72, klasse 1.2. De geconstateerde schades zijn vastgelegd conform de NEN2767-4 systematiek en beoordeeld conform de risicobeoordeling RAMSHEEP.

Tevens is bij de inspectie beoordeeld in hoeverre een object aan de wettelijke eisen en regelgeving voldoet (bijvoorbeeld het bouwbesluit).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de inspectie aan:

KBW0101 - Kloveniersburgwal, rak 01-01

In hoofdstuk 2 zijn de vaste gegevens van het kunstwerk weergegeven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de technische inspectie beschreven, met een analyse van de resultaten van de conditiemeting. In hoofdstuk 4 zijn de hersteladviezen weergegeven en is het benodigd nader onderzoek beschreven.

In bijlage 1 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen, in bijlage 2 is de rapportage van de conditiemeting opgenomen en bijlage 3 bevat de inspectietekening.

1.1 Gegevens uitvoering inspectie

Datum opname : 22-11-2016
Hoofdinspecteur : [redacted]
Weer : bewolkt
Temperatuur : 7 °C

1.2 Omschrijving werkwijze inspectie

Bij de inspectie zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:

- Klein gereedschap;
- Fotocamera;
- Boot t.b.v. inspectie onderzijde.

Alle onderdelen zijn toegankelijk en geïnspecteerd.

1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken

In aanvulling op de inspectie is geen nader onderzoek uitgevoerd.

1.4 Bureaustudie

Voor dit object is voor de inspectie een bureaustudie uitgevoerd en is er een intakegesprek gehouden met de beheerder. In bijlage 1 zijn de resultaten hiervan opgenomen.

2 Vaste gegevens / situatie

2.1 Situatie

De onderstaande foto's geven een indruk van het kunstwerk en de omgeving.





2.2 Vaste gegevens kunstwerk

Hoofdkenmerken:

Hoofdtype	: Kade
Bouwjaar	: Onbekend

Materialen:

Kerende constructie	: Metselwerk
Leuningen	: Staal, geconserveerd
Relingen	: Staal, geconserveerd

Ligging / situatie:

Stadsdeel	: Centrum
Straat	: Kloveniersburgwal
Langs	: Kloveniersburgwal

3 Inspectieresultaten

3.1 Samenvatting resultaten

Op basis van de NEN2767-4 systematiek (versie 1.3) is een decompositie van het kunstwerk gemaakt.
Nadat de decompositie gemaakt is, is een inspectie uitgevoerd met behulp van de NEN 2767-4 systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de inspectietool Keur-IT. Een uitdraai van het programma is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de inspectietekening weergegeven met daarop de aanwezige gebreken.
Hieronder zijn per element de resultaten van de inspectie samengevat.
Per gebrek is de locatie en de hoeveelheid nader gedefinieerd en is een analyse gemaakt van de oorzaak.
Tevens is er per gebrek een risicobeoordeling gemaakt aan de hand van de RAMSHEEP-systematiek.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat en geanalyseerd.

Gebrek nr.	Element NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Bouwdeel NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Gebrek NEN2767-4	Locatie schade	Omvang/Eenheid	Oorzaak	Risico-analyse RAMSHEEP								RG
											R	A	M	S	H	Ec	En	P	
1	Bebording/bewegwijzering (statisch)	3	1	Bewegwijzeringsbord	3	1	Verwering	voorzijde	4 loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	1	
2	Bebording/bewegwijzering (statisch)	3	1	Bewegwijzeringsbord	3	1	Onthechting	Nieuwmarkt	2 loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	1	
3	Kerende constructie	6	1	Kerende constructie, Algemeen	1	1	Vervuiling	geheel object	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	2	
4	Kerende constructie	6	1	Kademuur	2	1	Scheur, constructief	t.h.v. huisnr. 86	2 m1	Onbekend	1	1	4	1	1	1	1	1	
5	Kerende constructie	6	1	Beddingsvoorzieningen	2	1	Onderdeel, ontbreekt	waterlijn	div. loc.	Aanvaring	1	1	4	6	1	1	1	1	
	Kerende constructie	6	1	Afdichting	1	1													
	Kerende constructie	6	1	Haalkom	1	1													
	Kerende constructie	6	1	Ladder	1	1													
6	Kerende constructie	6	1	Reling	6	1	Corrosie, uniform	bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	2	1	1	
7	Kerende constructie	6	1	Reling	6	1	Deformatie, niet kritiek	t.h.v. huis nr. 32	1 loc.	Aanrijding	1	1	1	1	1	1	1	2	
8	Kerende constructie	6	1	Reling	6	1	Onthechting	bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	2	1	1	
9	Kerende constructie	6	1	Randelement	2	1	Afschuiving	t.h.v. huisnr. 86	1 loc.	Onbekend	1	1	4	1	1	1	1	1	
10	Kerende constructie	6	1	Randelement	2	1	Verwering	bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Kerende constructie	6	1	Wrijfstijl	2	1	Houtrot	waterlijn	2 loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	1	
12	Leuning	6	1	Leuning, Algemeen	4	1	Corrosie, uniform	t.h.v. huisnr. 18 & 30	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	2	1	1	
13	Leuning	6	1	Beschermlaag	6	1	Onthechting	t.h.v. huisnr. 18 & 30	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	2	1	1	
14	Verharding wegtype 7, Fietspaden	1	1	Elementenverharding	1	1	Onderdeel, ontbreekt	bovenzijde	3 m2	Vandalisme	1	1	2	1	1	1	1	2	

Afkorting	Betekenis
STP	Steunpunt
OVSP	Overspanning
ZB	Zijberm
MB	Middenberm

Toelichting Risico-analyse RAMSHEEP:

Voor ieder geconstateerd gebrek is een risico-analyse op RAMSHEEP-aspecten verricht. De aspecten zijn als volgt verwoord:

Letter	Aspect	Omschrijving
R	Reliability = Betrouwbaarheid	De kans dat door het uitblijven van maatregelen het object door de geconstateerde schade zijn functie niet meer kan uitoefenen in de komende 5 jaar.
A	Availability = Beschikbaarheid	De stremmingsduur (voor weg- en/of scheepvaartverkeer) indien falen van het bouwdeel/element door de geconstateerde schade optreedt.
M	Maintainability = Onderhoudbaarheid	De mate waarin het onderdeel te bereiken / te onderhouden / te leveren is.
S	Safety = Veiligheid	De gevolgen voor de persoonsveiligheid indien falen van het bouwdeel/element optreedt.
H	Health = Gezondheid	De mate waarin de gezondheid van de gebruiker aangetast kan worden.
Ec	Economics =	De mate waarin de herstelkosten zullen toenemen door het uitblijven van maatregelen. Deels betreft dit de schade-ontwikkeling, deels betreft het de wijze waarop hersteld kan worden.
En	Environment = Milieu	De mate waarin de omgeving wordt vervuild als gevolg van het gebrek.
P	Political = Politiek	De mate waarin het kunstwerk vervuild is en dit invloed heeft op de uitstraling van het object.

Ieder aspect verkrijgt een score van 1-6. De scores zijn als volgt gedefinieerd:

Score	Gevolgen			
	R	A	M	S
	Betrouwbaarheid	Beschikbaarheid	Onderhoudbaarheid	Veiligheid
1	Kans op falen is nihil (0%)	< 1 uur	Onderhoudbaarheid is zeer goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Elke aannemer kan het	Nihil veiligheidsrisico, geen gevolgen
2	Zeer kleine kans op falen (< 1%)	> 1 uur < 2 uur	Onderhoudbaarheid is goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Vakman benodigd	Zeer klein veiligheidsrisico, geen letsel / zonder bezoek aan huisarts
3	Kleine kans op falen (1-2%)	> 2 uur < 1 dag	Onderhoudbaarheid is redelijk: - Eenvoudige bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (ladder/steiger/boot) - Ervaren vakman benodigd	Klein veiligheidsrisico, niet blijvend letsel / bezoek aan huisarts
4	Reële kans op falen (2 -10%)	> 1 dag < 1 week	Onderhoudbaarheid is matig: - Bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (Ponton/hoogwerker) - Specialistisch bedrijf benodigd	Reëel veiligheidsrisico, blijvend letsel / opname aan ziekenhuis
5	Grote kans op falen (10-50%)	> 1 week < 1 maand	Onderhoudbaarheid is slecht - Zware bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (vijzelen / kraan) - Zeer specialistisch bedrijf benodigd	Groot veiligheidsrisico, zwaar blijvend letsel
6	Zeer grote kans / Vrijwel zeker kans op falen (> 50%)	> 1 maand	Onderhoudbaarheid is zeer slecht: - Onderdeel is niet te onderhouden - Onderdeel is niet te leveren / maken	Zeer groot veiligheidsrisico, dodelijk afloop

Score	Gevolgen			
	H	Ec	En	P
	Health	Economics	Environment	Political
1	Nihil gezondheidsrisico, geen gevolgen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar minder dan [redacted]	Geen effect op milieu	Het kunstwerk vertoont geen vervuiling
2	Zeer klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en beheersbaar	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling
3	Klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen op en schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, lichte verontreiniging	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling en op enkele plaatse graffity (geen aanstootgevende teksten)
4	Reëel gezondheidsrisico, langere periode werkzaam in uitstootgassen en meerdere schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, verontreiniging die sanering behoeft	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op enkele plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
5	Groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer veel schadelijke materialen aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Grootschalige verontreiniging bodem/water, maatregelen nodig	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
6	Zeer groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer schadelijke materialen (asbest) aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar meer dan [redacted]	Ernstige milieuschade. Ingrijpende herstellende maatregelen nodig met (mogelijk) blijvende schade impact/hinder voor regio (gebied > 5 km)	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (aanstootgevende teksten)

Op basis van de scores per aspect, wordt een risicoklasse berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen:
L – Laag;
M – Middel;
H – Hoog.
Voor de berekening van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores. Als wegingsfactor wordt gebruikt gemaakt van het belang dat de opdrachtgever stelt aan de verschillende aspecten.

Op aangeven van de opdrachtgever resulteert een risicobeoordeling 3 of 4 ten aanzien van de Safety (veiligheid) altijd in een risicoklasse 'M', ongeacht de berekende klasse.

3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)

De resultaten van de inspectie zijn vertaald naar gebreken en condities conform de NEN2767-4. De rapportage van de conditiemeting is opgenomen in bijlage 2. Hieronder zijn de resultaten die volgen uit de NEN-systematiek samengevat en geanalyseerd.

Algemeen:
Het object bestaat uit 4 elementen. Eén element scoort 'Uitstekend' (score: 1).
Eén element scoort 'Redelijk' (score: 3), vanwege gebreken aan de bebording/bewegwijzering.
De resterende elementen scoren 'Zeer Slecht' (score: 6) welke worden bepaald door gebreken aan de kerende constructie en de leuning.

Civieltechnisch:
Het object verkeert in een redelijke staat. De aangetroffen gebreken resulteren in een laag risico met uitzondering van de onder veiligheidsrisico's genoemde gebreken.

De bebording vertoont verwering en onthechting. Op basis van de onthechting wordt geadviseerd het onderdeel te vervangen.

In de kademuur is constructieve scheurvorming waargenomen. We adviseren een nader onderzoek uit te voeren naar dit schadebeeld.

Een deel van de grijpkoorden ontbreekt. Om de veiligheid van de gebruikers te kunnen waarborgen wordt geadviseerd de grijpkoorden te herstellen.

De reling is gedeformeerd. Daarnaast is de conservering van de reling onthecht en het onderliggende staal aangetast. Gezien de omvang en intensiteit van de schades wordt geen herstel geadviseerd.

Er is afschuiving geconstateerd van een randelement. We adviseren hier nader onderzoek naar te doen. Dit kan worden gecombineerd met het nader onderzoek naar de scheurvorming in de kademuur.

Ter plaatse van de randelementen is gebleken dat de voegmortel op enkele locaties verweerd is. Gezien de omvang en de intensiteit van het schadebeeld wordt geen herstel geadviseerd.

De wrijfstijlen ter plaatse van de trap zijn aangetast door houtrot. Gezien de mate van aantasting wordt geen herstel geadviseerd.

De conservering van het leuningwerk vertoont onthechting. Daarnaast is het onderliggende staal aangetast en vertoont corrosie. Om de duurzaamheid te waarborgen, adviseren we het leuningwerk te schilderen.

Aan de bovenzijde ontbreekt een deel van de bestrating bij een boom, wij adviseren dit deel te herstraten.

Tevens is het object vervuild door klimatologische invloeden.

Veiligheidsrisico's:
Met betrekking tot de grijpkoorden is een veiligheidsrisico geconstateerd. Er is sprake van ontbrekende grijpkoorden, waardoor drenkelingen zich niet vast kunnen grijpen in een noodsituatie. Dit resulteert in een midden risico.

4 Hersteladvies

Onderstaand zijn de voorgestelde hersteladviezen per gebrek zichtbaar gemaakt. In een separaat document is het uitgebreide onderhoudsplan opgenomen waarin de herstelmaatregelen, herstelkosten en uitvoeringsjaar inzichtelijk is.

Decompositie NEN2767-4	Gebrek NEN2767-4	Herstelmaatregel NEN2767-4
Bebording/bewegwijzering (statisch)		
Bewegwijzeringsbord		
	Verwering	Geen herstel noodzakelijk
	Onthechting	Diversen: vervangen onderdeel
Kerende constructie		
Kerende constructie, Algemeen		
	Vervuiling	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Kademuur		
	Scheur, constructief	Diversen: nader onderzoek
Reddingsvoorzieningen		
	Onderdeel, ontbreekt	Diversen: herstellen
Afdichting		
Haalkom		
Ladder		
Reling		
	Corrosie, uniform	Geen herstel noodzakelijk
	Deformatie, niet kritiek	Geen herstel noodzakelijk
	Onthechting	Geen herstel noodzakelijk
Randelement		
	Afschuiving	Zie herstel: Kademuur
	Verwering	Geen herstel noodzakelijk
Wrijfstijl		
	Houtrot	Geen herstel noodzakelijk
Leuning		
Leuning, Algemeen		
	Corrosie, uniform	Zie herstel: Onthechting
Beschermlaag		
	Onthechting	Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen)
Verharding wegtype 7, Fietspaden		
Elementenverharding		
	Onderdeel, ontbreekt	Elementenverharding: vervangen

4.1 Geadviseerd nader onderzoek

Naar aanleiding van de inspectie wordt geen nader onderzoek geadviseerd.

Bijlage 01: Bureaustudie

Bijlage 02: Inspectierapportage Keur-IT

	Inspectierapportage
	NEN 2767-4-2 Conditiemeting van infrastructuur, gebrekenlijsten, 1.3
	Algemeen
Omschrijving	Kloveniersburgwal, rak 01-01
Objectcode	KBW0101
Beheercode	Kades
	Opdrachtgever
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Afdeling	Stadsdeel Oost
Contract-/projectnummer	405934.13
Contactpersoon	[redacted]
Telefoonnummer	-
Telefoonnummer(mobiel)	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@amsterdam.nl
	Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf	Antea Group
Datum inspectie	22-11-2016

Conditiescore en verzorgingsscore

Objectnaam	:	Kloveniersburgwal, rak 01-01	**Inspecteur**	:	
Objectcode	:	KBW0101	**Datum inspectie**	:	22-11-2016
Beheerobject	:	Kades	**Weersomstandigheden**	:	bewolkt
			Temperatuur	:	7 °C

Algemene bevindingen inspectie

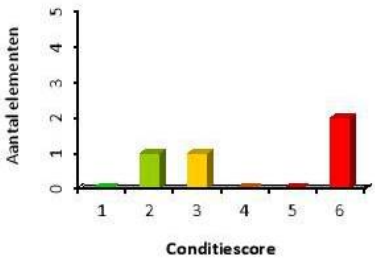

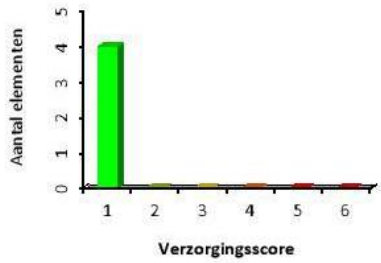

Conditiescore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	1
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	1
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	2

Verzorgingsscore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	4
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	

Element	Conditie	Verzorging
Bebording/bewegwijzering (statisch)	3	1
Kerende constructie	6	1
Leuning	6	1
Verharding wegtype 7, Fietspaden	1	1

Conditionele gebreken

Bebording/bewegwijzering (statisch)			3
Bewegwijzeringsbord			3
Verwering	Serieus Midden	2-10%	1




De bebording is oppervlakkig verweerd.

Hersteladvies:	Diversen: vervangen onderdeel
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Onthechting	Ernstig Hoog	2-10%	3




De bestickering is lokaal onthecht.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Kerende constructie			6
Kerende constructie, Algemeen			1

Hersteladvies:	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Kademuur			2
Scheur, constructief	Ernstig Hoog	<2%	2




Er is op één locatie constructieve scheurvorming waargenomen.

Hersteladvies:	Diversen: nader onderzoek
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Reddingsvoorzieningen			2
Onderdeel, ontbreekt	Serieus Hoog	2-10%	2



Het grijpkoord ontbreekt plaatselijk.

Hersteladvies:	Diversen: herstellen
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Afdichting	1
Haalkom	1
Ladder	1
Reling	6

Corrosie, uniform	Serieus Midden	2-10%	1




De stalen radkeerder vertoont op diverse locaties corrosie.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Deformatie, niet kritiek	Serieus Midden	<2%	1



De stalen radkeerder is op één locatie beschadigd.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Onthechting	Ernstig Hoog	>70%	6




De conservering van de radkeerder is algeheel onthecht.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Randelement	2

Afschuiving	Ernstig Midden	<2%	1




Op één locatie is een randelement afgeschoven.

Hersteladvies:	Diversen: nader onderzoek
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Verwering	Serieus Midden	<2%	1




De randelementen vertonen op diverse locaties verwering van de voegmortel.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Wrijfstijl			2
Houtrot	Ernstig Midden	2-10%	2




De wrijfstijlen zijn aangetast op waterlijn.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	-

Leuning			6
Leuning, Algemeen			4
Corrosie, uniform	Serieus Midden	>70%	4




Het leungwerk is algeheel gecorrodeerd.

Hersteladvies:	Zie herstel: Beschermlaag
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Beschermlaag			6
Onthechting	Ernstig Hoog	>70%	6




De conservering is algeheel onthecht.

Hersteladvies:	Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen)
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Verharding wegtype 7, Fietspaden			1
Elementenverharding			1
Onderdeel, ontbreekt	Serieus Hoog	<2%	1




De bestrating ontbreekt op 1 locatie, ter plaatse van de boom zal het straatwerk herstraat en aangevuld moeten worden.

Hersteladvies:	Elementverharding: vervangen
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Tekortkomingen

Bebording/bewegwijzering (statisch)	1
Bewegwijzeringsbord	1

Kerende constructie	1
Kerende constructie, Algemeen	1

Vervuiling	Gering Midden	2-10%	1




Het object is algeheel verontreinigd door klimatologische invloeden.

Hersteladvies:	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Kademuur	1
Reddingsvoorzieningen	1
Afdichting	1
Haalkom	1
Ladder	1
Reling	1
Randelement	1
Wrijfstijl	1

Leuning	1
Leuning, Algemeen	1
Beschermlaag	1

Verharding wegtype 7, Fietspaden	1
Elementenverharding	1

Bijlage 03: Inspectietekening