KVV0702

Rapportage instandhoudingsinspectie en conditiemeting NEN2767-4

projectnr. 275172.02
revisie 2.0
10 september 2015

auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

RVE Verkeer en Openbare ruimte
Afdeling Assets
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0	goedkeuring	vrijgave
10 september 2015	Definitief	[redacted]	[redacted]

Colofon

Projectgroep bestaande uit:



Datum van uitgave:
10 september 2015

Contactadres:



Copyright © 2015 **Ingenieursbureau Antea Group**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de opdrachtgever zoals vermeld op het voorblad.

Inhoud

blz.

1 Inleiding 2
1.1 Gegevens uitvoering inspectie 2
1.2 Omschrijving werkwijze inspectie 2
1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken 2

2 Vaste gegevens / situatie 3
2.1 Situatie 3
2.2 Vaste gegevens kademuur 3

3 Inspectieresultaten 4
3.1 Samenvatting resultaten 4
3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur) 7

4 Hersteladvies 8
4.1 Geadviseerd nader onderzoek 8

Bijlagen

1 Bureaustudie
2 Inspectierapportage Keur-IT
3 Inspectietekening

1 Inleiding

RVE Verkeer en Openbare ruimte heeft Antea Group opdracht gegeven om instandhoudingsinspecties uit te voeren aan diverse kunstwerken. De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72, klasse 1.2. De geconstateerde schades zijn vastgelegd conform de NEN2767-4 systematiek en beoordeeld conform de risicobeoordeling RAMSHEEP.

Tevens is bij de inspectie beoordeeld in hoeverre een object aan de wettelijke eisen en regelgeving voldoet (bijvoorbeeld het bouwbesluit).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de inspectie aan:

KVV0702

In hoofdstuk 2 zijn de vaste gegevens van de kademuur weergegeven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de technische inspectie beschreven, met een analyse van de resultaten van de conditiemeting. In hoofdstuk 4 zijn de hersteladviezen weergegeven en is het benodigd nader onderzoek beschreven.

In bijlage 1 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen, in bijlage 2 is de rapportage van de conditiemeting opgenomen en bijlage 3 bevat de inspectietekening.

1.1 Gegevens uitvoering inspectie

Datum opname : 26-03-2015
Hoofdinspecteur : [redacted]
Weer : zonnig
Temperatuur : 7 °C

1.2 Omschrijving werkwijze inspectie

Bij de inspectie zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:

- Klein gereedschap;
- Fotocamera;
- Bootje.

Alle onderdelen zijn toegankelijk en geïnspecteerd.

1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken

In aanvulling op de inspectie is geen nader onderzoek uitgevoerd.

2 Vaste gegevens / situatie

2.1 Situatie

De onderstaande foto's geven een indruk van de kademuur en de omgeving.

2.2 Vaste gegevens kademuur

Hoofdkenmerken:

Hoofdtype	: Kademuur
Bouwjaar	: Onbekend

Materialen:

Kademuur	: Metselwerk
Deksloof	: Beton
Leuningen	: Staal, geconserveerd
Remmingwerken	: Hout

Ligging / situatie:

Water	: Kostverlorenvaart
Straat	: Baarsjesweg

3 Inspectieresultaten

3.1 Samenvatting resultaten

Op basis van de NEN2767-4 systematiek (versie 1.3) is een decompositie van de kademuur gemaakt.
Nadat de decompositie gemaakt is, is een inspectie uitgevoerd met behulp van de NEN 2767-4 systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de inspectietool Keur-IT. Een uitdraai van het programma is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de inspectietekening weergegeven met daarop de aanwezige gebreken.
Hieronder zijn per element de resultaten van de inspectie samengevat.
Per gebrek is de locatie en de hoeveelheid nader gedefinieerd en is een analyse gemaakt van de oorzaak.
Tevens is er per gebrek een risicobeoordeling gemaakt aan de hand van de RAMSHEEP-systematiek.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat en geanalyseerd.

Gebrek nr.	Element NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Bouwdeel NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Gebrek NEN2767-4	Locatie schade	Omvang/Eenheid	Oorzaak	Risico-analyse RAMSHEEP								RG
											R	A	M	S	H	Ec	En	P	
	Kerende constructie	5	1	Bebording/bewegwijzering, Algemeen	1	1													
1	Kerende constructie	5	1	Dilatatievoeg	5	1	Onthechting		20 m1	Klimatalogische invloeden	1	1	3	1	1	2	1	1	L
	Kerende constructie	5	1	Elementenverharding	1	1													
2	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Afschuiving	Huisnr 279/304-3012	110 m1	Zetting / overbelasting	1	6	4	1	1	2	1	1	L
3	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Scheur, constructief	Nepveustraat	6 m1	Zetting / overbelasting	1	6	4	1	1	4	1	1	L
4	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Vervuiling		10 m2	Klimatologische invloeden	1	1	4	1	1	1	1	3	L
5	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Verwering		30 m2	klimatologische invloeden	1	6	4	1	1	3	1	1	L
6	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Losliggend		2 m1	Wortelgroei	1	1	1	1	1	1	1	1	L
7	Kerende constructie	5	1	Keermuur	5	1	Oppervlakteschade		15 m2	Vorst / aanvaring	1	6	4	1	1	2	1	1	L
	Leuning	5	1	Leuning, Algemeen	1	1													
8	Leuning	5	1	Beschermlaag	5	1	Onthechting		30 m1	Klimatalogische invloeden	1	1	1	1	1	3	1	1	L
	Remming- en/of geleidewerk	1	1	Meerpaal	1	1													
	Remming- en/of geleidewerk	1	1	Beschermlaag	1	1													

Toelichting Risico-analyse RAMSHEEP:

Voor ieder geconstateerd gebrek is een risico-analyse op RAMSHEEP-aspecten verricht. De aspecten zijn als volgt verwoord:

Letter	Aspect	Omschrijving
R	Reliability = Betrouwbaarheid	De kans dat door het uitblijven van maatregelen het object door de geconstateerde schade zijn functie niet meer kan uitoefenen in de komende 5 jaar.
A	Availability = Beschikbaarheid	De stremmingsduur (voor weg- en/of scheepvaartverkeer) indien falen van het bouwdeel/element door de geconstateerde schade optreedt.
M	Maintainability = Onderhoudbaarheid	De mate waarin het onderdeel te bereiken / te onderhouden / te leveren is.
S	Safety = Veiligheid	De gevolgen voor de persoonsveiligheid indien falen van het bouwdeel/element optreedt.
H	Health = Gezondheid	De mate waarin de gezondheid van de gebruiker aangetast kan worden.
Ec	Economics =	De mate waarin de herstelkosten zullen toenemen door het uitblijven van maatregelen. Deels betreft dit de schade-ontwikkeling, deels betreft het de wijze waarop hersteld kan worden.
En	Environment = Milieu	De mate waarin de omgeving wordt vervuild als gevolg van het gebrek.
P	Political = Politiek	De mate waarin de kademuur vervuild is en dit invloed heeft op de uitstraling van het object.

Ieder aspect verkrijgt een score van 1-6. De scores zijn als volgt gedefinieerd:

Score	Gevolgen			
	R	A	M	S
	Betrouwbaarheid	Beschikbaarheid	Onderhoudbaarheid	Veiligheid
1	Kans op falen is nihil (0%)	< 1 uur	Onderhoudbaarheid is zeer goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Elke aannemer kan het	Nihil veiligheidsrisico, geen gevolgen
2	Zeer kleine kans op falen (< 1%)	> 1 uur < 2 uur	Onderhoudbaarheid is goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Vakman benodigd	Zeer klein veiligheidsrisico, geen letsel / zonder bezoek aan huisarts
3	Kleine kans op falen (1-2%)	> 2 uur < 1 dag	Onderhoudbaarheid is redelijk: - Eenvoudige bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (ladder/steiger/boot) - Ervaren vakman benodigd	Klein veiligheidsrisico, niet blijvend letsel / bezoek aan huisarts
4	Reële kans op falen (2 -10%)	> 1 dag < 1 week	Onderhoudbaarheid is matig: - Bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (Ponton/hoogwerker) - Specialistisch bedrijf benodigd	Reëel veiligheidsrisico, blijvend letsel / opname aan ziekenhuis
5	Grote kans op falen (10-50%)	> 1 week < 1 maand	Onderhoudbaarheid is slecht - Zware bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (vijzelen / kraan) - Zeer specialistisch bedrijf benodigd	Groot veiligheidsrisico, zwaar blijvend letsel
6	Zeer grote kans / Vrijwel zeker kans op falen (> 50%)	> 1 maand	Onderhoudbaarheid is zeer slecht: - Onderdeel is niet te onderhouden - Onderdeel is niet te leveren / maken	Zeer groot veiligheidsrisico, dodelijk afloop

Score	Gevolgen			
	H	Ec	En	P
	Health	Economics	Environment	Political
1	Nihil gezondheidsrisico, geen gevolgen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar minder dan €	Geen effect op milieu	De kademuur vertoont geen vervuiling
2	Zeer klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € - tot €	Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en beheersbaar	De kademuur vertoont lichte vervuiling
3	Klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen op en schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € tot €	Gevolgen voor milieu lokaal, lichte verontreiniging	De kademuur vertoont lichte vervuiling en op enkele plaatse graffity (geen aanstootgevende teksten)
4	Reëel gezondheidsrisico, langere periode werkzaam in uitstootgassen en meerdere schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € tot €	Gevolgen voor milieu lokaal, verontreiniging die sanering behoeft	De kademuur vertoont zware vervuiling en op enkele plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
5	Groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer veel schadelijke materialen aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar € - tot €	Grootschalige verontreiniging bodem/water, maatregelen nodig	De kademuur vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
6	Zeer groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer schadelijke materialen (asbest) aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar meer dan €	Ernstige milieuschade. Ingrijpende herstellende maatregelen nodig met (mogelijk) blijvende schade impact/hinder voor regio (gebied > 5 km)	De kademuur vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (aanstootgevende teksten)

Op basis van de scores per aspect, wordt een risicoklasse berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen:
L – Laag;
M – Middel;
H – Hoog.
Voor de berekening van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores. Als wegingsfactor wordt gebruikt gemaakt van het belang dat de opdrachtgever stelt aan de verschillende aspecten.

Op aangeven van de opdrachtgever resulteert in een risicobeoordeling 3 of 4 ten aanzien van de Safety (veiligheid) altijd in een risicoklasse 'M', ongeacht de berekende klasse.

3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)

De resultaten van de inspectie zijn vertaald naar gebreken en condities conform de NEN2767-4. De rapportage van de conditiemeting is opgenomen in bijlage 2. Hieronder zijn de resultaten die volgen uit de NEN-systematiek samengevat en geanalyseerd.

Algemeen:
De kademuur verkeert over het algemeen in een slechte staat. De kademuur bestaat uit drie elementen. Het remmings- en/of geleidewerk heeft een conditiescore 'Uitstekend' (score: 1). De leuning en de kerende constructie hebben de score 'Slecht'(score: 5) verkregen. Bij de kerende constructie wordt score wordt veroorzaakt door gebreken aan de keermuur (scheuren, afschuiving en oppervlakte schade) en aan de dilatatievoeg (onthechting voegmateriaal).

Civieltechnisch:
De kerende constructie vertoont structureel verouderingsverschijnselen zoals oppervlakteschade, aantasting van de voegmortel en vervuiling. Deze gebreken resulteren in een laag risico, maar zorgen op termijn voor een verhoging van de herstelkosten.

Als belangrijkste gebreken vertoont de kerende constructie structureel afschuiving en scheurvorming, mogelijk als gevolg van verkeersbelasting, verdrukking door boomwortels en/of door bezwijken van de fundering. Deze gebreken resulteren in een risicowaarde 'L' omdat de veiligheid nog niet in het geding is. De oorzaak en de verdere ontwikkeling van deze gebreken is onduidelijk. Om deze reden wordt geadviseerd om in 2016 een nader onderzoek uit te voeren en in 2019 groot onderhoud aan de kademuur uit te voeren.

Veiligheidsrisico's:
Aan de kademuur zijn geen veiligheidsrisico's geconstateerd.

4 Hersteladvies

Onderstaand zijn de voorgestelde hersteladviezen per gebrek zichtbaar gemaakt. In een separaat document is het uitgebreide onderhoudsplan opgenomen waarin de herstelmaatregelen, herstelkosten en uitvoeringsjaar inzichtelijk is.

Decompositie NEN2767-4	Gebrek NEN2767-4	Herstelmaatregel NEN2767-4
Kerende constructie		
Bebording/bewegwijzering, Algemeen		
Dilatatievoeg		
	Onthechting	Kitvoeg: vervangen
Elementenverharding		
Keermuur		
	Afschuiving	Metselwerk: structureel herstel (grote locaties)
	Scheur, constructief	Diversen: nader onderzoek
	Vervuiling	Geen herstel noodzakelijk
	Verwering	Metselwerk: vervangen voegmortel
	Losliggend	Diversen: herstellen
	Oppervlakteschade	Metselwerk: uitboeten en vervangen stenen
Leuning		
Leuning, Algemeen		
Beschermlaag		
	Onthechting	Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen)
Remming- en/of geleidewerk		
Meerpaal		
Beschermlaag		

4.1 Geadviseerd nader onderzoek

Naar aanleiding van de inspectie wordt het onderstaande nader onderzoek geadviseerd:

- **Onderdeel:** Kerende constructie, keermuur
  - **Gebrek:** Scheur, constructief, de kademuur vertoont diagonale en verticale scheuren. In totaal 6 scheuren. De scheurwijdte varieert van 0,3 tot 1 mm. De scheuren zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan door overbelasting door autoverkeer, verdrukking door boomwortels en/of door bezwijking van de fundering.
    - **Doel nader onderzoek:**
      1. Het vast stellen van de oorzaak van de scheurvorming;
      2. Monitoren of scheuren nog in beweging zijn
    - **Werkstappen:**
      1. Bureauonderzoek
      2. Aanbrengen tell-tales en inmeten scheuren
      3. Duikinspectie fundering
      4. Jaarlijks monitoren;

Bijlage 01: Bureaustudie

Algemeen	
Opdrachtgever:	DIVV
Project:	Instandhoudingsinspectie civiele objecten
Deelopdracht:	2
Datum:	8-1-2015
Kunstwerk:	KVV0702

Element	Functie	Risico
Kerende constructie	Keren van grond	Deformatie / Afschuiving Falen Fundering Degradatie constructie (gaten in de constructie)
Fundering	Dragen van de belasting	Overbelasting Degradatie constructie (houtrot)
Remmingwerk	Keren van schepen	Degradatie constructie (houtrot) Overbelasting
Leuning	Keren van personen	Deformatie Corrosie

Ontvangen bestanden

-Paspoort object
-Inspectierapport 2004

Aandachtspunten vanuit bureaustudie

- Kadeconstructie vertoont de gebruikelijk schades

Intakegesprek

Geadviseerd nader onderzoek

Bijlage 02: Inspectierapportage Keur-IT

	Inspectierapportage
	NEN 2767-4-2 Conditiemeting van infrastructuur, gebrekenlijsten, 1.3
	Algemeen
Omschrijving	
Objectcode	KVV0702
Beheercode	Kades
	Opdrachtgever
Opdrachtgever	RVE Verkeer en Openbare ruimte
Afdeling	Afdeling Assets
Contract-/projectnummer	275172
Contactpersoon	[redacted]
Telefoonnummer	-
Telefoonnummer(mobiel)	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@amsterdam.nl
	Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf	Antea Group
Datum inspectie	26-03-2015

Conditiescore en verzorgingsscore

Objectnaam	:		**Inspecteur**	:	
Objectcode	:	KVV0702	**Datum inspectie**	:	26-03-2015
Beheerobject	:	Kades	**Weersomstandigheden**	:	zonnig °C
			Temperatuur	:	7

Algemene bevindingen inspectie

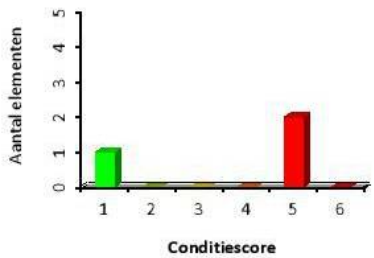

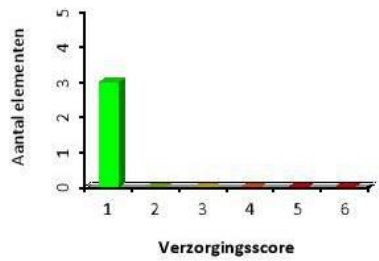

Conditiescore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	1
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	2
6	Zeer slechte conditie	

Verzorgingsscore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	3
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	

Element	Conditie	Verzorging
Kerende constructie	5	1
Leuning	5	1
Remming- en/of geleidewerk	1	1

Conditionele gebreken

Kerende constructie			5
Bebording/bewegwijzering, Algemeen			1
Dilatatievoeg			5
Onthechting	Ernstig Midden	>70%	5

Het voegmateriaal in de dilatatievoeg is onthecht en plaatselijk verdwenen.

Hersteladvies:	Kitvoeg: vervangen
Herstelkosten:	€ [redacted]
Planjaar:	2019

Elementenverharding			1
Keermuur			5
Afschuiving	Ernstig Midden	2-10%	2

De kademuur en de deksloof vertoont op drie locaties afschuiving. Mogelijk als gevolg van verkeersbelasting, verdrukking door boomwortels en/of door bezwijken van de fundering. De afschuiving bedraagt circa 5.

Hersteladvies:	Metselwerk: structureel herstel (grote locaties)
Herstelkosten:	€ [redacted]
Planjaar:	2019

Scheur, constructief	Ernstig Midden	30-70%	4

De kademuur vertoont diagonale en verticale scheuren. In totaal 6 scheuren. De scheurwijdte varieert van 0,3 tot 1 mm. De scheuren zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan door overbelasting door autoverkeer, verdrukking door boomwortels en/of door bezwijking van de fundering.

Hersteladvies:	Diversen: nader onderzoek
Herstelkosten:	€ [redacted]
Planjaar:	2016

Verwering	Serieus Midden	2-10%	1
De voegmortel van het metselwerk is op diverse locaties verzand.			
Hersteladvies:	Metselwerk: vervangen voegmortel		
Herstelkosten:	€ [redacted]		
Planjaar:	2019		

Losliggend	Ernstig Hoog	<2%	2
Op één locatie is de deksloof losgekomen door wortelgroei.			
Hersteladvies:	Diversen: herstellen		
Herstelkosten:	€ [redacted]		
Planjaar:	2019		

Oppervlakteschade	Serieus Midden	<2%	1
De kademuur vertoont over de plaatselijk oppervlakteschade als gevolg van vorstschade of aanvaring.			
Hersteladvies:	Metselwerk: uitboeten en vervangen stenen		
Herstelkosten:	€ [redacted]		
Planjaar:	2019		

Leuning			5
Leuning, Algemeen			1
Beschermlaag			5
Onthechting	Ernstig Midden	>70%	5

De conservering van de leuning is structureel onthecht.

Hersteladvies:	Staal: schilderen leuning (bijwerken en overlagen)
Herstelkosten:	€ [redacted]
Planjaar:	2019

Remming- en/of geleidewerk	1
Meerpaal	1
Beschermlaag	1

Tekortkomingen

Kerende constructie			1
Bebording/bewegwijzering, Algemeen			1
Dilatatievoeg			1
Elementenverharding			1
Keermuur			1
Vervuiling	Gering Laag	<2%	1
De kademuur vertoont structurele vervuiling met algen, mossen en (beschermde) muurplanten.			
Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk		
Herstelkosten:	€ [redacted]		
Planjaar:	-		
Leuning			1
Leuning, Algemeen			1
Beschermlaag			1
Remming- en/of geleidewerk			1
Meerpaal			1
Beschermlaag			1

Bijlage 03: Inspectietekening

KADE: BAARSJESWEG		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
KVV0702	BOVENAANZICHT	TEK.NR. 1/5

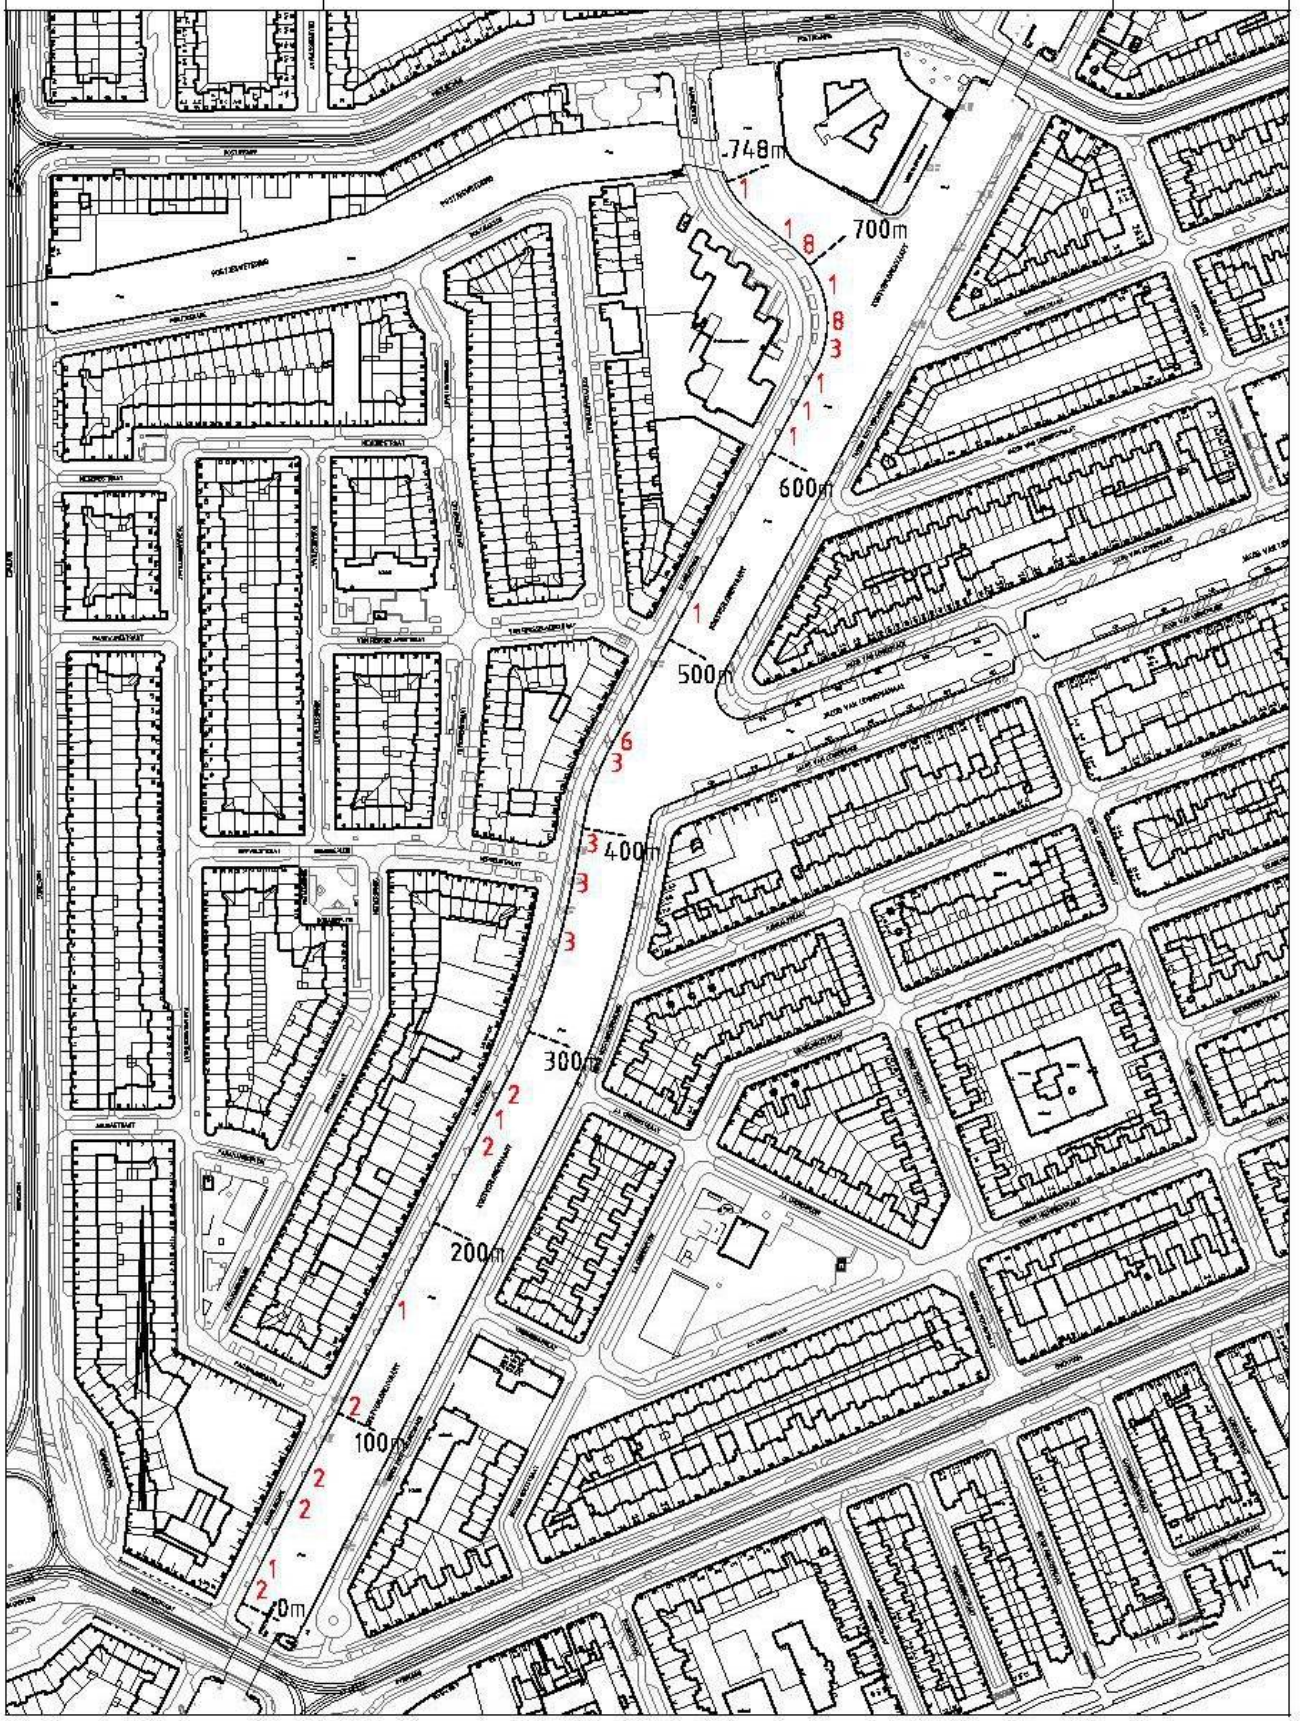

KADE: BAARSJESWEG		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
KVV0702	VOORAANZICHT	TEK.NR. 2/5

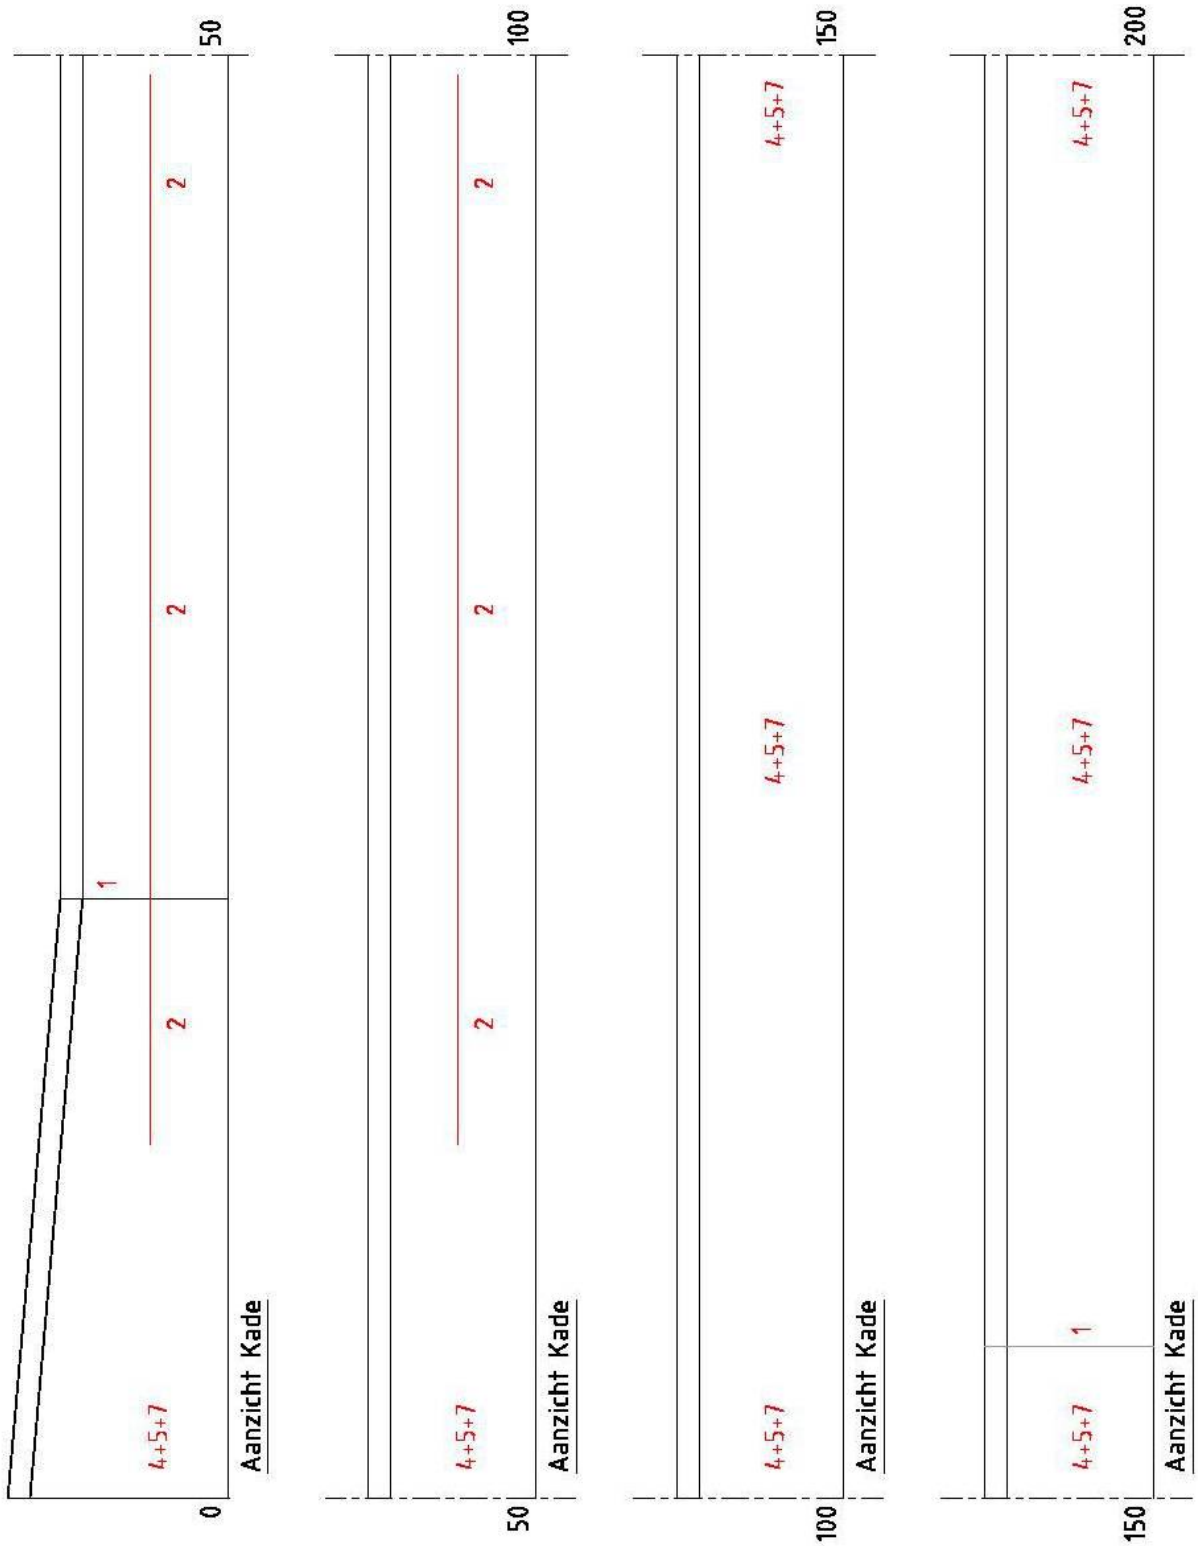

KADE: BAARSJESWEG		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
KVV0702	VOORAANZICHT	TEK.NR. 3/5

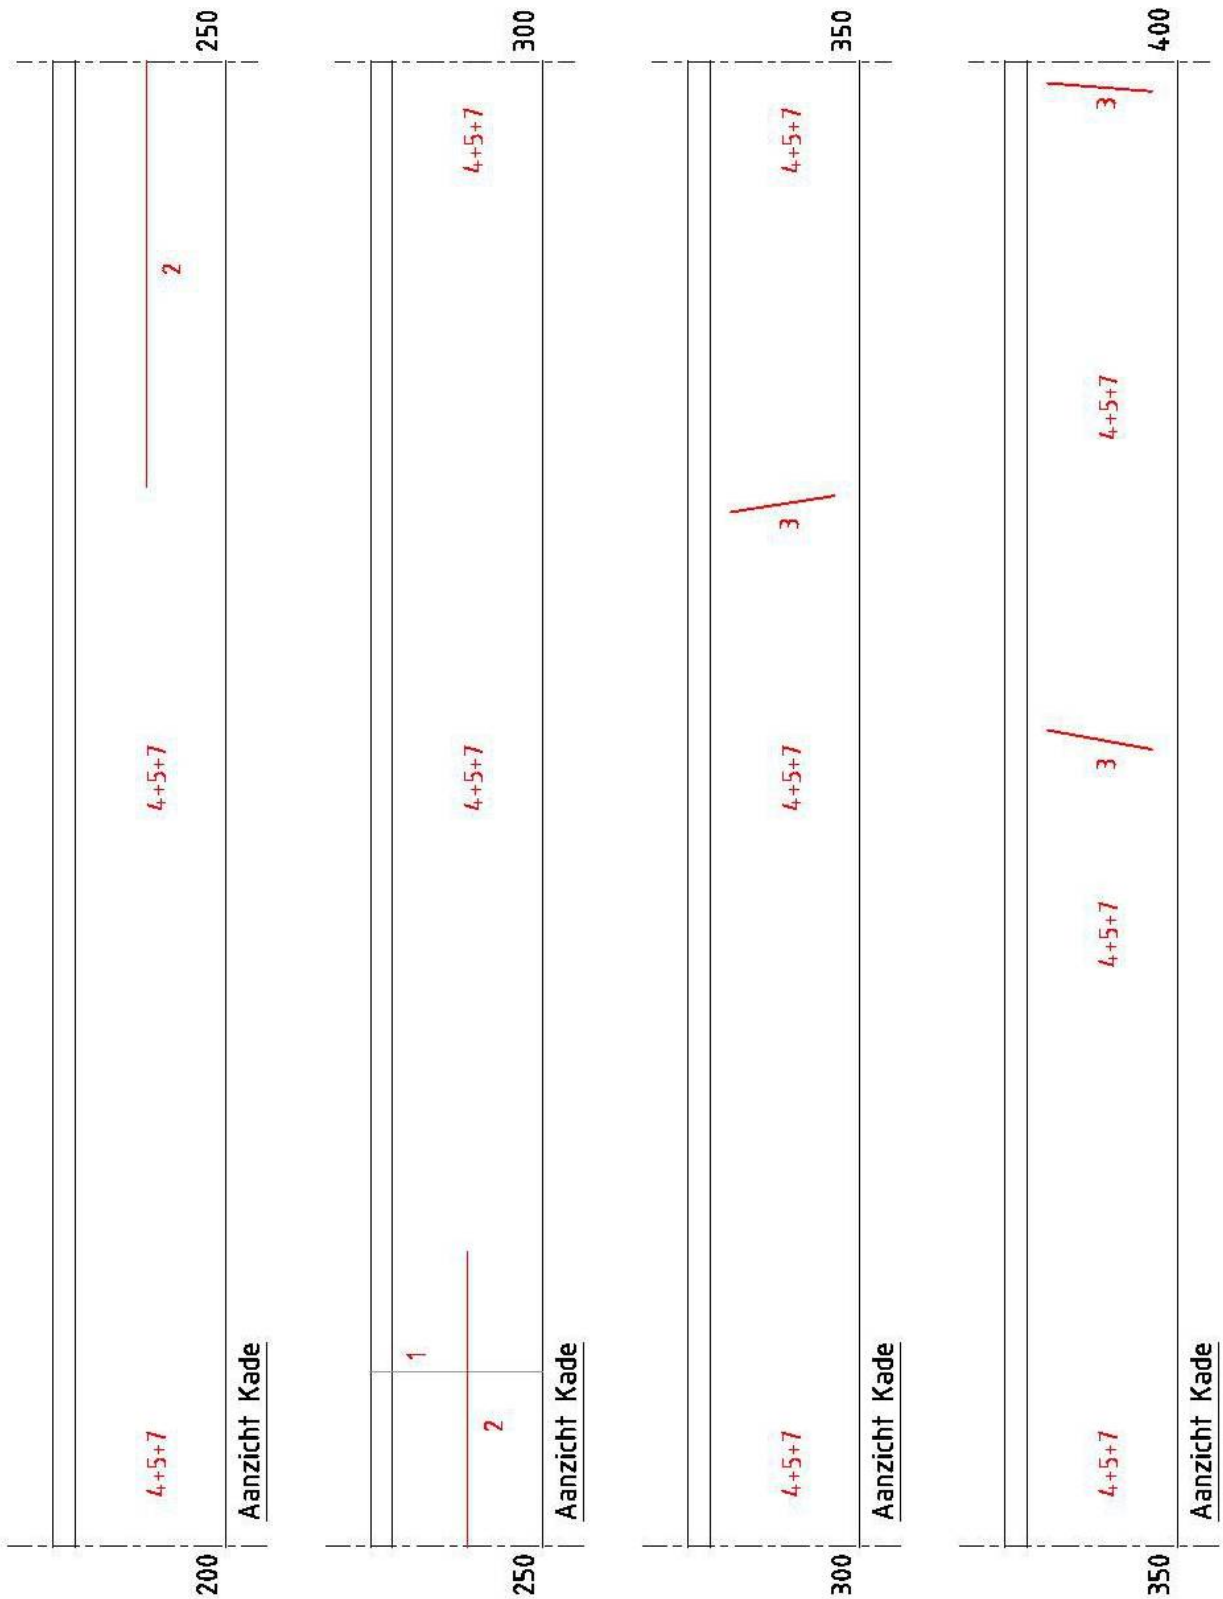

KADE: BAARSJESWEG		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
KVV0702	VOORAANZICHT	TEK.NR. 4/5



KADE: BAARSJESWEG		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
KVV0702	VOORAANZICHT	TEK.NR. 5/5

