KBW0301 - Kloveniersburgwal, rak 03-01

Rapportage instandhoudingsinspectie en conditiemeting NEN2767-4

projectnr. 405934.34
revisie 1.0
1 december 2016



auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

datum vrijgave	beschrijving revisie 1.0	goedkeuring	vrijgave
1 december 2016	Definitief	[redacted]	

Colofon

Projectgroep bestaande uit:



Datum van uitgave:
1 december 2016

Contactadres:
Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere Stad

Copyright © 2016 **Ingenieursbureau Antea Group**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de opdrachtgever zoals vermeld op het voorblad.

Inhoud

blz.

1	**Inleiding**	**2**
1.1	**Gegevens uitvoering inspectie**	**2**
1.2	**Omschrijving werkwijze inspectie**	**2**
1.3	**Uitgevoerde (nader) onderzoeken**	**2**
1.4	**Bureaustudie**	**2**
2	**Vaste gegevens / situatie**	**3**
2.1	**Situatie**	**3**
2.2	**Vaste gegevens kunstwerk**	**3**
3	**Inspectieresultaten**	**4**
3.1	**Samenvatting resultaten**	**4**
3.2	**Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)**	**7**
4	**Hersteladvies**	**8**
4.1	**Geadviseerd nader onderzoek**	**8**

Bijlagen

1	Bureaustudie
2	Inspectierapportage Keur-IT
3	Inspectietekening

1 Inleiding

RVE Verkeer en Openbare ruimte heeft Antea Group opdracht gegeven om instandhoudingsinspecties uit te voeren aan diverse kunstwerken. De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72, klasse 1.2. De geconstateerde schades zijn vastgelegd conform de NEN2767-4 systematiek en beoordeeld conform de risicobeoordeling RAMSHEEP.

Tevens is bij de inspectie beoordeeld in hoeverre een object aan de wettelijke eisen en regelgeving voldoet (bijvoorbeeld het bouwbesluit).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de inspectie aan:

KBW0301 - Kloveniersburgwal, rak 03-01

In hoofdstuk 2 zijn de vaste gegevens van het kunstwerk weergegeven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de technische inspectie beschreven, met een analyse van de resultaten van de conditiemeting. In hoofdstuk 4 zijn de hersteladviezen weergegeven en is het benodigd nader onderzoek beschreven.

In bijlage 1 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen, in bijlage 2 is de rapportage van de conditiemeting opgenomen en bijlage 3 bevat de inspectietekening.

1.1 Gegevens uitvoering inspectie

Datum opname : 16-09-2016
Hoofdinspecteur : [redacted]
Weer : half bewolkt
Temperatuur : 10 °C

1.2 Omschrijving werkwijze inspectie

Bij de inspectie zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:

- Klein gereedschap;
- Fotocamera;
- Boot t.b.v. inspectie onderzijde.

Alle onderdelen zijn toegankelijk en geïnspecteerd.

1.3 Uitgevoerde (nader) onderzoeken

In aanvulling op de inspectie is geen nader onderzoek uitgevoerd.

1.4 Bureaustudie

Voor dit object is voor de inspectie een bureaustudie uitgevoerd en is er een intakegesprek gehouden met de beheerder. In bijlage 1 zijn de resultaten hiervan opgenomen.

2 Vaste gegevens / situatie

2.1 Situatie

De onderstaande foto's geven een indruk van het kunstwerk en de omgeving.





2.2 Vaste gegevens kunstwerk

Hoofdkenmerken:

Hoofdtype	: Kade
Bouwjaar	: Onbekend

Materialen:

Kerende constructie	: Metselwerk
Relingen	: Staal, geconserveerd

Ligging / situatie:

Stadsdeel	: Centrum
Straat	: Kloveniersburgwal
Langs	: Kloveniersburgwal

3 Inspectieresultaten

3.1 Samenvatting resultaten

Op basis van de NEN2767-4 systematiek (versie 1.3) is een decompositie van het kunstwerk gemaakt.
Nadat de decompositie gemaakt is, is een inspectie uitgevoerd met behulp van de NEN 2767-4 systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de inspectietool Keur-IT. Een uitdraai van het programma is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de inspectietekening weergegeven met daarop de aanwezige gebreken.
Hieronder zijn per element de resultaten van de inspectie samengevat.
Per gebrek is de locatie en de hoeveelheid nader gedefinieerd en is een analyse gemaakt van de oorzaak.
Tevens is er per gebrek een risicobeoordeling gemaakt aan de hand van de RAMSHEEP-systematiek.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat en geanalyseerd.

Gebrek nr.	Element NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Bouwdeel NEN2767-4	Conditie-score	Verzorging-score	Gebrek NEN2767-4	Locatie schade	Omvang/Eenheid	Oorzaak	Risico-analyse RAMSHEEP								RG
											R	A	M	S	H	Ec	En	P	
1	Bebording/bewegwijzering (statisch)	1	1	Bebording/bewegwijzering, Algemeen	1	1	Verwering	Voorzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
2	Kerende constructie	3	2	Kerende constructie, Algemeen	1	2	Onkruidgroei	Voorzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
3	Kerende constructie	3	2	Kerende constructie, Algemeen	1	2	Vervuiling	geheel object	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
4	Kerende constructie	3	2	Kademuur	2	1	Scheur, constructief	Voorzijde	1 loc.	Onbekend	1	1	4	1	1	1	1	3	L
5	Kerende constructie	3	2	Kademuur	2	1	Graffity	t.h.v. huis nr. 62	1 loc.	Vandalisme	1	1	3	1	1	1	1	3	L
6	Kerende constructie	3	2	Kademuur	2	1	Verwering	Voorzijde	div. loc.	Veroudering	1	1	3	1	1	1	1	3	L
7	Kerende constructie	3	2	Kademuur	2	1	Oppervlakteschade	Voorzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
8	Kerende constructie	3	2	Reddingsvoorzieningen	3	1	Bevestiging, defect	Voorzijde	div. loc.	Veroudering	1	1	3	1	1	1	1	3	L
	Kerende constructie	3	2	Afdichting	1	1													
	Kerende constructie	3	2	Haalkom	1	1													
	Kerende constructie	3	2	Ladder	1	1													
9	Kerende constructie	3	2	Reling	3	1	Ontheching	t.h.v. huis nr. 114	1 loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	3	L
10	Kerende constructie	3	2	Randelement	2	1	Afbrokkelen	Bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	3	L
11	Kerende constructie	3	2	Randelement	2	1	Verwering	Bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	3	L
12	Kerende constructie	3	2	Randelement	2	1	Oppervlakteschade	Bovenzijde	div. loc.	Klimatologische invloeden	1	1	1	1	1	1	1	3	L
13	Kerende constructie	3	2	Wrijfgording	3	1	Houtrot	Voorzijde	3 loc.	Klimatologische invloeden	1	1	3	1	1	1	1	3	L
	Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1	1	Elementenverharding	1	1													

Afkorting	Betekenis
STP	Steunpunt
OVSP	Overspanning
ZB	Zijberm
MB	Middenberm

Toelichting Risico-analyse RAMSHEEP:

Voor ieder geconstateerd gebrek is een risico-analyse op RAMSHEEP-aspecten verricht. De aspecten zijn als volgt verwoord:

Letter	Aspect	Omschrijving
R	Reliability = Betrouwbaarheid	De kans dat door het uitblijven van maatregelen het object door de geconstateerde schade zijn functie niet meer kan uitoefenen in de komende 5 jaar.
A	Availability = Beschikbaarheid	De stremmingsduur (voor weg- en/of scheepvaartverkeer) indien falen van het bouwdeel/element door de geconstateerde schade optreedt.
M	Maintainability = Onderhoudbaarheid	De mate waarin het onderdeel te bereiken / te onderhouden / te leveren is.
S	Safety = Veiligheid	De gevolgen voor de persoonsveiligheid indien falen van het bouwdeel/element optreedt.
H	Health = Gezondheid	De mate waarin de gezondheid van de gebruiker aangetast kan worden.
Ec	Economics =	De mate waarin de herstelkosten zullen toenemen door het uitblijven van maatregelen. Deels betreft dit de schade-ontwikkeling, deels betreft het de wijze waarop hersteld kan worden.
En	Environment = Milieu	De mate waarin de omgeving wordt vervuild als gevolg van het gebrek.
P	Political = Politiek	De mate waarin het kunstwerk vervuild is en dit invloed heeft op de uitstraling van het object.

Ieder aspect verkrijgt een score van 1-6. De scores zijn als volgt gedefinieerd:

Score	Gevolgen			
	R	A	M	S
	Betrouwbaarheid	Beschikbaarheid	Onderhoudbaarheid	Veiligheid
1	Kans op falen is nihil (0%)	< 1 uur	Onderhoudbaarheid is zeer goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Elke aannemer kan het	Nihil veiligheidsrisico, geen gevolgen
2	Zeer kleine kans op falen (< 1%)	> 1 uur < 2 uur	Onderhoudbaarheid is goed: - Geen bereikbaarheidsvoorzieningen - Vakman benodigd	Zeer klein veiligheidsrisico, geen letsel / zonder bezoek aan huisarts
3	Kleine kans op falen (1-2%)	> 2 uur < 1 dag	Onderhoudbaarheid is redelijk: - Eenvoudige bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (ladder/steiger/boot) - Ervaren vakman benodigd	Klein veiligheidsrisico, niet blijvend letsel / bezoek aan huisarts
4	Reële kans op falen (2 -10%)	> 1 dag < 1 week	Onderhoudbaarheid is matig: - Bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (Ponton/hoogwerker) - Specialistisch bedrijf benodigd	Reëel veiligheidsrisico, blijvend letsel / opname aan ziekenhuis
5	Grote kans op falen (10-50%)	> 1 week < 1 maand	Onderhoudbaarheid is slecht - Zware bereikbaarheidsvoorzieningen nodig (vijzelen / kraan) - Zeer specialistisch bedrijf benodigd	Groot veiligheidsrisico, zwaar blijvend letsel
6	Zeer grote kans / Vrijwel zeker kans op falen (> 50%)	> 1 maand	Onderhoudbaarheid is zeer slecht: - Onderdeel is niet te onderhouden - Onderdeel is niet te leveren / maken	Zeer groot veiligheidsrisico, dodelijk afloop

Score	Gevolgen			
	H	Ec	En	P
	Health	Economics	Environment	Political
1	Nihil gezondheidsrisico, geen gevolgen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar minder dan [redacted]	Geen effect op milieu	Het kunstwerk vertoont geen vervuiling
2	Zeer klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot € 2.000,-	Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en beheersbaar	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling
3	Klein gezondheidsrisico, korte periode werkzaam in uitstootgassen op en schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, lichte verontreiniging	Het kunstwerk vertoont lichte vervuiling en op enkele plaatse graffity (geen aanstootgevende teksten)
4	Reëel gezondheidsrisico, langere periode werkzaam in uitstootgassen en meerdere schadelijke stoffen aanwezig	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Gevolgen voor milieu lokaal, verontreiniging die sanering behoeft	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op enkele plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
5	Groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer veel schadelijke materialen aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar [redacted] tot [redacted]	Grootschalige verontreiniging bodem/water, maatregelen nodig	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (geen aanstootgevende teksten)
6	Zeer groot gezondheidsrisico aanwezig, zeer schadelijke materialen (asbest) aanwezig en werkzaam in niet ventilerende ruimte	Indien gebrek niet wordt hersteld, dan bedragen de aanvullende herstelkosten binnen 10 jaar meer dan [redacted]	Ernstige milieuschade. Ingrijpende herstellende maatregelen nodig met (mogelijk) blijvende schade impact/hinder voor regio (gebied > 5 km)	Het kunstwerk vertoont zware vervuiling en op meerdere plaatsen graffity (aanstootgevende teksten)

Op basis van de scores per aspect, wordt een risicoklasse berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen:
L – Laag;
M – Middel;
H – Hoog.
Voor de berekening van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores. Als wegingsfactor wordt gebruikt gemaakt van het belang dat de opdrachtgever stelt aan de verschillende aspecten.

Op aangeven van de opdrachtgever resulteert een risicobeoordeling 3 of 4 ten aanzien van de Safety (veiligheid) altijd in een risicoklasse 'M', ongeacht de berekende klasse.

3.2 Analyse resultaten (na oordeel van de inspecteur)

De resultaten van de inspectie zijn vertaald naar gebreken en condities conform de NEN2767-4. De rapportage van de conditiemeting is opgenomen in bijlage 2. Hieronder zijn de resultaten die volgen uit de NEN-systematiek samengevat en geanalyseerd.

Algemeen:
Het object bestaat uit 3 elementen. Twee elementen scoren 'Uitstekend' (score: 1).
Het resterende element scoort 'Redelijk' (score: 3), vanwege gebreken aan de kerende constructie.

Civieltechnisch:
Het object verkeert in een redelijke staat. De aangetroffen gebreken resulteren in een laag risico.

De bebording vertoont verwering. Gezien de omvang en de intensiteit van de schade wordt geen herstel geadviseerd.

In de kademuur is constructieve scheurvorming waargenomen. We adviseren een nader onderzoek uit te voeren naar dit schadebeeld.

Het voegwerk is op meerdere locaties verweerd. Gezien de omvang en de intensiteit van het schadebeeld wordt geadviseerd om de voegmortel te vervangen.

Het metselwerk vertoont oppervlakteschade. Echter wordt hiervoor geen herstel geadviseerd.

De bevestiging van het grijptouw ontbreekt op meerdere locaties. We adviseren deze bevestigingen te herstellen.

De conservering van de reling vertoont onthechting. Om de duurzaamheid te waarborgen, adviseren we de reling te schilderen.

Ter plaatse van de randelementen is gebleken dat de voegmortel op enkele locaties verweerd is en delen van de elementen zijn afgebrokkeld. Tevens is op diverse locaties oppervlakteschade waargenomen. Gezien de omvang en de intensiteit van de schadebeelden wordt geen herstel geadviseerd.

De wrijfstijlen ter plaatse van de trap zijn aangetast door houtrot. Gezien de mate van aantasting wordt geadviseerd om beide wrijfstijlen te vervangen.

Tevens is het object vervuild door klimatologische invloeden.

Veiligheidsrisico's:
Aan dit kunstwerk zijn geen veiligheidsrisico's geconstateerd.

4 Hersteladvies

Onderstaand zijn de voorgestelde hersteladviezen per gebrek zichtbaar gemaakt. In een separaat document is het uitgebreide onderhoudsplan opgenomen waarin de herstelmaatregelen, herstelkosten en uitvoeringsjaar inzichtelijk is.

Decompositie NEN2767-4	Gebrek NEN2767-4	Herstelmaatregel NEN2767-4
Bebording/bewegwijzering (statisch)		
Bebording/bewegwijzering, Algemeen		
	Verwering	Geen herstel noodzakelijk
Kerende constructie		
Kerende constructie, Algemeen		
	Onkruidgroei	Zie herstel: Vervuiling
	Vervuiling	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Kademuur		
	Scheur, constructief	Diversen: nader onderzoek
	Graffity	Zie herstel: Kerende constructie, Algemeen
	Verwering	Metselwerk: vervangen voegmortel
	Oppervlakteschade	Geen herstel noodzakelijk
Reddingsvoorzieningen		
	Bevestiging, defect	Diversen: vervangen onderdeel
Afdichting		
Haalkom		
Ladder		
Reling		
	Onthechting	Staal: schilderen (bijwerken en overlagen)
Randelement		
	Afbrokkelen	Geen herstel noodzakelijk
	Verwering	Geen herstel noodzakelijk
	Oppervlakteschade	Geen herstel noodzakelijk
Wrijfgording		
	Houtrot	Hardhout: vervangen onderdeel
Verharding wegtype 5, Weg in woongebied		
Elementenverharding		

4.1 Geadviseerd nader onderzoek

Naar aanleiding van de inspectie wordt een nader onderzoek geadviseerd.

- **Onderdeel:** Kerende constructie, kademuur
  - **Gebrek:** Scheur, constructief.
    - **Doel nader onderzoek:**
      1. Het inventariseren van scheurvorming in de wanden;
      2. Het vaststellen van de oorzaak van de scheurvorming.
    - **Werkstappen:**
      1. Voorbereiding (archiefstudie);
      2. In kaart brengen scheuren (inmeten en registreren);
      3. Aanbrengen tell-tales (indien noodzakelijk);
      4. Vaststellen oorzaak en/of gevolgen scheurvorming

Bijlage 01: Bureaustudie

Bijlage 02: Inspectierapportage Keur-IT

	Inspectierapportage *NEN 2767-4-2 Conditiemeting van infrastructuur, gebrekenlijsten, 1.3*
	Algemeen
Omschrijving	Kloveniersburgwal, rak 03-01
Objectcode	KBW0301
Beheercode	Kades
	Opdrachtgever
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Afdeling	Stadsdeel Centrum
Contract-/projectnummer	405934
Contactpersoon	[redacted]
Telefoonnummer	-
Telefoonnummer(mobiel)	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@amsterdam.nl
	Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf	Antea Group
Datum inspectie	16-09-2016

Conditiescore en verzorgingsscore

Objectnaam	:	Kloveniersburgwal, rak 03-01	**Inspecteur**	:	
Objectcode	:	KBW0301	**Datum inspectie**	:	16-09-2016
Beheerobject	:	Kades	**Weersomstandigheden**	:	half bewolkt
			Temperatuur	:	10 °C

Algemene bevindingen inspectie

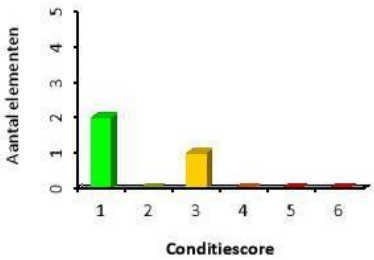

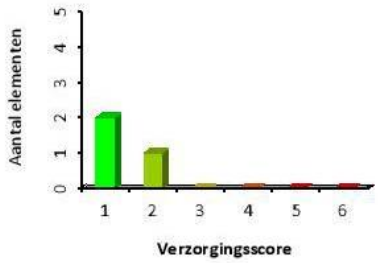

Conditiescore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	2
2	Goede conditie	
3	Redelijke conditie	1
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	

Verzorgingsscore + omschrijving		Aantal
1	Uitstekende conditie	2
2	Goede conditie	1
3	Redelijke conditie	
4	Matige conditie	
5	Slechte conditie	
6	Zeer slechte conditie	

Element	Conditie	Verzorging
Bebording/bewegwijzering (statisch)	1	1
Kerende constructie	3	2
Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1	1

Conditionele gebreken

Bebording/bewegwijzering (statisch)			1
Bebording/bewegwijzering, Algemeen			1
Verwering	Serieus Laag	<2%	1




De borden op de kademuur vertonen verwering.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Kerende constructie			3
Kerende constructie, Algemeen			1
Kademuur			2
Scheur, constructief	Ernstig Hoog	<2%	2




Op diverse locaties zijn scheuren in de kademuur geconstateerd.

Hersteladvies:	Diversen: nader onderzoek
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Verwering	Serieus Midden	2-10%	1




Het voegwerk is op meerdere locaties verweerd.

Hersteladvies:	Metselwerk: vervangen voegmortel
Herstelkosten:	[redacted]
Planjaar:	2017

Oppervlakteschade	Serieus Midden	<2%	1




De kademuur vertoont oppervlakteschade op diverse locaties.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Reddingsvoorzieningen	3

Bevestiging, defect	Ernstig Hoog	2-10%	3




Verschillende bevestigingspunten van het grijpkoord ontbreken.

Hersteladvies:	Diversen: vervangen onderdeel
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Afdichting	1
Haalkom	1
Ladder	1
Reling	3

Onthechting	Ernstig Hoog	2-10%	3




De radkeerder vertoont onthechting van de conservering.

Hersteladvies:	Staal: schilderen (bijwerken en overlagen)
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Randelement			2
Afbrokkelen	Ernstig Hoog	<2%	2




Op diverse locaties zijn de randelementen afgebrokkeld.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Verwering	Serieus Midden	2-10%	1




Het voegwerk tussen de randelementen is verweerd.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Oppervlakteschade	Serieus Midden	<2%	1




De randelementen vertonen oppervlakteschade.

Hersteladvies:	Geen herstel noodzakelijk
Herstelkosten:	-
Planjaar:	

Wrijfgording			3
Houtrot	Ernstig Midden	10-30%	3





De houten wrijfstijlen vertonen houtrot.

Hersteladvies:	Hardhout: vervangen onderdeel
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1
Elementenverharding	1

Tekortkomingen

Bebording/bewegwijzering (statisch)	1
Bebording/bewegwijzering, Algemeen	1

Kerende constructie	2
Kerende constructie, Algemeen	2

Onkruidgroei	Serieus Midden	<2%	1




Op enkele locaties is onkruidgroei geconstateerd.

Hersteladvies:	Zie herstel: Vervuiling
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Vervuiling	Gering Midden	10-30%	1




De kademuur is algeheel vervuild door klimatologische invloeden.

Hersteladvies:	Diversen: HD-reinigen oppervlak
Herstelkosten:	
Planjaar:	2017

Kademuur	1

Graffity	Gering Hoog	<2%	1




Op 1 locatie is de metselmuur beklad met graffiti.

Hersteladvies:	Zie herstel: Kerende constructie, Algemeen
Herstelkosten:	-
Planjaar:	2017

Reddingsvoorzieningen	1
Afdichting	1
Haalkom	1
Ladder	1
Reling	1
Randelement	1
Wrijfgording	1

Verharding wegtype 5, Weg in woongebied	1
Elementenverharding	1

Bijlage 03: Inspectietekening