
Waterbouwkundige inspectie bruggen

BRU0135

Functionele inspectie

Naam	:				
Ligging over	:	Bilderdijkgracht	In	:	De Clercqstraat
Type	:	Vaste brug	Functie	:	Normaal verkeer
Onderhoudsjaar	:				

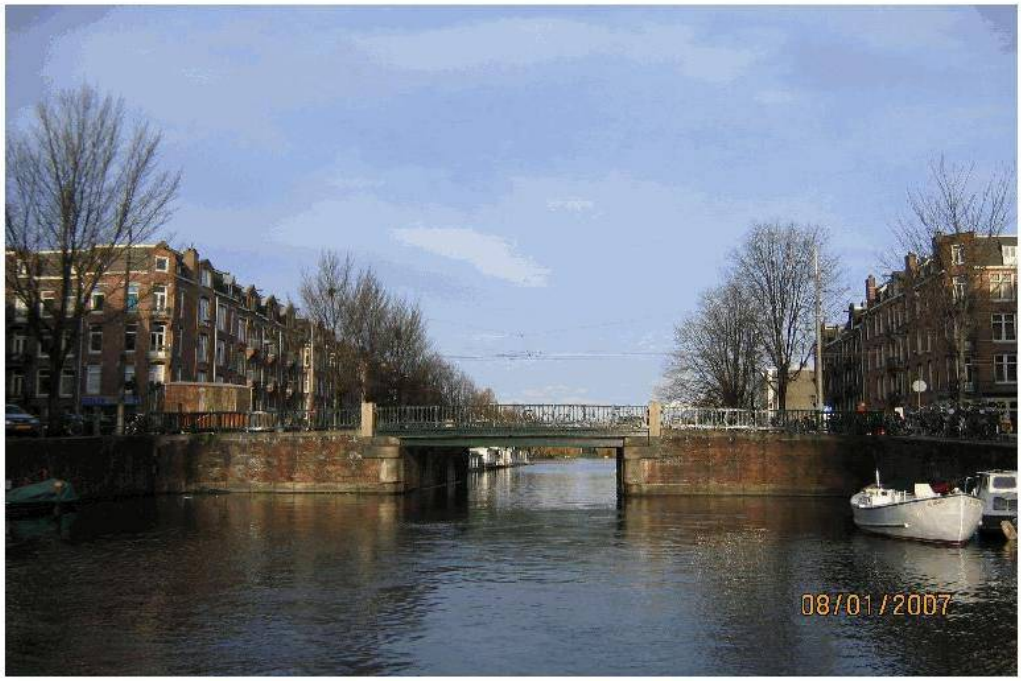

	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld	Schouwenaar, Tom	10 januari 2007	
gecontroleerd			

	naam:	datum:	handtekening:
gezien			

BRU0135

Inspecteur(s) : Schouwenaar, Tom

Inspectiedatum : 9-jan-2007

Nr.		Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
0113139	asfalt, scheur		3	
0113140	----, ontbreekt		1	
0113141	metselwerk, begroeid		3	
0087279	beton gewapend, scheur, watervoerend		3	
0087280	beton gewapend, scheur		5	
0087282	beton, aangetast		4	
0087283	beton gewapend, wapening zichtbaar, geroest		3	
0087284	metselwerk, scheur, verticaal		5	
0087285	natuursteen, scheur, verticaal		5	
0087287	metselwerk, haarscheur		5	
0087291	metselwerk, beschadigd		5	
0087294	tegels in de specie, gebroken		3	
0087296	asfalt, incorrect		3	
0087297	asfalt, matig		3	
0087299	specie, begroeid		2	
0087300	metselwerk, beschadigd		5	
			1	
	Onderhoud noodzakelijk		2	
	Onderhoud gewenst		3	
	Lage urgentie		5	
	Totaal*			
	Nader onderzoek gewenst		4	
	In vernieuwingsprogramma			
	Vervanginsgswaarde ±	€		

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 0113139
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
urgentie 3
Status gebrek : Voorraad



10-jan-2007


Plaats : brugdek
Onderdeel : ---
Detail : ---
Materiaal : asfalt
Gebrek : scheur

Specificatie : Diverse plaatsen, rijweg en fietspad. N-zijde 2xca.2,00mtr. Z-zijde 1xca.1,00mtr. ± 5,00 mtr

Herstel : Dichtgieten.

Vakdiscipline : Asfaltwerk

Volgnummer : 0113140
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
urgentie 1
Status gebrek : Inplannen

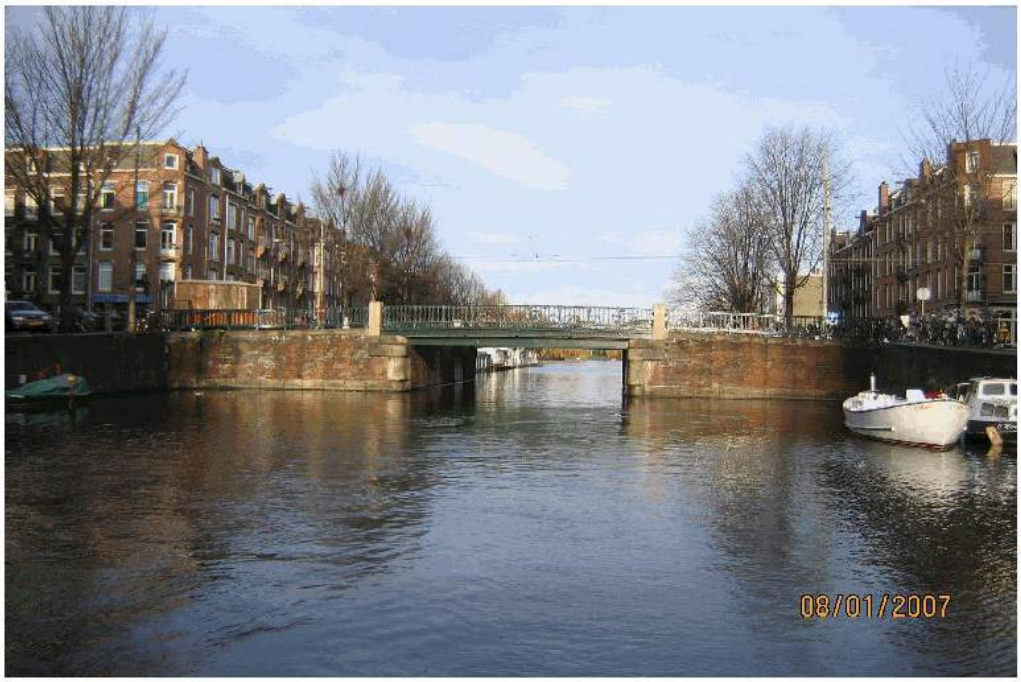

10-jan-2007

Plaats : brugdek
Onderdeel : ---
Detail : nummerbord
Materiaal : ---
Gebrek : ontbreekt

Specificatie : Beide zijden. 2,00 stuks

Herstel : Aanbrengen.

Vakdiscipline : Schilderwerk

Volgnummer : 0113141
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

Status gebrek : Voorraad



10-jan-2007

Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ---
Detail : ---
Materiaal : metselwerk
Gebrek : begroeid

Specificatie : Mosgroei. ZW-zijde ca.2,00m2. NW-zijde ca.3,00m2. NO-zijde ca.6,00m2. ± 11,00 m2

Herstel : Schoonmaken.

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 0087279
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

Status gebrek : **Voorraad**



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : ----
Detail : ----
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : scheur, watervoerend

Specificatie : T.p.v. overgang voetpad/rijdek: N-zijde, 1x10,00mtr., Z-zijde, 2x10,00mtr. ± 30,00 mtr

Herstel : Aan bovenzijde waterdicht maken.

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 0087280
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : **Voorraad**



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : ----
Detail : ----
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : scheur


Specificatie : Onder trambaan: 2xca.10,00mtr. ± 20,00 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 0087282
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Status gebrek : Voorraad

urgentie 4

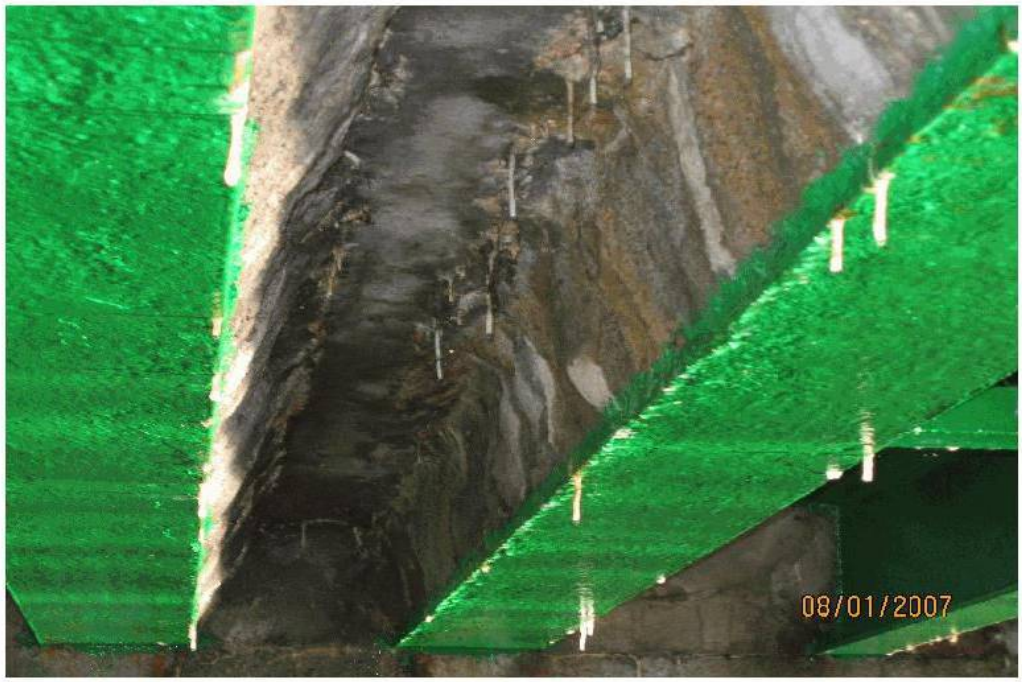

10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : ligger
Detail : ---
Materiaal : beton
Gebrek : aangetast

Specificatie : N- en Z-zijde, t.p.v. overgang voetpad/rijdek: tot 100mm materiaalverlies, eerdere reparaties met spuitbeton uitgevoerd. 2,00 stuks

Herstel : Onderzoek naar reststerkte.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Uitvoeren voor het schilderwerk

Volgnummer : 0087283
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen
urgentie 3
Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : ---
Detail : ---
Materiaal : beton gewapend
Gebrek : wapening zichtbaar, geroest

Specificatie : N- en Z-zijde, t.p.v. kabelgoten, kabelvakken en reparatieplekken. ± 10,00 m2


Herstel : Wapening vrijslopen, beton saneren, beton repareren met cement gebonden mortel. Totaal ca.20,00m2.

Vakdiscipline : Betonwerk

Volgnummer : 0087284
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : **Voorraad**

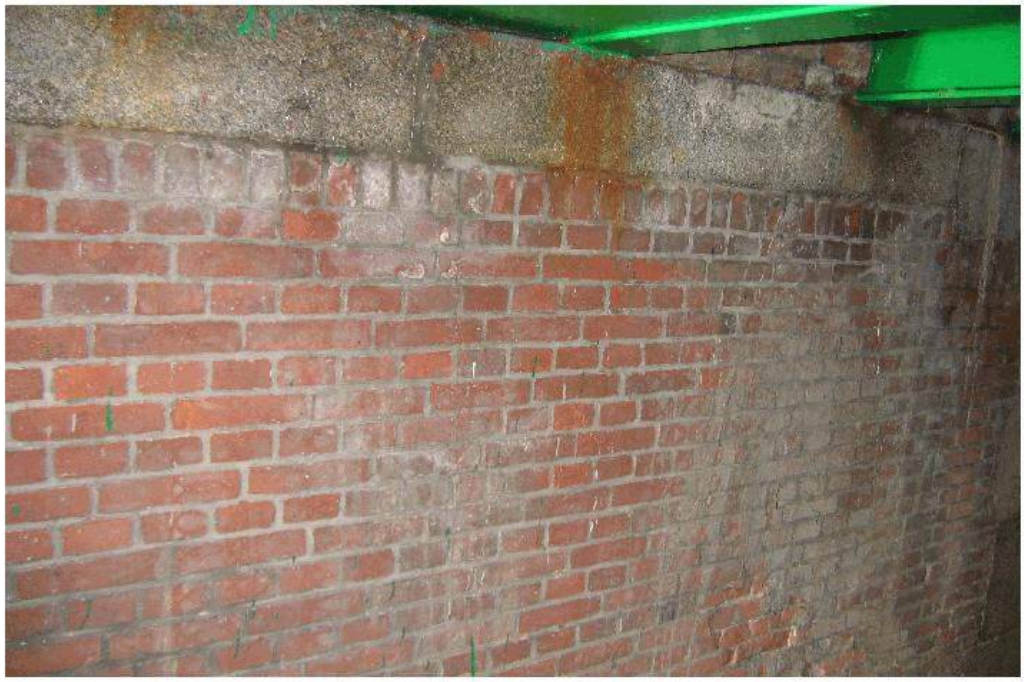

10-nov-2003

Plaats : landhoofd
Onderdeel : ----
Detail : ----
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : W-zijde 4xca.1,00mtr. O-zijde 1xca.1,50mtr., 1xca.1,00mtr. 2xca.0,50mtr. ± 7,50 mtr


Herstel : Steens uittanden en inmetselen. Totaal ca.2,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 0087285
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : **Voorraad**

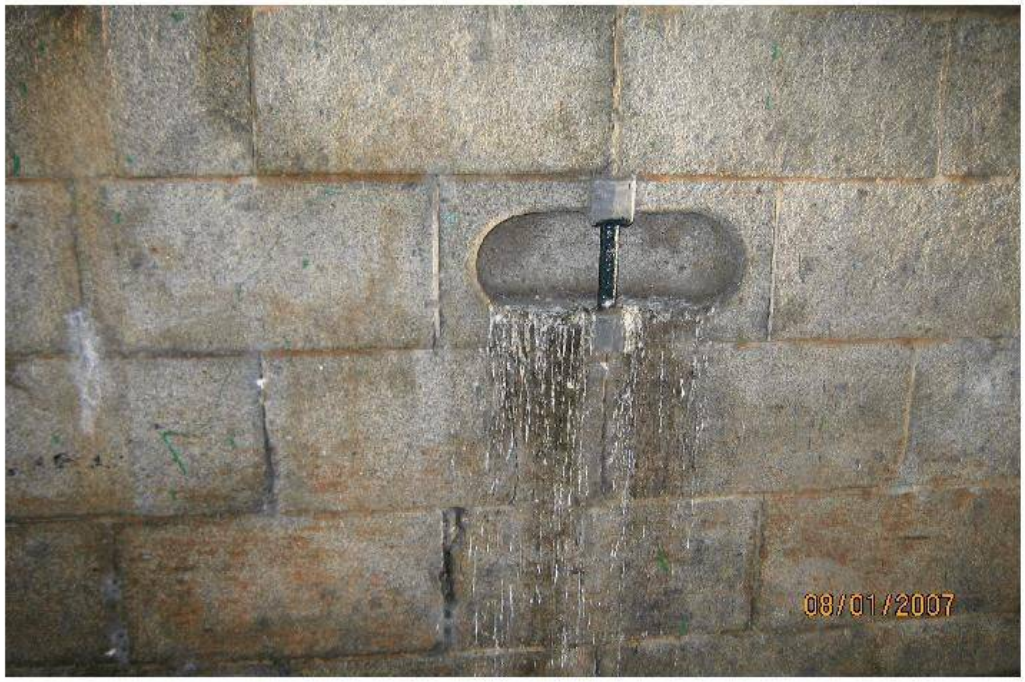

10-nov-2003

Plaats : landhoofd
Onderdeel : ----
Detail : ----
Materiaal : natuursteen
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : O- en W-zijde, in het midden van de brug 2xca.1,00mtr. ± 2,00 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 0087287
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ---
Detail : ---
Materiaal : metselwerk
Gebrek : haarscheur

Specificatie : NO-zijde 4xca.2,00mtr. NW-zijde 3xca.2,00mtr. ZO-zijde 4xca.2,00mtr., 5xca.1,00mtr. ZW-zijde 7xca.7,00mtr. ± 35,00 mtr

Herstel : Monitoren.

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 0087291
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : **Voorraad**



10-nov-2003

Plaats : landhoofd
Onderdeel : ----
Detail : ----
Materiaal : metselwerk
Gebrek : beschadigd

Specificatie : NO-, ZO- en ZW-zijde: oppervlakte metselwerk enige millimeters vorstschade. ± 3,00 m2

Herstel : Uittanden en inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 0087294
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : voetpad
Detail : ---
Materiaal : tegels in de specie
Gebrek : gebroken

Specificatie : N-zijde, ca.7,00m2. Z-zijde, ca.3,00m2. ± 10,00 m2

Herstel : Herstraten in specie. Totaal 2xca.50,00m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 0087296
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : rijweg
Detail : voeg
Materiaal : asfalt
Gebrek : incorrect

Specificatie : N- en Z-zijde: asfalt sluit onvoldoende aan op trottoirbanden. ± 20,00 mtr

Herstel : Dichtgieten met bitumen, 2x 10,00 m.

Vakdiscipline : Asfaltwerk

Volgnummer : 0087297
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 3

Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugdek
Onderdeel : fietspad
Detail : ---
Materiaal : asfalt
Gebrek : matig

Specificatie : N- en Z-zijde, diverse plaatsen, scheurvorming en thermisch vervormd. ± 30,00 m2

Herstel : Frezen en asfalteren 2x15,00m2.

Vakdiscipline : Asfaltwerk

Volgnummer : 0087299
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 2

Status gebrek : Gesloten



10-nov-2003

Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ---
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : begroeid

Specificatie : NW: ca. 10,00 m2, NO: ca. 6,00 m2, ZO: ca. 6,00 m2. ± 22,00 m2

Herstel : Uitslijpen/voegen ca. 22 m2.

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 0087300
Code : BRU0135
Type : Waterbouwkundige inspectie bruggen

urgentie 5

Status gebrek : Voorraad



10-nov-2003

Plaats : brugvleugel
Onderdeel : ---
Detail : ---
Materiaal : metselwerk
Gebrek : beschadigd

Specificatie : Vorst- en aanvaarschade. ZW-zijde ca.5,00m2. ZO-zijde ca.1,00m2. ± 6,00 m2

Herstel : Uittanden en inmetselen.

Vakdiscipline : Metselwerk

Overspeel resultaat

Melding

Datum : 9-jan-2007
Inspecteur : Schouwenaar, Tom
Inspectietype : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Functionele inspectie

Verwerkte inspectie

Code : BRU0135
Datum : 9-jan-2007

	Nr.	
BRU0135	0113139	Nieuw
BRU0135	0113140	Nieuw
BRU0135	0113141	Nieuw
BRU0135	0087279	Zelfde
BRU0135	0087280	Zelfde
BRU0135	0087282	Zelfde
BRU0135	0087283	Zelfde
BRU0135	0087284	Zelfde
BRU0135	0087285	Zelfde
BRU0135	0087287	Zelfde
BRU0135	0087291	Zelfde
BRU0135	0087294	Zelfde
BRU0135	0087296	Zelfde
BRU0135	0087297	Zelfde
BRU0135	0087299	Verwijderd
BRU0135	0087300	Zelfde

Aantal ingelezen gebreken : 16