

Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	Stadsdeel West
Soortnaam	Populus canadensis 'Robusta'	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Canadese populier (cultuurvariëteit)	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	195568 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd	Gazon	Jaar volgende inspectie	2023
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Bereikt
Groefase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	West
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Bos en Lommer		
Openbare ruimte	Erasmuspark		
Buurt	Erasmusparkbuurt-West		
Wijk	Erasmuspark		



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	12-10-2022	Boomtotaalzorg	Juist	Juist	119 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

12-10-2022

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
12-10-2022	Stamvoet	Maaiveld	Kantelende kluit (m)	Instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
12-10-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	Tijdens het NTO zijn geen grondscheuren aangetroffen. Gelet de hoge grondwaterstand in het park en de droogte van afgelopen zomer, kunnen de de waargenomen grondscheuren ook droogtescheuren zijn geweest. De boom staat wel iets scheef en gelet de locatie en de grootte van de boom adviseren wij een trekproef uit te voeren om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de stabiliteit van de boom.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	In afwachting van de trekproef.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	12-10-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	
Stamdiameter	
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Nvt. Grondsxheuren niet waargenomen
Omvang	
Ernst	
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
12-10-2022	Boomtotaalzorg	Trekproef uitvoeren		< 6 maanden	1-2-2023	Vellen (boom verwijderen)		Vellen boom Trekproef 1-2-2023

Ecoscan



Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
12-10-2022	Boomtotaalzorg		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	Stadsdeel West
Soortnaam	Tilia tomentosa	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Zilverlinde	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN VERHARDING
Jaar van aanleg (leeftijd)	196954 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Elementenverharding	Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
- gedetailleerd	Tegels	Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	West
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Bos en Lommer		
Openbare ruimte	Gerard Callenburgstraat		
Buurt	Landlust-Zuid		
Wijk	Landlust		

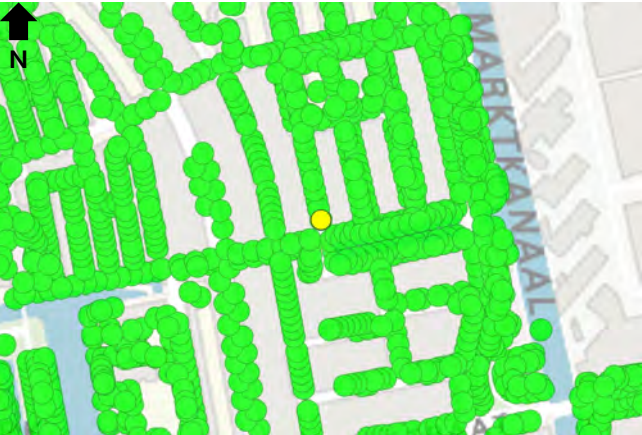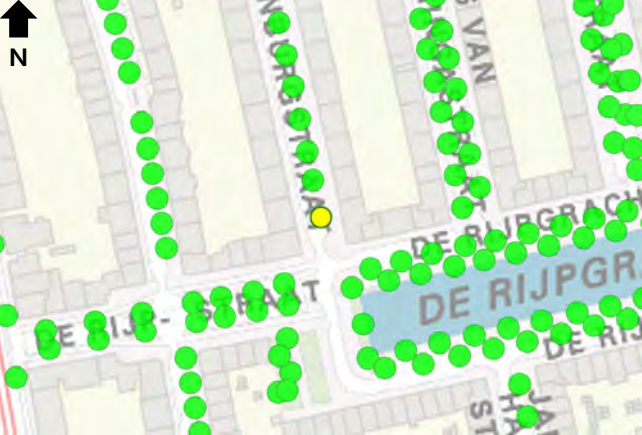

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	12-10-2022	Boomtotaalzorg	Juist	Juist	43 cm	0,3 tot 0,5 m.				c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

12-10-2022

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
12-10-2022	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem (m)	Stambreuk of instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
12-10-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	De conditie van de boom is onvoldoende en beduidend minder dan de conditie van omgevingsbomen van zelfde soort en leeftijd. Mogelijk wordt conditie afname veroorzaakt door ent onderstamprobleem. In geval van ent onderstam probleem is er verhoogd risico op instabiliteit / breuk ter hoogte van de ent. Dit kan niet visueel worden beoordeeld. Om die reden adviseren wij nader onderzoek m.b.v. een trekproef uit te voeren.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	In afwachting van de trekproef

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	12-10-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	
Stamdiameter	
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Nvt
Omvang	
Ernst	
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
12-10-2022	Boomtotaalzorg	Trekproef uitvoeren		< 6 maanden	28-10-2022	Trekproef uitvoeren		Formaat van de boom voldoende voor trekproef.


Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuis kast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
12-10-2022	Boomtotaalzorg		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type	Boom niet vrij uitgroeiend		Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd			- gedetailleerd	Stadsdeel Noord
Soortnaam	Ulmus hollandica 'Vegeta'		Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Huntingdon-iep		- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte			Onderhoudsplichtige	
Meerstammig			Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	1980	43 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen		Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
- gedetailleerd	Gazon		Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus			Cyclus segment	C
- gedetailleerd			Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
GroEIFase			Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus			Beleid opmerkingen	
Memo (algemeen)				

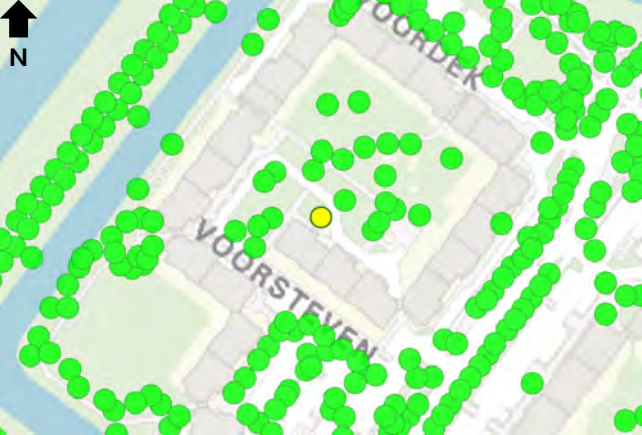

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	09-11-2022	ldverde	Juist	Juist	53 cm	0,5 tot 1 m.				b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

09-11-2022

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
9-11-2022	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem (m)	Instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
9-11-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom en de onderstamproblemen waaruit blijkt dat het wortelgestel zich niet goed heeft ontwikkeld waardoor er een verhoogd risico is op het afbreken van de stamvoet is het advies om de boom binnen 6 maanden te vellen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	Er zijn geen maatregelen noodzakelijk voor een duurzame instandhouding i.r.t. de onderstamproblemen. De boom kan hier niet meer van herstellen.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	09-11-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	Oostzijde
Meethoogte	5
Stamdiameter	60
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Geen indringing
Omvang	00-10%
Ernst	Geen/nihil
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal en diagonaal
Indicatie restwanddikte	25
Overig	

Datum	09-11-2022
Onderzoeksmethode	Vrijgraven stamvoet (VS)
- locatie	
Locatie onderzoek	Maaiveld
Windrichting	
Meethoogte	0
Stamdiameter	
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	
Omvang	70-80%
Ernst	Ernstig/aanzienlijk
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Foto



Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
09-11-2022	ldverde	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 6 maanden	1-2-2023	Vellen (boom verwijderen)		Vellen boom Trekproef 1-2-2023


Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders					Geen belem. kap				
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten											Flora fauna opmerkingen		Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto				
9-11-2022	ldverde		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Type	Boom niet vrij uitgroeiend		Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd			- gedetailleerd	Stadsdeel Noord
Soortnaam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Dubbelbloemige paardenkastanje		- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte			Onderhoudsplichtige	
Meerstammig			Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	1970	53 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen		Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd	Gazon		Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus			Cyclus segment	C
- gedetailleerd			Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
GroEIFase			Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus			Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)		
Beheergebied	Noord-Oost	Stadsdeel	Noord	
Openbare ruimte	De Wieden	Woonplaats	Amsterdam	
Buurt	De Kleine Wereld	Gemeente	Amsterdam	
Wijk	Buikslotermeer	Sportterrein		
		Deelsportcomplex		
		Postcode		

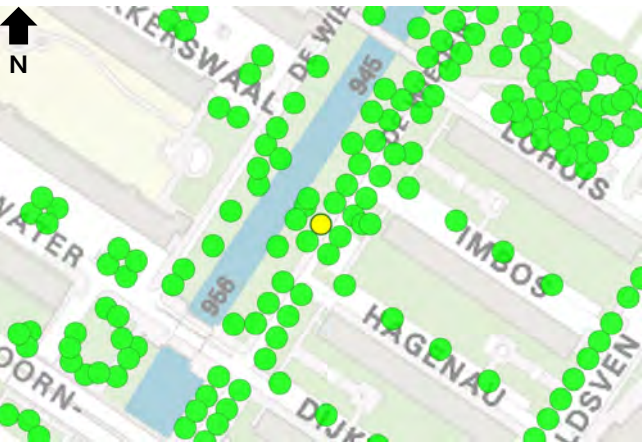

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders					Geen belem. kap				
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten											Flora fauna opmerkingen		Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto				
21-2-2023	Gemeente Amsterdam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐				

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------