Situatie milieuhygiënische kwaliteit landbodem Grimburgwal tpv ingezakte kademuur.

Gegevens uit het volgende rapport:
'Verkennend bodemonderzoek grachtenmasten Amsterdam, Rapport stadsdeel Centrum', van BK-ingenieurs, met nummer 164851, van 22 maart 2017.

Er zijn 4 boringen ter plaatse van de kademuur geplaatst en onderzocht als landbodem.

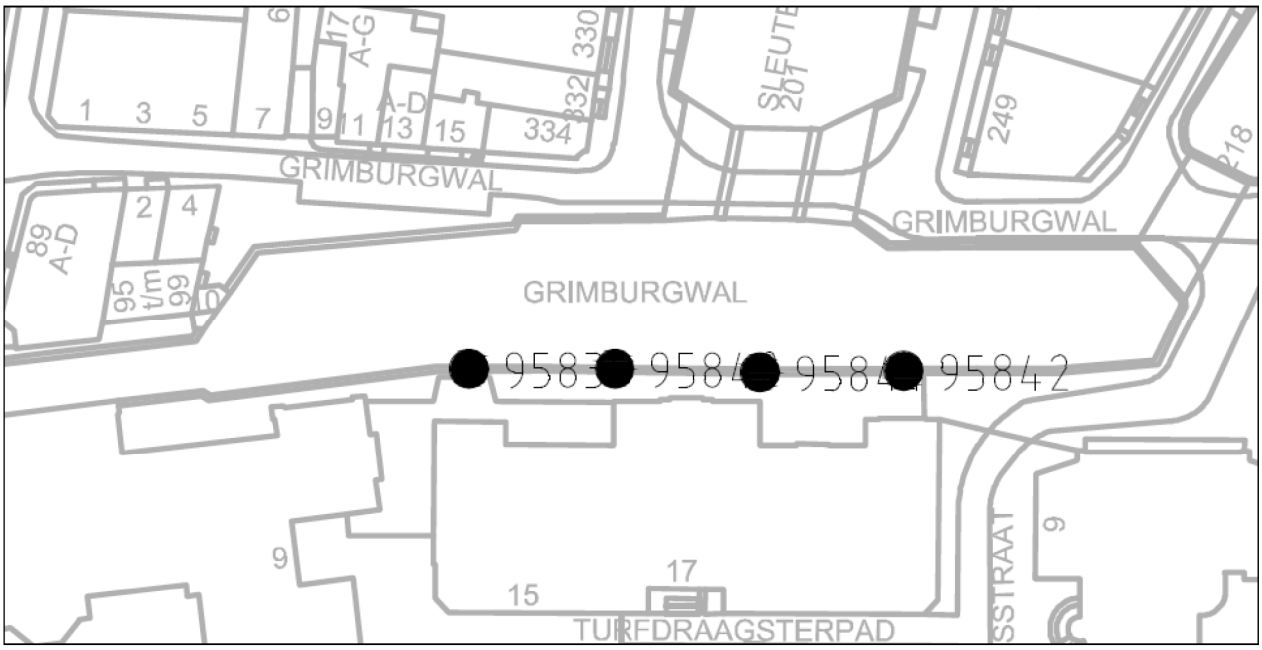

Grimburgwal boring: 95839 monster C-M76 7-70 Niet toepasbaar
Grimburgwal boring: 95840 monster: C-M76 7 95 Niet toepasbaar
Grimburgwal boring: 95841 monster C-M76 7 110 Niet toepasbaar >IW* 1T (uitsplitsing Zink 1300 mg/kg.ds, pagina 385 onderzoek BK)
Grimburgwal boring: 95842 monster C-M76 7 115 Niet toepasbaar
Mengmonster C-M76 resultaat op pagina 428, rapport BK.
Som PCB 129,1 (>I)

Uitsplitsing op zink en PCB
PCB blijkt in afzonderlijke monsters niet sterk verontreinigd.
Zink in boring 95841 sterk verhoogd.
Onze conclusie: hele onderzochte traject is ter plaatse van boring 95841 sterk verontreinigd met zink.

Dat ligt nu dus in de gracht.

Ondertussen contact gehad met Waternet, 1300 mg/ kg is matig verontreinigd!
De interventiewaarde van zink in de waterbodem is 2000 mg/kg.ds

De ingezakte grond in de gracht kan dus als zijnde klasse B slib worden afgevoerd.

Gr. [redacted]