Boomdossier 1012714

503053
20C3DE6C-6E01-427D-8D03-25365A8B4A94
{B07D5031-F69F-424C-8543-E23A01355BD4}

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat


01-10-2026 16:07:27


Algemene gegevens

Type	**Boom niet vrij uitgroeiend**	
- gedetailleerd		
Soortnaam	**Ulmus minor 'Sarniensis'**	
- Nederlands	Monumentaaliep	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	**1946**	*80 jaar*
Standplaats	Elementenverharding	
- gedetailleerd	Straatbaksteen	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		

Beheergebied	Oud-West, De Baarsjes
Openbare ruimte	Bilderdijkstraat
Buurt	Da Costabuurt-Noord
Wijk	Da Costabuurt

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	Gemeente
- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN VERHARDING in centrum en 19
Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	B
Actuele opkroonhoogte	Bereikt
Beoogde opkroonhoogte	
Beleid opmerkingen	
Memo (algemeen)	
Stadsdeel	West
Woonplaats	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	

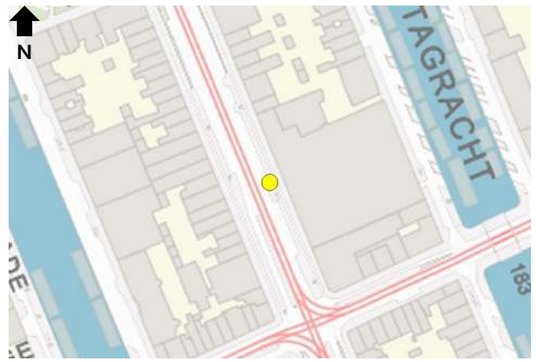

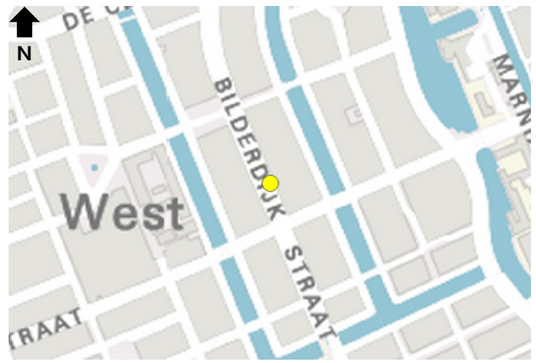

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	04-07-2024	De Boominspecteurs		Juist			g. 24 m. en hoger	Onbereikbaar, snoei -ingreep ongewenst		c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Boom zonder noemenswaardige gebreken	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

04-07-2024 <Geen data>

BVO - Foto's

Datum	Foto's
04-07-2024	

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	17-08-2026	De Boominspecteurs		Juist	59 cm	0,5 tot 1 m.	g. 24 m. en hoger			b. Voldoende		Risicoboom	d. Niet (volledig) te beoordelen
Boomveiligheid (BVR)	09-09-2025	De Boominspecteurs		Juist			g. 24 m. en hoger			c. Onvoldoende		Boom zonder noemenswaardige gebreken	c. > 15 jaar

BVR - Opmerkingen

17-08-2026 <Geen data>

09-09-2025 <Geen data>

BVR - Foto's

Datum	Foto's
17-08-2026	 
09-09-2025	

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
17-8-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
17-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			
17-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Vorming reactiehout			
17-8-2026	Kroon	Mechanisch defect	Plakoksel			

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
17-08-2026	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	15-9-2026	Geen maatregel		-	-	In afwachting van nto.
17-08-2026	De	Snoeien - tak(ken) innemen		< 1 jaar	15-9-2026	Geen maatregel		-	-	in afwachting van nto.

	Boominspecteurs	(q)							
17-08-2026	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)	< 1 jaar	15-9-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast > 2 meter	-	-	Rotting stamvoet. scheefstand. Plakoksel.
							-	-	

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	01-10-2026	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	68 cm	0,5 tot 1 m.				b. Voldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum	Foto's
01-10-2026	

Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-10-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			
1-10-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			

1-10-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting		
1-10-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting	Onder maaiveld. Ontbreken van wortelaanzetten	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
1-10-2026	Onderzoek na vervolg afgerond	Een omvangrijk deel van het wortelgestel is aangetast. Dit beïnvloed direct de stabiliteit waardoor er een direct risico is op stambrek/windworp. Gezien de hoogte van de boom (28 m), de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom deze binnen 3 mnd vellen. Wanneer dit advies niet gevolgd wordt zal er een trekproef moeten worden uitgevoerd.	<<Niet ingevuld>>	Wanneer het advies van vellen niet wordt gevolgd dan een trekproef uitvoeren.	Boom is niet duurzaam te behouden.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis' | Oud-West, De Baarsjes | Bilderdijkstraat

Datum	**01-10-2026**	**Datum**	**01-10-2026**	**Datum**	**01-10-2026**	**Datum**	**01-10-2026**	**Datum**	**01-10-2026**	**Datum**	**01-10-2026**
Onderzoeksmethode	**Advies trekproef (AT)**	**Onderzoeksmethode**	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**	**Onderzoeksmethode**	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**	**Onderzoeksmethode**	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**	**Onderzoeksmethode**	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**	**Onderzoeksmethode**	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**
- locatie		- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek		Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting		Windrichting	Noord	Windrichting	Zuid	Windrichting	Zuid	Windrichting	Oost	Windrichting	Oost
Meethoogte		Meethoogte	1	Meethoogte	1	Meethoogte	1	Meethoogte	1	Meethoogte	1
Stamdiameter		Stamdiameter	68	Stamdiameter	68	Stamdiameter	68	Stamdiameter	68	Stamdiameter	68
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting		Meetwaarden per meting	De prikstok kan 20 cm worden ingebracht	Meetwaarden per meting	De prikstok kan 25 cm worden ingebracht onderzijde gestelwortel.	Meetwaarden per meting		Meetwaarden per meting	Onder maaiveld rotting. Prikstok 20 cm.	Meetwaarden per meting	
Omvang		Omvang		Omvang		Omvang		Omvang		Omvang	
Ernst		Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig	Ernst		Ernst	Ernstig	Ernst	
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting	Horizontaal en diagonaal	Prikrichting		Prikrichting		Prikrichting	Horizontaal en diagonaal	Prikrichting	
Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig		Overig		Overig		Overig		Overig	

Foto

Boomdossier

1012714

503053
20C3DE6C-6E01-427D-8D03-25365A8B4A94
{B07D5031-F69F-424C-8543-E23A01355BD4}

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

01-10-2026 16:07:27

Foto



Foto



Foto



Boomdossier 1012714

Datum	**01-10-2026**
Onderzoeksmethode	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	West
Meethoogte	-5
Stamdiameter	68
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Onder maaiveld baststerfte.
Omvang	
Ernst	
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto



Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
01-10-2026	Pius Floris Amsterdam	Trekproef uitvoeren		< 3 maanden (spoed)	5-10-2026	Geen maatregel		Zie kapbesluit. De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.

Boomdossier 1012714

503053
20C3DE6C-6E01-427D-8D03-25365A8B4A94
{B07D5031-F69F-424C-8543-E23A01355BD4}

Ulmus minor 'Sarniensis'

Oud-West, De Baarsjes
Bilderdijkstraat

01-10-2026 16:07:27

01-10-2026	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)	< 3 maanden (spoed)	5-10-2026	Vellen (boom verwijderen)	De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.

01-10-2026	Pius Floris Amsterdam	Voorbereiden herplant	< 1 jaar	5-10-2026	Voorbereiden herplant	Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom

Boomdossier 1012714

Ulmus minor 'Sarniensis' | Oud-West, De Baarsjes | Bilderdijkstraat

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
1-10-2026	Pius Floris Amsterdam	0,5 tot 1 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting